
RAPPORT

Cecilienborg, detaljregulering

OPPDRAUGSGIVER

Cecilienborg Bolig AS

EMNE

Vurdering av områdestabilitet

DATO / REVISJON: 11. februar 2021 / 02

DOKUMENTKODE: 10211512-RIG-RAP-002



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

| | | | |
|----------------|--|-----------------|-------------------------------|
| OPPDRAG | Cecilienborg, detaljregulering | DOKUMENTKODE | 10211512-RIG-RAP-002 |
| EMNE | Vurdering av områdestabilitet | TILGJENGELIGHET | Åpen |
| OPPDRAGSGIVER | Cecilienborg Bolig AS | OPPDRAGSLEDER | Joar Spencer Gloppestad |
| KONTAKTPERSON | Terje Steen Diana van der Meer Dag Haugdal | UTARBEIDET AV | Ivana Anusic/Alberto Montafia |
| KOORDINATER | SONE: 32 ØST: 568 896 NORD: 7 032 656 | ANSVARLIG ENHET | 10234011 Geoteknikk Midt |
| GNR./BNR./SNR. | - / - / - / Trondheim | | |

SAMMENDRAG

Multiconsult er engasjert av Cecilienborg Bolig AS for å gi geoteknisk bistand i forbindelse med detaljregulering på tomtene som i dag utgjør Osloveien 129 på Cecilienborg i Trondheim. Foreliggende rapport omfatter en vurdering av påvirkningen av planlagt tiltak på områdestabilitet.

Siden de aktuelle tomtene ligger innenfor kvikkleiresone 187 «Cecilienborg», er sonens klassifisering revidert med bakgrunn i resultatet av utførte grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger. Sonen er nå klassifisert med faregrad «lav».

Utførte stabilitetsberegninger viser at det ikke er behov for stabiliserende tiltak utenfor tomte for å ivareta områdestabiliteten under og etter oppføring av planlagte bygg. Men følgende punkter må ivaretas for å tilfredsstille myndighetenes krav:

- Vestre kjellervegg må etableres på 46 m avstand fra gang- og sykkelveien vest for Fv.706. Selve kjelleretasje må etableres på to forskjellige nivåer (OK gulv kote +15,5 og +14,5)
- Byggene må fundamenteres på spissbærende peler til berg for å ivareta kravene til områdestabilitet.
- Tilbakefylling mot kjellervegger langs Osloveien forutsettes utført med lette masser for å opprettholde i permanent fase forbedringen oppnådd når byggegrøpa etableres.

Øvrige geotekniske tilrådninger for utbyggingen vil fremstilles i en egen rapport.

Vurderingene i foreliggende rapport skal i henhold til anbefalingene i NVEs kvikkleireveileder 7/2014 kvalitetssikres av uavhengig foretak.

I etterkant av uavhengig kontroll utført av Dr. tech. Olav Olsen og deres kontrollnotat datert 15.10.2020, har Multiconsult revidert foreliggende rapport på bakgrunn av kommentarer fra uavhengig kontroll. Endringer i teksten er lagt inn i kursiv.

| REV. | DATO | BESKRIVELSE | UTARBEIDET AV | KONTROLLERT AV | GODKJENT AV |
|------|------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | <i>Ivana Anusic</i> | <i>Alberto Montafia</i> | <i>Joar S. Gloppestad</i> |
| 02 | 11.02.2021 | Revidert etter kommentarer fra uavhengig kontroll (Endringene er hovedsakelig i vedlegg og tegninger) | Ivana Anusic | Alberto Montafia | Joar S Gloppestad |
| 01 | 09.03.2020 | Revidert etter supplerende grunnundersøkelser i skråning ved Nidelva. Tilråding om motfylling i Nidelva er tatt bort. Argumentasjon om soneavgrensning implementert. | Alberto Montafia | Ivana Anusic | Joar S Gloppestad |
| 00 | 22.08.2019 | Klargjort for uavhengig kontroll | Alberto Montafia / Ivana Anusic | Joar S Gloppestad | Håvard Narjord |

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Innledning | 6 |
| 2 | Grunnlag | 6 |
| 3 | Terreng- og grunnforhold | 7 |
| | 3.1 Topografi..... | 7 |
| | 3.2 Grunnforhold | 9 |
| 4 | Planlagt utbygging | 10 |
| 5 | Vurdering av områdestabilitet | 12 |
| | 5.1 Kvikkleiresone 187 «Cecilienborg» | 12 |
| | 5.2 Skråningen mot Nidelva..... | 14 |
| | 5.3 Etablering av byggepropa | 15 |
| | 5.4 Permanent fase..... | 16 |
| 6 | Sluttkommentar | 17 |
| 7 | Referanser | 17 |

VEDLEGG

Vedlegg A – Beregningsgrunnlag

Vedlegg B – Utredning kvikkleiresoner

Vedlegg C – Faktaark sone 187 «Cecilienborg»

TEGNIGNER

| | | |
|------------------|------------|---|
| 10211512-RIG-TEG | -002_rev02 | Borplan med profiler |
| | -350.1 | Poretrykksmålinger piezometer BP. 1, Målt poretrykk (kote) |
| | -350.2 | Poretrykksmålinger piezometer BP. 1 Målt poretrykk (trykk) |
| | -351.1 | Poretrykksmålinger piezometer BP. 10, Målt poretrykk (kote) |
| | -351.2 | Poretrykksmålinger piezometer BP. 10, Målt poretrykk (trykk) |
| | -400.1 | Kontinuerlig ødometerforsøk BP. 1, d= 11,55 m, plott A |
| | -401.1 | Kontinuerlig ødometerforsøk BP. 1, d= 14,55 m, plott A |
| | -402.1 | Kontinuerlig ødometerforsøk BP. 5, d= 15,35 m, plott A |
| | -403.1 | Kontinuerlig ødometerforsøk BP. 10, d= 9,4 m, plott A |
| | -404.1 | Kontinuerlig ødometerforsøk BP. 10, d= 16,55 m, plott A |
| | -405.1 | Kontinuerlig ødometerforsøk BP. 10, d= 18,37 m, plott A |
| | -450.1 | Aktivt treaksialforsøk BP. 1, d= 11,4 m, spenningssti |
| | -451.1 | Aktivt treaksialforsøk BP. 1, d= 14,4 m, spenningssti |
| | -452.4 | CID treaksialforsøk BP.5, d=15,35 m, bruddutvikling |
| | -453.1 | Aktivt treaksialforsøk BP. 10, d= 9,3 m, spenningssti |
| | -454.1 | Aktivt treaksialforsøk BP. 10, d= 16,35 m, spenningssti |
| | -455.4 | Aktivt treaksialforsøk BP. 10, d= 18,43 m, bruddutvikling |
| | -500.5 | CPTU-1, Prekonsolideringsspenning, σ_c' |
| | -500.6 | CPTU-1, Overkonsolideringsgrad, OCR |
| | -500.7 | CPTU-1, Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ua} |
| | -500.8 | CPTU-1, Bæreevnefaktorer for beregning av udrenert skjærfasthet |

| | |
|------------|--|
| -501.5 | CPTU-2, Prekonsolideringsspenning, σ_c' |
| -501.6 | CPTU-2, Overkonsolideringsgrad, OCR |
| -501.7 | CPTU-2, Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ua} |
| -501.8 | CPTU-2, Bæreevnefaktorer for beregning av udrenert skjærfasthet |
| -502.5 | CPTU-5, Prekonsolideringsspenning, σ_c' |
| -502.6 | CPTU-5, Overkonsolideringsgrad, OCR |
| -502.7 | CPTU-5, Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ua} |
| -502.8 | CPTU-5, Bæreevnefaktorer for beregning av udrenert skjærfasthet |
| -503.5 | CPTU-7, Prekonsolideringsspenning, σ_c' |
| -503.6 | CPTU-7, Overkonsolideringsgrad, OCR |
| -503.7 | CPTU-7, Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ua} |
| -503.8 | CPTU-7, Bæreevnefaktorer for beregning av udrenert skjærfasthet |
| -504.5 | CPTU-8, Prekonsolideringsspenning, σ_c' |
| -504.6 | CPTU-8, Overkonsolideringsgrad, OCR |
| -504.7 | CPTU-8, Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ua} |
| -504.8 | CPTU-8, Bæreevnefaktorer for beregning av udrenert skjærfasthet |
| -505.5 | CPTU-12, Prekonsolideringsspenning, σ_c' |
| -505.6 | CPTU-12, Overkonsolideringsgrad, OCR |
| -505.7 | CPTU-12, Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ua} |
| -505.8 | CPTU-12, Bæreevnefaktorer for beregning av udrenert skjærfasthet |
| -700_rev02 | Profil 1-1, Tolket lagdeling |
| -701_rev01 | Profil 2-2, Tolket lagdeling |
| -702_rev01 | Profil 3-3, Tolket lagdeling |
| -800_rev02 | Profil 1-1, stabilitetsberegning |
| -801_rev02 | Profil 2-2, stabilitetsberegning |
| -802_rev01 | Profil 3-3, stabilitetsberegning |

1 Innledning

Multiconsult er engasjert av Cecilienborg Bolig AS for å gi geoteknisk bistand i forbindelse med detaljregulering på tomtene som i dag utgjør Osloveien 129 på Cecilienborg i Trondheim.

Foreliggende rapport omfatter en vurdering av planlagt tiltaks påvirkning på områdestabilitet. Siden de aktuelle tomtene ligger innenfor kvikkleiresone 187 «Cecilienborg», er sonens klassifisering revidert med bakgrunn i resultatet av utførte grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger. Øvrige geotekniske tilrådninger for utbyggingen vil fremstilles i en egen rapport.

Vurderingene i foreliggende rapport skal i henhold til anbefalingene i NVEs kvikkleireveileder 7/2014 kvalitetssikres av uavhengig foretak (ref. /1/)

Rapporten er revidert etter kommentarer fra utført uavhengig kontroll. Revidert tekst fremkommer i kursiv.

2 Grunnlag

Multiconsult har utført grunnundersøkelser på og i området ved tomte i forbindelse med foreliggende oppdrag. Grunnundersøkelser er presentert i datarapport 10211512-RIG-RAP-001 rev.01 (ref. /2/). Multiconsult har tidligere utført innledende grunnundersøkelser på tomte i 2015, disse er sammenstilt i rapport 417036-RIG-RAP-001 (ref. /3/). En tidlig vurdering av stabilitets- og fundamenteringsforhold er presentert i notat 417036-RIG-NOT-001 (ref. /4/).

Multiconsult og andre aktører har utført grunnundersøkelser i og i nærheten av prosjektområdet i forbindelse med andre prosjekter. Andre relevante rapporter som ligger til grunn for vurderingene i foreliggende rapport er oppsummert i Tabell 1:

Tabell 1: Oversikt over relevante rapporter fra området

| Aktør | Oppdrag | Rapport nr. | År |
|-------------------|--|--|------|
| Multiconsult | Osloveien 132 | 416592-RIG-RAP-001 416592-RIG-NOT-001 | 2014 |
| Rambøll | P-hus og boliger på Marienborg | G-rap-001-6090223 | 2009 |
| Statens vegvesen | E6 Oslovegen, Steinberg tunnelen, vei i dagen ved Cecilienborg | Ud 685 A 3 | 2006 |
| Multiconsult | Marienborg C | 410696-2 | 2004 |
| Noteby | Belvedere Breidablikk hageby | 300616-1 300616-2 | 2001 |
| Trondheim kommune | Kollektivveg Marienborg | R.989 | 1996 |
| Trondheim kommune | Omlagging Oslovegen, Stavne | R.325-3 | 1977 |
| Trondheim kommune | Marienborg, kloakk- og vannledning | R.325-2 | 1974 |

Foreløpige arkitekttegninger mottatt januar 2020 fra arkitekt og oppdragsgiver utgjør grunnlaget for vurderinger angående planlagt utbygning.

3 Terreng- og grunnforhold


3.1 Topografi

Terrenget på prosjektområdet har endret seg betydelig i løpet av 1900-tallet. I slutten av det 19. århundre var området en bekkedal som senere (antagelig i 1950-tallet) ble fylt opp med forskjellige masser, fra fyllmasser med avfall til sand og silt, i forbindelse med bygging av Stavnebanen langs Nidelva. Originalt terreng var på ca. kote +21 på begge sider av bekkedalen, mens bekken i seg selv lå på ca. kote +7/8 (antatt høydesystem Trondheim lokal), se Figur 1:



Figur 1: Tidligere topografi på prosjektområdet, omtrentlig avgrensning av byggetomta markert i rød


I 2009 ble Marienborgtunnelen bygd, og Fv. 706 ble bygd om til dagens situasjon, se Figur 2:

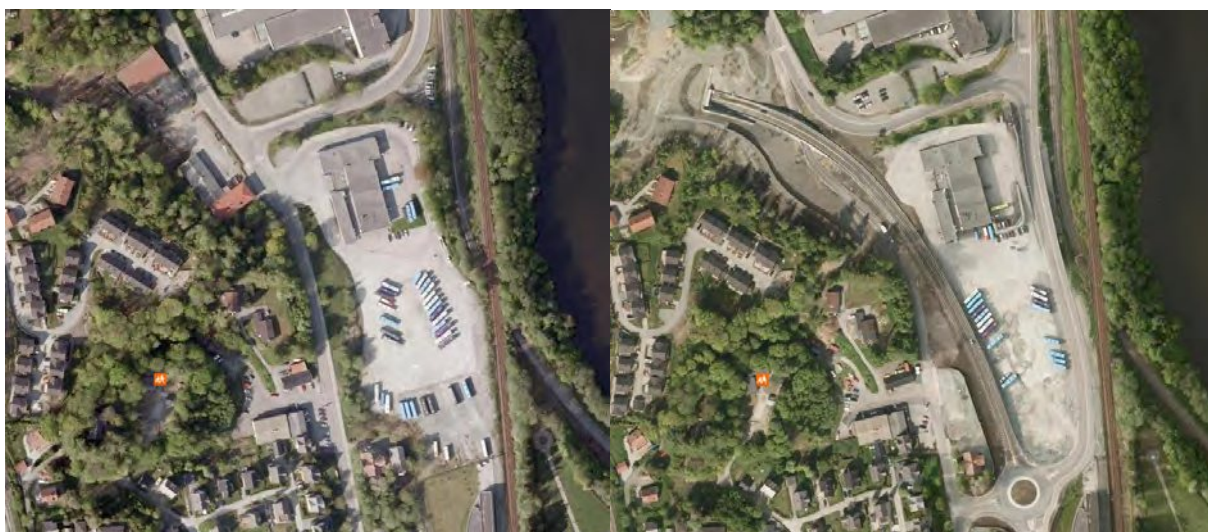

Figur 2: Flybilder over det aktuelle området, t.v. fra 2008, t.h. fra 2010

I denne forbindelsen ble det etablert en stor motfylling i foten av skråningen rett sør for tunnelen, der hvor tidligere Stavne verksted lå.

Husene som ligger i toppen av skråningen rett sør for tunnelportalen (Belvedere), dvs. ovenfor tidligere Stavne verksted, ble bygd i 2001/2002. Før husene ble bygd lå terrenget i toppen av skråningen på kote +49,2 (Trondheim lokal) mens nå ligger terrenget på kote +42/+43. Se Figur 3:

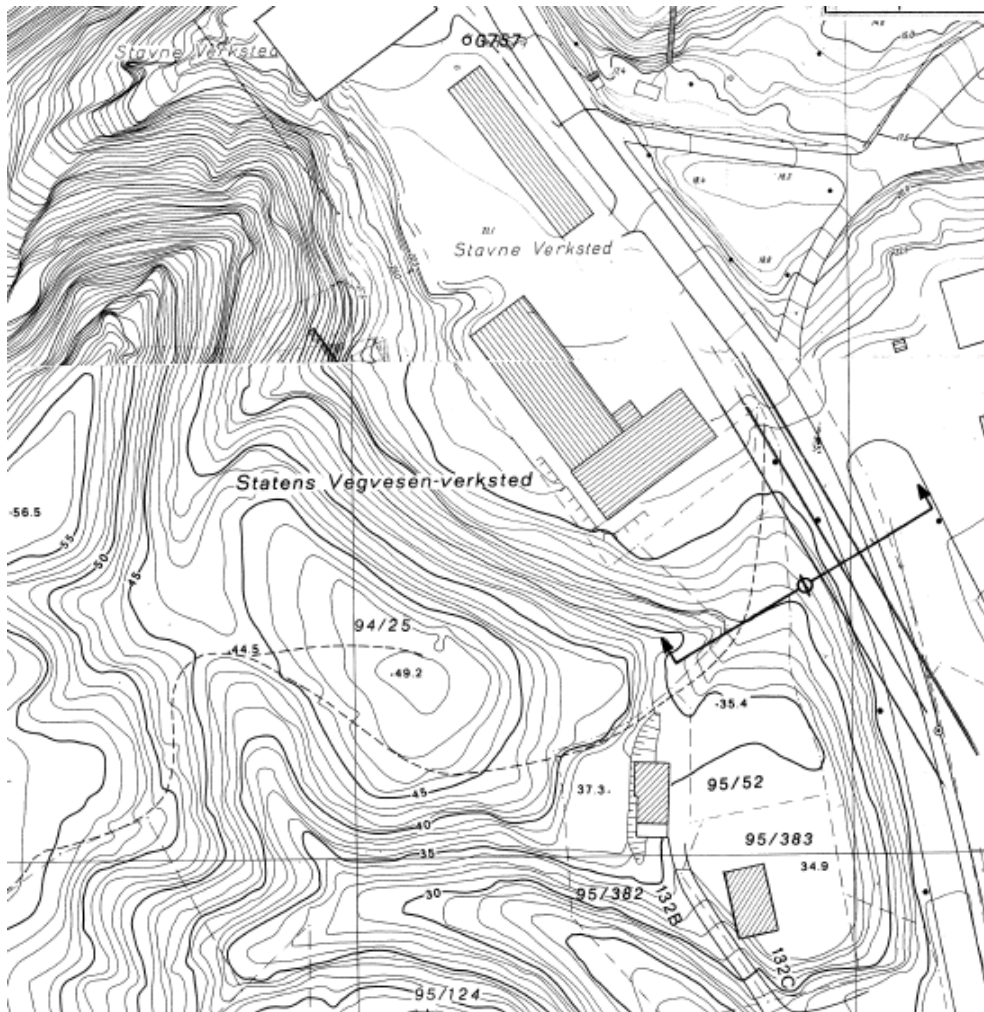

Figur 3: Utsnitt av borplan fra Trondheim kommunes rapport R.325-3, som viser områdets tidligere topografi

Terrenget på de aktuelle tomtene er per i dag stort sett flatt, og ligger på kote +21/+22 i nordre del og på kote +18/+19 i søndre del. Mot nord og mot øst er prosjektområdet avgrenset av Osloveien. Osloveien ligger på omtrent samme kote som tomte (+19) fra rundkjøringen i sør til midt på tomte, deretter begynner veien å falle mot kote +15 ved tomtas nordøstre hjørne. Terreng på tomte ligger her på ca. kote +22 og høydeforskjellen er tatt opp med en natursteinsmur langs tomtas østre kant, og med en skråning mot nord, se Figur 4.



Figur 4: Bilde av byggetomtas nordøstre hjørne, tatt i retning sørvest (Google Street View)

Mot vest er tomta avgrenset av Fv. 706. Høydeforskjellen mellom fylkesveien og terrenget på tomta er ca. 3 m i søndre del av utbyggingsområdet, og ca. 1 m i nordre del. Høydeforskjellen er tatt opp med en støttemur med natursteinforblending.

Terrenget vest for Fv. 706 er ravinert med opptil 20 m høye skråninger. Området er også bebyggt.

Øst for Osloveien går to toglinjer, Stavnebanen og Dovrebanen. Disse ligger på to forskjellige nivåer og krysser hverandre i en kulvert ved midtre del av tomta. Rett øst for toglinjene faller terrenget bratt mot Nidelva og danner en skråning på ca. 19 m.

Nord for Osloveien ligger terrenget på to sprang på henholdsvis ca. kote +15 og ca. kote +9.

3.2 Grunnforhold

Grunnforhold på tomta bærer preg av all aktivitet som har pågått i området i det 20. århundre. Den tidligere ravedalen som lå midt på tomta har blitt fylt opp med fyllmasser av varierende kvalitet. Prøver av disse fyllmassene tatt opp i forbindelse med miljøgeologisk undersøkelse av byggetomta viser at de hovedsakelig består av sand og silt, med organisk materiale, trevirke eller kull påvist i flere punkter (ref. /5/)

Stedlige løsmasser på tomta ble avsatt som et topplag av sand og silt over leire. Leire ligger stedvis rett over berg, stedvis over et lag grovere materiale over berg. Leire ligger mellom 8 og 18 m under terrengoverflate. En stor andel av leira som er påvist på tomta er kvikk, og ligger generelt rett under det øvre laget av sand og silt. Kvikkleire utgjør dermed den øvre delen av leirforekomsten.

Dybde til berg varierer en del over tomta. I søndre del av tomta ligger berg på ca. kote -12, mens lengre nord ligger bergoverflaten på kote -21 i nordøstre hjørne av tomta, og på kote -0,6 i nordvestre hjørne. Økningen i dybde til berg fra sør mot nord er relativt jevn, mens forskjellen mellom dybde til berg i nordøstre og nordvestre hjørne på tomta er målt over en kort avstand.

Poretrykksforhold er målt i et punkt på tomta og i et punkt i skråningen ved Marienborgtunnelen. I begge punkter er det installert to poretrykksmålere på to forskjellige dybder. Målingene viser at grunnvannet ligger langt under terrengoverflata og at poretrykksfordelingen med dybden er lavere enn hydrostatisk (se vedlagte tegninger 10211512-RIG-TEG-350 og 351)

For en mer detaljert oversikt over grunnforholdene på tomta vises det til geoteknisk datarapport 10211512-RIG-RAP-001 rev.01 ref. /2/.

4 Planlagt utbygging


Utbyggingsplanene er ikke fastslått ennå. Foreløpig plassering av byggene på tomta er vist i Figur 6.

Kjelleretasje er planlagt både i nordre og søndre del av tomta på kote +15,5. Det er imidlertid ønskelig å etablere kjellergulvet i nordøstre hjørne på kote +14,5 for å bedre tilpasse utomhuset med omgivelsene.

Utbyggingsplanene viser at planlagt bebyggelse består av bygg med opptil 7 etasjer over kjeller, og mindre bygg hvor de minste er på 3-4 etasjer.




Figur 5: Illustrasjon av planlagt utbygging sett fra sør (PKA Arkitekter)

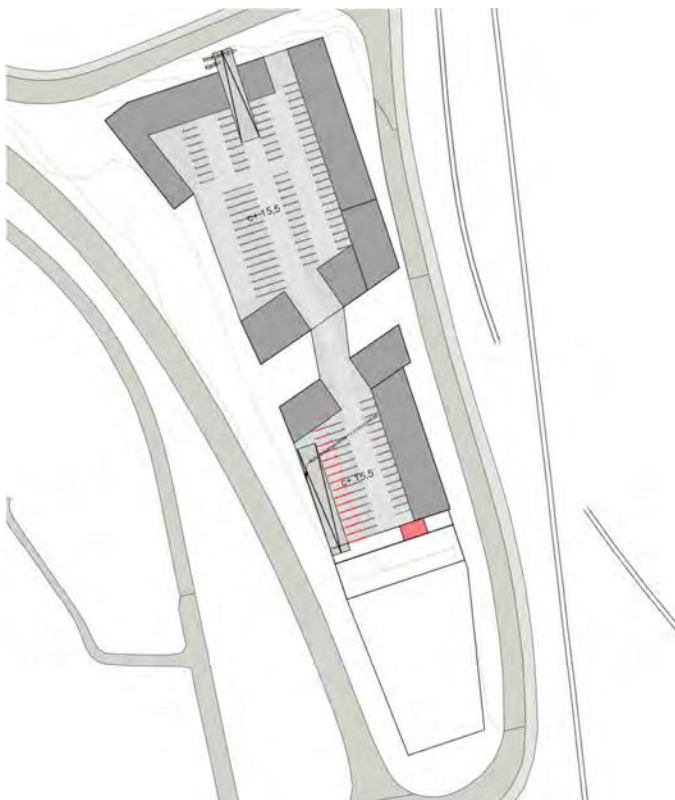

Figur 6: Foreløpig fotavtrykk av parkeringskjeller (PKA Arkitekter)

Fv. 706 kan i fremtiden bli utvidet, slik at Marienborgtunnelen får et nytt løp. Utvidelsen nærmere tunnelen vi skje på nordøstsiden av eksisterende vei, inn på deler av den aktuelle byggetomta. Dette setter begrensninger til hvor nær Fv. 706 kan det graves uten behov for oppstøttingstiltak. Utvidelse av Fv. 706 er vist i Figur 7.

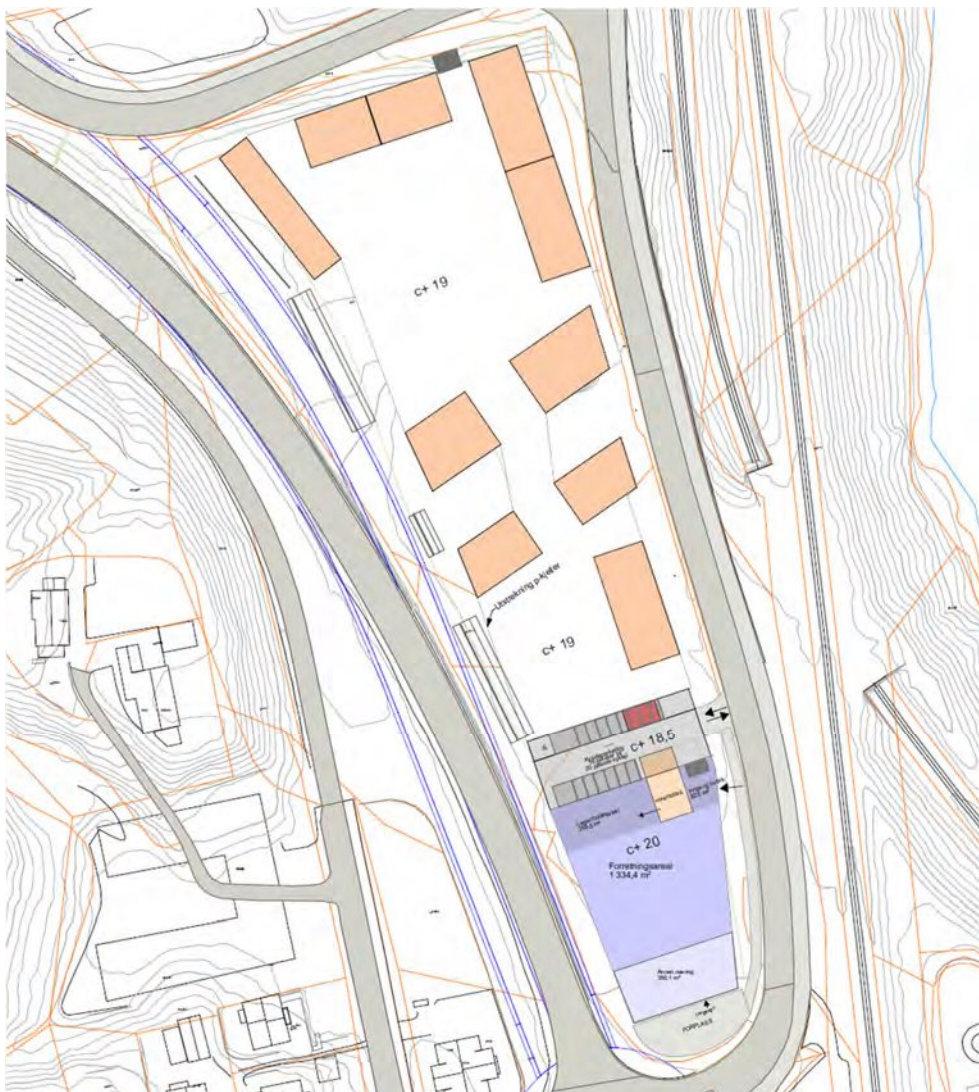

Figur 7: Foreløpig plan 1. etasje, med utvidet Fv. 706 markert med blå linje.


5 Vurdering av områdestabilitet

5.1 Kvikkleiresone 187 «Cecilienborg»

Vurderingsområdet av stabilitetsforhold i området rundt byggetomta er vesentlig ettersom tomta ligger innenfor kvikkleiresone 187 «Cecilienborg». Dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet mot områdeskred blir da et krav som må tilfredstilles i løpet av reguleringsfasen.

Utbyggingen klassifiseres i tiltakskategori K4 etter NVEs veileder nr. 7/2014. Dette utløser krav om fullstendig utredning av den aktuelle faresonen. Med bakgrunn i nye utførte grunnundersøkelser er avgrensningen og klassifiseringen av sone 187 «Cecilienborg» revidert. Resultatet av utredningen er presentert i Vedlegg B (vurderinger gjort i forbindelse med utredningen) og Vedlegg C (oppsummering av sonens klassifisering i sonens faktaark). Den nye avgrensningen (løsneområdet) av sone 187 «Cecilienborg» er vist i Figur 8. Sonens reviderte faregrad, både før og etter utbyggingen, er klassifisert som «lav».

Det må dokumenteres at utbyggingen ikke vil bli rammet/berørt av områdeskred, og at selve utbyggingen ikke vil forårsake områdeskred. Kombinasjon av kvikkleiresonens faregrad og tiltakskategorien gir da krav til sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ eller et minimumskrav til prosentvis forbedring i henhold til linjen for «forbedring» i diagram gitt i veilederen. Se også vedlegg A. Dersom stabilitetsberegninger viser at stabilitetsforholdene ikke er tilfredsstillende må det innføres tiltak for å forbedre situasjonen og oppnå det påkrevde sikkerhetsnivået.

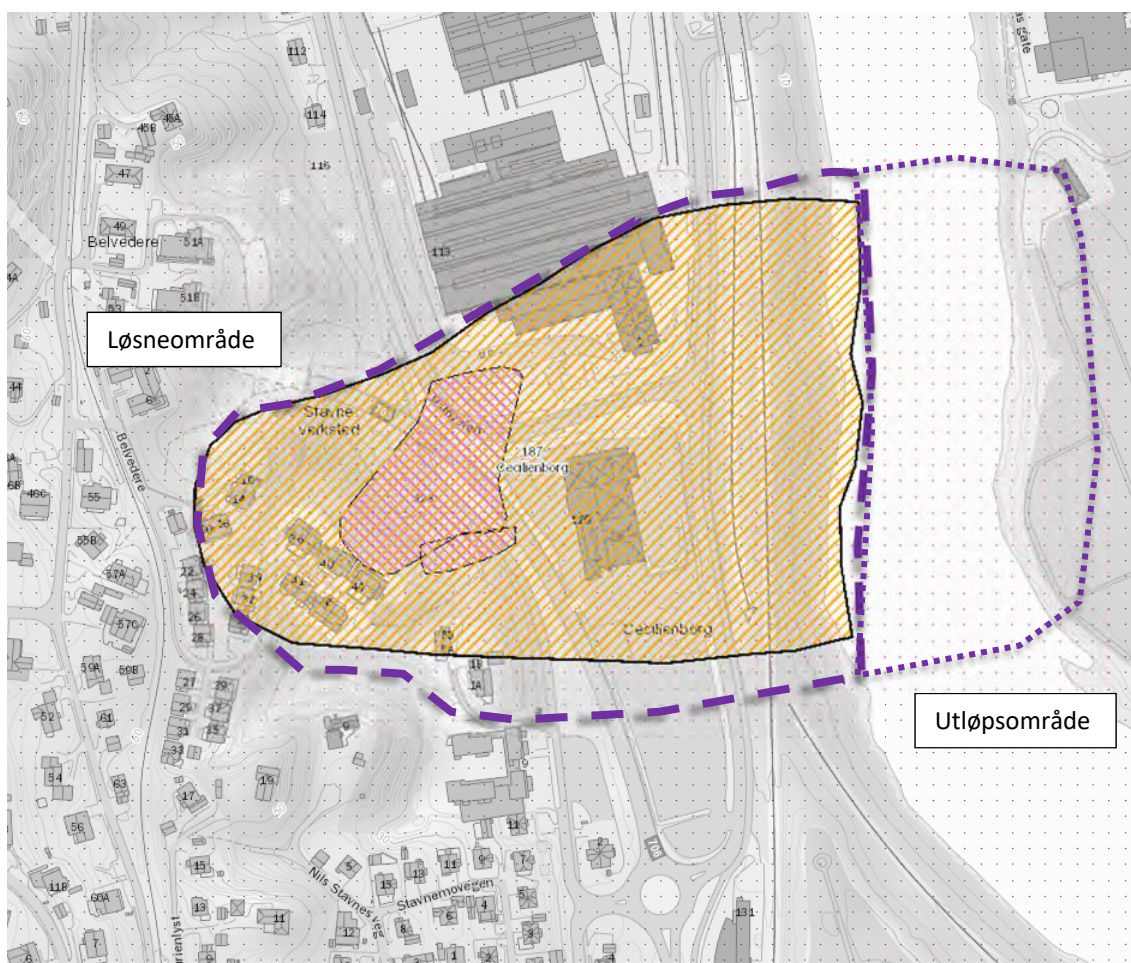


Figur 8: Ny avgrensning av sonens 187 «Cecilienborg» løsneområde og utløpsområde. Ny faregrad («lav») etter revidert klassifisering er ikke vist.

Generelle problemstillinger

Problemstillingene som er undersøkt og forsøkt svart opp med stabilitetsberegninger i foreliggende rapport er:

- 1) Hvordan er stabilitetsforhold i skråningen mot Nidelva? Er det fare for retrogressiv forplanting etter et initialskred i denne skråning?
- 2) Er det forsvarlig å etablere parkeringskjeller på det ønskede nivået? Må det settes begrensninger til hvor nær eksisterende Fv. 706 man kan etablere byggepropa?
- 3) Forutsatt at direktefundamentering av nybyggene er mulig og tilrådelig, vil det fortsatt være tilstrekkelig sikkerhet mot skred i permanentfase dersom grunnen på tomta belastes med byggenes vekt?

For å svare opp ovennevnte spørsmål ble det utført stabilitetsberegninger i 3 representative profiler, hvis plassering er vist i Figur 9:

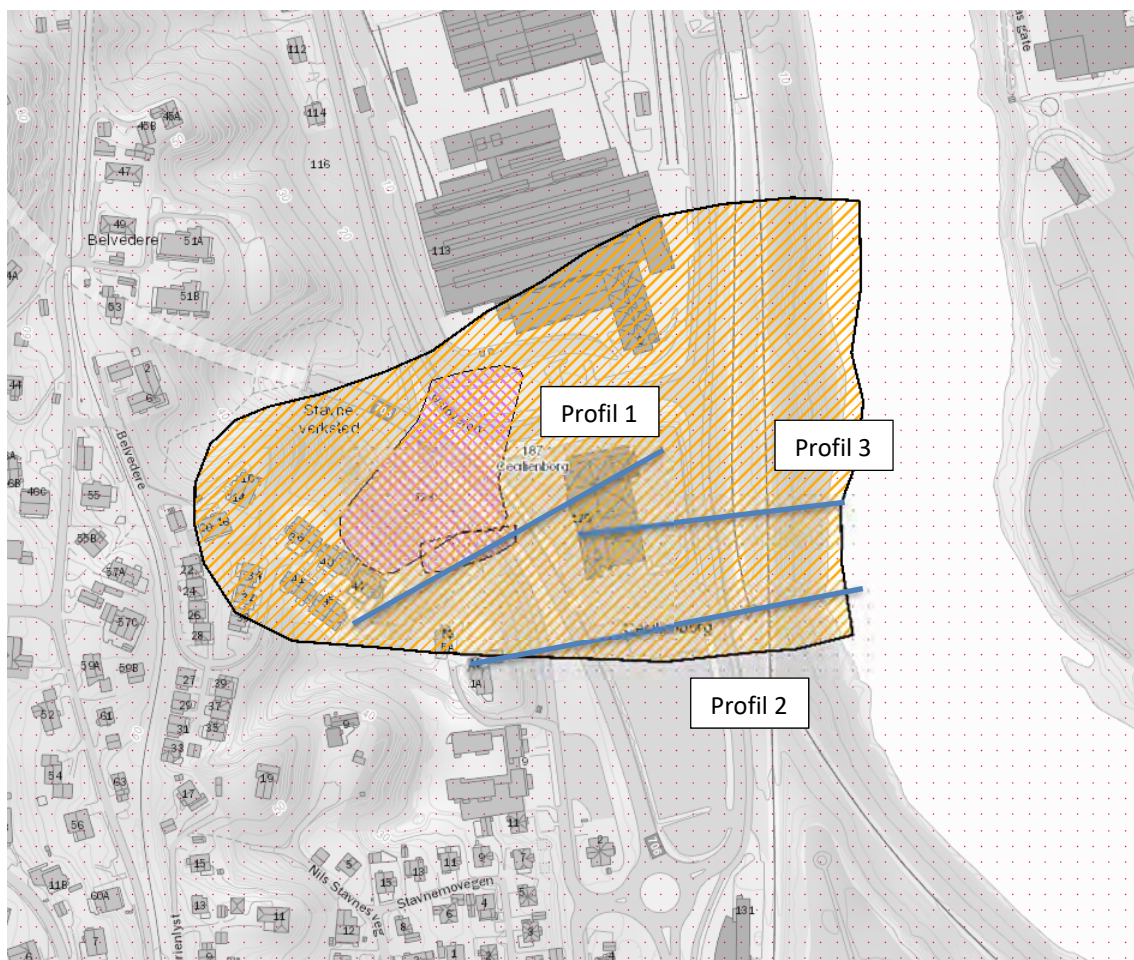

Figur 9: Plassering av beregningsprofilene, se også tegning 10211512-RIG-TEG-002

Stabilitetsberegningene og beregningsprinsippene omtales i detalj i Vedlegg A.

Det gjøres oppmerksom på at fundamenteringsforhold og øvrige geotekniske vurderinger av den planlagte utbyggingen presenteres i en egen rapport.

5.2 Skråningen mot Nidelva

Beregningsmessig stabilitet av skråningen mot elva i dagens tilstand er lavere enn absoluttkravet, se resultat av beregninger i profil 2 og i profil 3, tegninger 10211512-RIG-TEG-801_rev02 og -802_rev01, og Vedlegg A.

Kritiske glideflater i skråningen mot elva er representative for rotasjonsskred. Volumet av kvikkleire berørt av rotasjonsskred i profil 2 og 3 er lite. Kvikkleire ligger dessuten dypt under skråningsfoten. Det vurderes derfor at sannsynligheten for at et rotasjonsskred i skråningen ved elva har videre retrogressiv utvikling er svært liten. Skråningen bør derfor ikke være en del av kvikkliesonens løснеområde. Det vises til Vedlegg B for en mer utfyllende forklaring.

Ettersom skråningen ikke er en del av faresonens løснеområde, gjelder kriteriet «ikke forverring». Det er derfor ikke nødvendig med stabiliserende tiltak for denne skråningen.

Analysene viser at planlagt utbygging ikke påvirker resultatet av stabilitetsberegningene i skråningen ytterst mot elva. Så lenge det etableres kjeller på tomte og byggene fundamenteres på peler til berg, forbedres faktisk beregnet sikkerhetsfaktor for glideflater fra tomte ut mot elva (dette er nærmere omtalt i kapittel 0).

Relevante resultater fra stabilitetsberegningene er oppsummert i Tabell 2:

Tabell 2: Oppsummering relevante resultater av stabilitetsberegninger i profiler 2 og 3

| Profil | Analyse | Terreng | Beregnet sikkerhetsfaktor |
|--------|---------|---------|---------------------------|
| 2 | ADP | Dagens | 1,17 |
| | a-φ | Dagens | 1,45 |
| 3 | ADP | Dagens | 1,17 |
| | a-φ | Dagens | 1,55 |

5.3 Etablering av byggegropa

Det er utført beregninger for å undersøke om etablering av byggegropa på ønskede nivåer i henholdsvis nordre og søndre del av tomta er mulig og forsvarlig.

I profil 1 viser stabilitetsberegningene at kritisk glideflate ikke er påvirket av grunnarbeidene på tomta. Den kritiske glideflaten for dagens tilstand og i en midlertidig fase med åpen byggegrop krysser terrengoverflaten på innsiden av Fv. 706. En glideflate tvunget til å krysse terrenget i traubunnen er funnet å ha tilstrekkelig stabilitet forutsatt at kjellervegg ligger 46 m fra ytterkanten av gang- og sykkelveien vest for Fv. 706. Det vises her til tegning 10211512-RIG-TEG-800 rev02.

I profil 2 viser stabilitetsberegningene at traubunn kan etableres på kote +14,5 forutsatt at kjellervegg ligger 46 m fra ytterkanten av ovennevnte gang- og sykkelvei. Glideflatene som går fra byggetomta til elva og glideflatene som går under hele tomta blir også tilstrekkelig forbedret når byggegropa står åpen. Det er relevant å forholde seg til NVEs kvikkeleireveileder i denne sammenhengen fordi de aktuelle glideflatene er representative områdeskred og ikke lokale glideflater som ikke forplanter seg bakover.

På tegning 10211512-RIG-TEG-801 rev02 vises resultatet av stabilitetsberegningene.

Også beregningene i profil 3 viser at sikkerhetsfaktor for glideflater som berører utbyggingen blir forbedret når byggegropa etableres, se tegning 10211512-RIG-TEG-802 rev01.

Relevante resultater fra stabilitetsberegningene er oppsummert i Tabell 3:

Tabell 3: Oppsummering relevante resultater av stabilitetsberegninger i profiler 1, 2 og 3

| Profil | Analyse | Sikkerhetsfaktor dagens situasjon | Krav til sikkerhet (%-vis forbedring) | Sikkerhetsfaktor åpen byggegrop | Merknader |
|--------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | ADP | **) | 1,40 (0%) *) | 1,44 | Sirkulære glideflater gjennom traubunn, øvre del av profilet |
| | a-φ | **) | 1,40 (0%) *) | 1,97 | |
| 2 | ADP | 1,68 | 1,40 (0%) *) | 1,44 | Sirkulære glideflater i øvre del av profilet |
| | a-φ | 2,39 | 1,40 (0%) *) | 2,36 | |
| | ADP | 1,26 | 1,30 (3,5%) | 1,31 | Sammensatte glideflater som går fra vest for Fv. 706 ut til elva. |
| | ADP | 1,23 | 1,28 (4,0%) | 1,32 | Sirkulære glideflater gjennom traubunn mot elva |
| 3 | ADP | 1,35 | 1,37 (1,5%) | 1,42 | Sirkulære glideflater gjennom traubunn mot elva |

*) Beregnet sikkerhet er høyere enn regelverkets generelle krav til absolutt sikkerhet. Ingen forbedring behøves for områdestabilitet.

***) Ikke beregnet siden det ikke er en kritisk glideflate og sikkerhetsfaktor for åpen byggegrop er >1,40

Det er altså ikke behov for tiltak for å kunne etablere byggegropa på de ønskede nivåer så lenge man forholder seg til angitte avstander fra gang- og sykkelveien og angitte koter.

5.4 Permanent fase

Stabilitetsforhold i permanent fase, det vil si med byggene ferdigstilt på tomta, må også dokumenteres. Med bakgrunn i resultatet av stabilitetsberegningene utført for en midlertidig situasjon med åpen byggegrop forutsettes det at samtlige bygg fundamenteres på spissbærende peler til berg, dvs. ingen bygningslaster føres på grunnen i permanentfasen.

Stabilitetsberegninger utført i profiler 1, 2 og 3 tar for seg denne problemstillingen. Det vises til tegninger 10211512-RIG-TEG-800_rev02 t.o.m. -802_rev01.

Relevante resultater fra stabilitetsberegningene er oppsummert i Tabell 4:

Tabell 4: Oppsummering relevante resultater av stabilitetsberegninger i profiler 1, 2 og 3

| Profil | Analyse | Sikkerhetsfaktor «før» situasjon | Krav til sikkerhet (%-vis forbedring) | Sikkerhetsfaktor permanent fase | Merknader |
|--------|---------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | ADP | 1,16 *) | 1,23 (6%) | 1,29 | Sirkulære glideflater fra skråningen under «Belvedere» |
| | a-φ | 1,80 | 1,40 (0%) ***) | 1,80 | |
| | ADP | **) | 1,40 (0%) ***) | 1,44 | Sirkulære glideflater gjennom traubunn, øvre del av profilet |
| | a-φ | **) | 1,40 (0%) ***) | 1,97 | |
| 2 | ADP | 1,26 | 1,30 (3,5%) | 1,31 | Forutsetter bruk av lette masser for tilbakefylling mot kjellervegg |
| 3 | ADP | 1,35 | 1,37 (1,5%) | 1,42 | Forutsetter bruk av lette masser for tilbakefylling mot kjellervegg |

*) Sikkerhetsfaktor beregnet med skråningens tidligere topografi. Permanent fase er da dagens tilstand

***) Ikke beregnet siden det ikke er en kritisk glideflate og sikkerhetsfaktor for åpen byggegrop er >1,40

****) Beregnet sikkerhet er høyere enn regelverkets generelle krav til absolutt sikkerhet. Ingen forbedring behøves for områdestabilitet.

I beregningene er traubunn etablert på kote +14,5 og +13,5 dvs. 1 m lavere enn oppgitt foreløpig overkant gulv kjelleretasje.

Kritisk glideflate i profil 1 er 1,29 i dagens tilstand. Det er lavere enn NVEs absoluttkrav, men stabiliteten i skråningen har blitt forbedret tilstrekkelig i forbindelse med bygging av Marienborgtunnelen. Det vises her til Vedlegg A for en nærmere vurdering. Stabilitetsberegningene med tidligere terreng, som referanse for sammenligning med dagens situasjon, er presentert på tegning 10211512-RIG-TEG-800_rev02.

Beregningene viser at ved pelefundamentering oppnår man en tilfredsstillende forbedring av sikkerhetsfaktor (*byggningslaster vill ikke føres på grunnen i permanentfasen, dvs. grunnen vil ikke oppleve noen tilleggsbelastning*), slik som NVEs kvikkleireveileder krever. Tilbakefylling mot kjellervegger langs Osloveien forutsettes utført med lette masser for å opprettholde i permanent fase forbedringen oppnådd når byggegropa etableres.

6 Sluttkommentar

Ettersom utbyggingen er planlagt innenfor deler av kvikkleiresone 187 «Cecilienborg» stilles det krav til vurdering av områdestabilitet og utredning av den aktuelle faresonen. I denne forbindelsen er faregraden til kvikkleiresonen «Cecilienborg» revidert og nedjustert til «lav», både for dagens tilstand og for fremtidig tilstand (etter utvikling av byggetomta).

Utførte stabilitetsberegninger viser at det ikke er behov for stabiliserende tiltak for å ivareta områdestabiliteten under og etter oppføring av planlagte bygg. Følgende punkter må ivaretas:

- Vestre kjellervegg må etableres på 46 m avstand fra gang- og sykkelveien vest for Fv.706 for å ivareta sikkerheten mot skred fra skråning vest for tomta. Selve kjelleretasje må etableres på to forskjellige nivåer (OK gulv kote +15,5 og +14,5) for å bedre tilpasse utomhusarealet til omgivelsene.
- Stabilitetsberegningene viser at byggene må fundamenteres på spissbærende peler til berg for å ivareta kravene til områdestabilitet.
- Tilbakefylling mot kjellervegger langs Osloveien forutsettes utført med lette masser for å opprettholde i permanent fasen forbedringen oppnådd når byggegropa etableres.

Øvrige geotekniske tilrådninger for utbyggingen vil fremstilles i en egen rapport.

Vurderingene i foreliggende rapport skal i henhold til anbefalingene i NVEs kvikkleireveileder 7/2014 kvalitetssikres av uavhengig foretak.

7 Referanser

- /1/ NVE, veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» (april 2014)
- /2/ Multiconsult, rapport 10211512-RIG-RAP-001 rev.01 «Cecilienborg, detaljregulering. Datarapport grunnundersøkelser» (18. november 2019)
- /3/ Multiconsult, rapport 417036-RIG-RAP-001 «Osloveien 129. Grunnundersøkelser geoteknikk – Datarapport» (3. februar 2015)
- /4/ Multiconsult, notat 417036-RIG-NOT-001 «Osloveien 129. Overordnet geoteknisk vurdering vedrørende områdestabilitet» (4. juni 2015)
- /5/ Multiconsult, rapport 417036-RIGm-RAP-001 «Osloveien 129. Miljøgeologisk rapport» (9. februar 2015)

Vedlegg A – Beregningsgrunnlag

1 Beregningsprinsipper

1.1 Generelt

Stabilitet beregnes for kritiske/representative situasjoner for dagens tilstand, anleggsfasen og permanentfasen. Der hvor stabiliteten i dagens tilstand er lavere enn NVEs absolutte krav på $F \geq 1,4$ utføres det beregninger for å vurdere omfanget av nødvendige stabiliserende tiltak. I et profil er det også utført stabilitetsberegning med tidligere terreng for å vurdere omfanget av oppnådd forbedring i forhold til tidligere situasjon. Beregninger er utført med beregningsprogrammet «GeoSuite Stability» versjon 16.1.5 med beregningsmetode Beast 2003. Beregningsmetoden er basert på grenselikevektmetode, og anvender en versjon av lamellmetoden som tilfredsstillende både kraft- og momentlikevekt. Programmet søker selv etter kritisk sirkulærsylindrisk glideflate for definerte variasjonsområder av sirkelsentrum. Det er også mulig å definere egne glideflater i programmet når man utfører beregninger for sammensatte glideflater.

1.2 Beregningsprofiler

Det er valgt å beregne stabiliteten i 3 profiler, plasseringen er vist i tegning 10211512-RIG-TEG-002_rev02.

Profilene er generelt valgt ut fra en helhetlig vurdering av terreng- og grunnforhold. Profilene er plassert slik at de mest kritiske områdene som er berørt av mulige skred er dekket. Det er identifisert tre hovedområder hvor stabilitet kan være kritisk: Skråningen ovenfor Fv. 706 nærmere portalen til Marienborgtunnelen, skråningen ovenfor gang- og sykkelveien vest for midtre del av tomta, og skråningen ned mot Nidelva. Denne siste skråning er relativt langstrakt, og det er derfor valgt å regne på stabilitet her i to beregningsprofiler.

1.3 Lagdeling

Lagdeling er tolket ut fra resultatene av tilgjengelige tidligere utført grunnundersøkelser, samt de undersøkelsene utført i forbindelse med foreliggende oppdrag.

Lagdeling i beregningsprofiler er vist i tegninger 10211512-RIG-TEG-700_rev02 t.o.m. -702_rev01.

Som utgangspunkt for modellering av grunnvannstand ble det benyttet målinger fra de installerte elektriske piezometerne. Hele området er preget av strekt poreundertrykk i dybde. Poreundertrykket modelleres i Geosuite Stability gjennom poretrykksprofiler som kombineres og legges til den hydrostatiske poretrykksfordelingen. Det vises ellers til kapittel 2.5 for en oversikt over utførte poretrykksmålinger.

1.4 Laster

Trafikklast på vei og jernbane er inkludert i beregningene.

Problemstillingen med trafikklast er relevant for alle profiler. Kulverten hvor Dovrebanen og Stavnebanen krysser på to nivåer havner i østre del av profil 2 og i profil 3. Kulverten har en størrelse på ca. 5 m bredde og 5 m høyde. Siden det er utfordrende å modellere kulverten som et tomrom i GeoSuite, ble det valgt å ikke modellere kulverten og kompensere for den tilleggsbelastningen ved å ikke inkludere lastene fra togvognene.

Iht. BaneNORs tekniske regelverk skal det brukes en linjelast på 110 kN/m for tog i stabilitetsberegninger. Med lastfaktor på 1,3 blir det 143 kN/m. Det er to togspor i området, det vil si at total tilleggsbelastning fra togtrafikk blir $143 \times 2 = 286$ kN/m. Med antatt tyngdetetthet på løsmasser på 21 kN/m³, og dimensjoner på kulverten på 4 m x 4 m blir trafikklaster fra de to togsporene kompensert. Trafikklasten fra Osloveien i profiler 2 og 3 er tatt med i beregningene der hvor den virker ugunstig.

Trafikklasten fra Fv.706 i profiler 1 og 2 er neglisjert ettersom de ville vært stabiliserende.

Problemstillingen med laster fra eksisterende bygg er relevant i profiler 1 og 2. I øvre del av disse profilene finnes det for det meste lette bygg med kjeller.


Laster fra eksisterende bygg tas derfor ikke med i beregningene.

1.5 Sikkerhetskrav

Området beregningene utføres i ligger innenfor registrerte faresoner for kvikkleireskred (sone 187 «Cecilienborg»).

Stabiliserende tiltak utformes for å ta høyde for utbygging i tiltakskategori K4 iht. NVEs veileder 7/2014. Dette innebærer at følgende sikkerhetskrav gjelder for prosjektet:

- Beregningsmessig sikkerhetsfaktor for områdestabilitet $F \geq 1,4$ i dagens tilstand
- Forbedring, eller vesentlig forbedring, av beregningsmessig sikkerhetsfaktor hvis $F < 1,4$

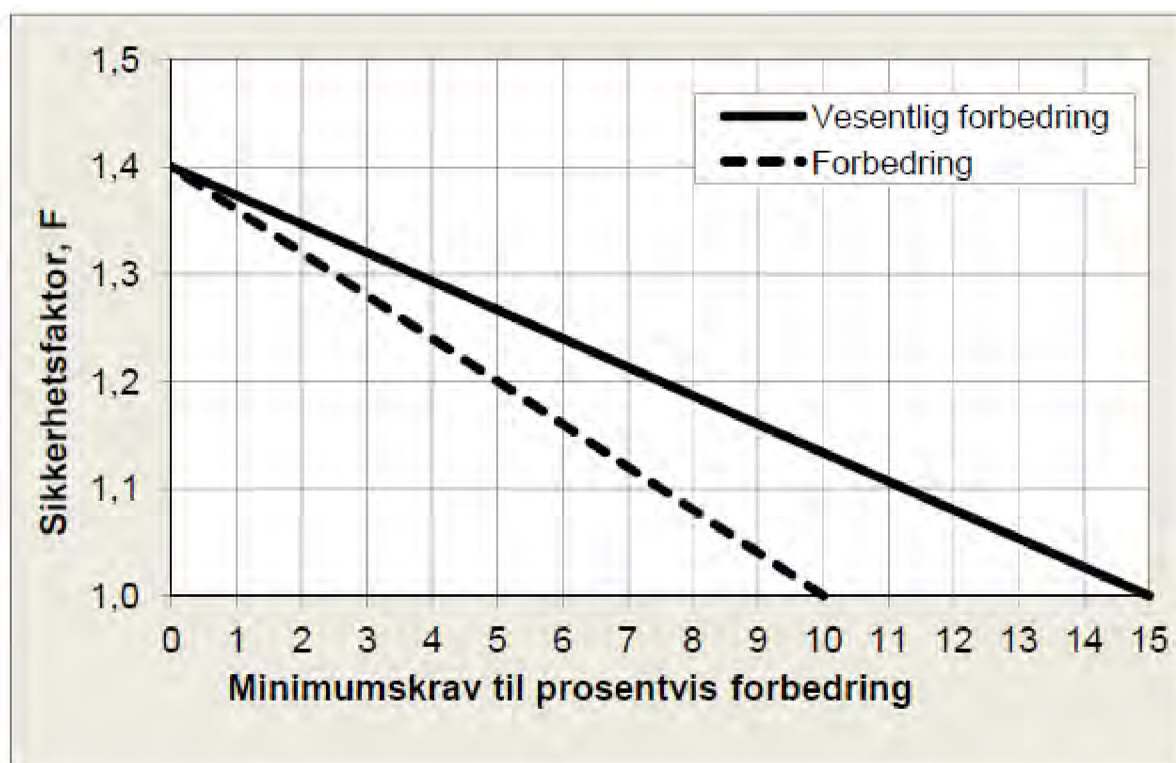

Figur 1 Krav til prosentvis forbedring ved topografiske endringer eller bruk av lette masser (fra NVEs veileder 7/2014)

Kvikkleiresone «Cecilienborg» er klassifisert med faregrad «lav» i henhold til den reviderte faregradsklassifiseringen vist i faktaarket i Vedlegg C, og dermed gjelder krav til *forbedring* og ikke *vesentlig forbedring*.

2 Tolkning av materialparametere

2.1 Generelt

Tolking av beregningsparametere er utført med bakgrunn i resultat av utførte CPTU-sonderinger og opptatte 54 mm prøveserier som er rapportert i datarapport 10211512-RIG-RAP-001_rev01. Hvor relevant er det benyttet data fra tidligere rapporter, henvisninger fremkommer av tegning 10211512-RIG-TEG-002_rev02.

2.2 Forkonsolidering

2.2.1 Tolkingsmetoder

Forkonsolideringsspenning σ'_c og overkonsolideringsforhold OCR er tolket ut ifra ødometerforsøk og CPTU-sonderingene. Data tolket fra CPTU er benyttet til å inter- og ekstrapolere mellom resultatene fra ødometerforsøk mot dybden. Det er benyttet tolkning fra CPTU både på spissmotstands- og poretrykksbasis. Følgende korrelasjoner er benyttet som støtte til valg av designlinje:

Tabell 1 Tolkingsmetoder forkonsolideringsspenning

| Referanse | Tolkingsmetode | Merknader | Forklaringer |
|---------------------|--|------------------------------------|---|
| Sandven (1990) | $\sigma'_c = \frac{q_n}{\alpha \cdot N_{kt}}$ | Spissmotstandsbasis, semiteoretisk | α = Normalkonsolideringsforhold N_{kt} = Bæreevnefaktor q_n = Netto spissmotstand fra CPTU sondering σ'_{v0} = In situ vertikal effektivspenning |
| Sandven (1990) | $\sigma'_c = \frac{\Delta u}{\alpha \cdot N_{\Delta u}}$ | Poretrykksbasis, semiteoretisk | α = Normalkonsolideringsforhold $N_{\Delta u}$ = Bæreevnefaktor Δu = Poreovertrykk fra CPTU ($\Delta u = u_2 - u_0$) |
| Chen & Mayne (1993) | $\sigma'_c = 0,53 \cdot \Delta u$ | Poretrykksbasis, empirisk | - |

Ut fra σ'_c -profilene avledet fra ovennevnte korrelasjoner er OCR beregnet som $OCR = \sigma'_c / \sigma'_{v0}$. En mer fullstendig oversikt over tolket tidligere terrengnivå fremkommer av

Tabell 5.

Det vises til tegninger 10211512-RIG-TEG-50X.5 og -50X.6 for en oversikt over valgte σ'_c - og OCR-profiler.

2.2.2 Bæreevnefaktorer

Verdier for bæreevnefaktoren kan etableres både empirisk og teoretisk. Vanligvis bestemmes verdier for bæreevnefaktor ut fra korrelasjoner etablert på resultater fra anisotropiske konsoliderte treaksialforsøk på blokkprøver med høy kvalitet som er benyttet som referanser. Korrelasjoner for tolking av bæreevnefaktorer er angitt i Tabell 2 og Tabell 3, både på poretrykksbasis og basert på spissmotstand.

Tabell 2 Oversikt korrelasjoner for bæreevnefaktorer bestemt ut fra korrelasjoner mot B_q (Lunne et al. 1997)

| Tolkningsmetode | Empirisk middelvariasjon bæreevnefaktor |
|--|---|
| Poretrykksbasis, $N_{\Delta u} = f(B_q)$ | $N_{\Delta u} = 1,8 + 7,25 \cdot B_q$ |
| Spissmotstand, $N_{kt} = f(B_q)$ | $N_{kt} = 18,7 - 12,5 \cdot B_q$ |
| Effektivspissmotstandsbasis, $N_{ke} = f(B_q)$ | $N_{ke} = 13,8 - 12,5 \cdot B_q$ |

Tabell 3 Oversikt korrelasjoner for bæreevnefaktorer bestemt ut fra korrelasjoner mot OCR, S_v , I_p og B_q for sensitivitet større enn 15 (Karlsruh et al. 2005)

| Tolkningsmetode | Empirisk middelvariasjon bæreevnefaktor |
|--|---|
| Poretrykksbasis, $N_{\Delta u} = f(OCR, I_p)$ | $N_{\Delta u} = 9,8 + 4,5 \cdot \log OCR$ |
| Spissmotstand, $N_{kt} = f(OCR, I_p)$ | $N_{kt} = 8,5 - 2,5 \cdot \log OCR$ |
| Effektivspissmotstandsbasis, $N_{ke} = f(B_q)$ | $N_{ke} = 12,5 - 11 \cdot B_q$ |

I tolkningsprosedyren viste det seg at tolkningene basert på N_{ke} -faktoren ga større variasjon og avvik fra forventede resultater, og ble derfor benyttet i mindre grad enn de andre to bæreevnefaktorer. Det ble også valgt å begrense variasjonsområdet til $N_{\Delta u}$ og N_{kt} : For $N_{\Delta u}$ ble det valgt en øvre grense på 10, mens for N_{kt} ble det valgt en nedre grense på 8.

For å unngå usannsynlige skjærstyrkeverdier har vi begrenset intervallet av bæreevnefaktorer N i våre tolkninger til de teoretiske maks og minimum.

Det vises til tegninger 10211512-RIG-TEG-50X.8 for en oversikt over valgte verdier på bæreevnefaktorer.

2.3 Udrenerte styrkeparametere

2.3.1 c_u fra enaks og konus

Verdier for c_u fra rutineundersøkelser på opptatte prøver (enaks og konus) er i våre vurderinger betraktet som verdier for gjennomsnittlig skjærstyrke, c_u . Verdier er oppgitt som referanse i plot for c_{uA} -tolkning uten noen omregning. Verdiene er ikke tillagt særlig vekt i tolkning av profil for opptredende aktiv udrenert skjærfasthet, men er i større grad benyttet for å vurdere prøveforstyrrelse.

2.3.2 c_u fra treksialforsøk

Skjærstyrke fra treksiale forsøk anses i våre vurderinger som verdier for aktiv skjærstyrke. Det må imidlertid påpekes at siden prøvene er tatt opp med 54mm stålsylindere, forventes verdiene fra laboratorieforsøk å være noe lavere enn verdiene fra CPTU-korrelasjoner som er basert på blokkprøver, uavhengig av prøve kvalitet. Resultater fra utførte treksialforsøk er omtalt i vedleggs kapittel 2.4 og 3.4.

Tolkede treksialforsøk vises i tegninger 10211512-RIG-TEG-450.1, -451.1, -452.4, -453.1, -454.1 og -455.4.

2.3.3 c_{uA} fra CPTU-sonderinger

For bestemmelse av udrenert skjærstyrke er CPTU-sonderingene korrelert iht. empirisk baserte tolkningsfaktorer ref. Tabell 2 og Tabell 3. For bløte, finkornige masser med relativt homogene forhold, betraktes tolkning av CPTU på poretrykksbasis normalt som den mest egnede metoden. c_{uA} fra CPTU tolkes fra følgende korrelasjoner:

Tabell 4 Oversikt tolkningsmetoder aktiv skjærfasthet

| Tolkningsmetode | Merknader | Forklaringer |
|--|---------------------|--|
| $c_{uA} = \frac{q_n}{N_{kt}}$ | Spissmotstandsbasis | N_{kt} = Bæreevnefaktor q_n = Netto spissmotstand fra CPTU sondering |
| $c_{uA} = \frac{\Delta u}{N_{\Delta u}}$ | Poretrykksbasis | $N_{\Delta u}$ = Bæreevnefaktor Δu = Poreovertrykk fra CPTU ($\Delta u = u_2 - u_0$) |

2.3.4 SHANSEP

Udrenert skjærfasthet er nært relatert til in situ effektivspenninger og leiras overkonsolideringsgrad OCR. Udrenert skjærfasthet øker med økning i effektivspenning. Denne økningen er avhengig av OCR. Udrenert skjærfasthet avhengig av OCR kan modelleres etter SHANSEP-prinsippet (Ladd & Foott 1974):

$$c_{uA} = \alpha * OCR^m * \sigma'_0$$

Der:

- α = Stigningstall som varierer vanligvis mellom 0,27 og 0,32 for aktiv skjærstyrke
- OCR = Overkonsolideringsgrad = σ'_c / σ'_{v0}
- m = Eksponent som for norske leirer typisk har vist seg å variere mellom ca. 0,6 og 0,9 avhengig av leire og forsøkstype
- σ'_{v0} = In situ vertikal effektivspenning

SHANSEP-tilnærmingen er benyttet for å etablere et c_u -profil der hvor det ikke foreligger CPTU-sonderinger. SHANSEP-parametere som best passer de øvrige CPTU-tolkninger i området er $\alpha = 0,28$ og $m = 0,70$. Skjærstyrkeprofiler som er plassert der hvor det ikke er utført CPTU er tolket med samme SHANSEP-parametere og OCR fra tolket tidligere terrengnivå.

I beregningene i profil 1 som tar for seg situasjonen med utgravd tomt, ble skjærstyrke redusert i området under byggegropa for å ta høyde for det reduserte spenningsnivået. Tidligere tolket terreng ble sammenlignet med fremtidig kote traubunn for å finne et OCR-profil. Effektivspenningsprofilen er regnet fra fremtidig kote traubunn. I profiler 2 og 3 er det ikke behov for slike justeringer: I beregningen som tar for seg øvre del av profil 2 er kritiske glideflater i praksis ikke berørt av avlastningen ettersom en stor andel av glideflatens passive område går i masser som ikke er leire. Heller ikke glideflatene som begynner under kjellerens fotavtrykk (profiler 2 og 3) og som går mot elva er påvirket av avlastningen. Disse glideflater går først gjennom leire og kvikkleire mange meter «unna» avlastningen, hvor terrenget ikke er avlastet og skjærstyrken ikke er påvirket. Det vises til glideflatenes plassering på tegninger 10211512-RIG-TEG-801_rev02 og -802_rev01.

En oppsummering av tolket tidligere terrengbelastning POP, overkonsolideringsforhold OCR og kilde til tolkningen er angitt i

Tabell 5.

Tabell 5 Oversikt SHANSEP parametere, per profil/borpunkt

| Profil | CPTU | OCR | Kilde OCR | Merknader |
|--------|------|---------------|---|-------------------------|
| 1 | 1 | POP = 100 kPa | Ødometer, CPTU | - |
| | 2 | POP = 200 kPa | CPTU | - |
| | - | POP = 55 kPa | Tidligere terreng fra gammelt kart | På toppen av skråningen |
| | - | POP = 280 kPa | Tidligere terreng og fremtidig kote traubunn | Midt i byggegropa |
| 2 | 8 | POP = 200 kPa | CPTU | - |
| | - | POP = 0 kPa | Tidligere terreng fra gammelt kart | På toppen av skråningen |
| | 7 | POP = 180 kPa | CPTU | - |
| | - | POP = 200 kPa | Tidligere terreng fra gammelt kart | Ved borpunkt 10 |
| | - | POP = 320 kPa | Tidligere terreng fra områdets topografi | I elva |
| 3 | 5 | POP = 200 kPa | CPTU | - |
| | - | POP = 60 kPa | CPTU/ Tidligere terreng fra områdets topografi | Under østre jernbane |
| | - | POP = 320 kPa | Tidligere terreng fra områdets topografi | I elva |

Terrengforholdene indikerer at Nidelva har erodert bort løsmassene øst for planområdet, og det er nærliggende å anta at i en tidligere situasjon lå terrenget øst for tomta, der hvor Nidelva renner nå, på ca. samme kote som terrenget på tomta (ca. kote +35/36 tolket fra CPTU7 som viser laveste POP). Planområdet var med andre ord del av en elveslett som lå over et leirlag avsatt under tomta og under Nidelva. Elva har i løpet av årene erodert bort massene avsatt over leirforekomsten. Det er konservativt antatt at tidligere terreng over Nidelva har vært lavere enn tidligere terreng på tomta (+30), selv om topografien kan tyde på at forskjellen ikke har vært så stor som antatt i beregningene.

Skjærstyrkeprofiler tolket fra CPTU og benyttet i stabilitetsberegningene vises i tegninger 10211512-RIG-TEG-50X.7.

Skjærfasthetsprofil under jernbane i Profil 2 er tolket med bruk av SHANSEP parametere $\alpha=0,28$ og $m=0,7$. Imidlertid er skjærfasthet ved ca. kote -16 redusert til 170 kPa på grunn av SHANSEP skjærfasthetsprofilet i CPTU-7 (se tegning RIG-TEG-503.7).

Tolket anbefalt kurve for CPTU-1 (i Profil 1) er litt kronglete. Som input i GeoSuite er skjærstyrkeprofilet forenklet ved å bruke lavere verdier i den øverste delen av profilet, og samme verdier som er tolket fra CPTU i den nederste delen av profilet.

For skjærfasthetsprofil ved CPTU-2 (i Profil 1) benyttes samme verdier i GeoSuite som er tolket fra CPTU-2 i den øverste delen av profilet (se tegning RIG-TEG-501.7), men i den nederste delen benyttes en økning på 15 kPa i udrenert skjærstyrke over ca. 10 meter, noe som er mer konservativt enn det man kan tolke ved å følge designlinje fra CPTU-2.

2.3.5 Anisotropiforhold

Tabell 6 oppsummerer anvendte ADP-faktorer i udrenerte materialer:

Tabell 6 Oversikt over valgte ADP-faktorer

| Material | c_{uA} -koeffisient | c_{uD} -koeffisient | c_{uP} -koeffisient |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Leire | 1,00 | 0,63 | 0,35 |
| Sprøbruddmateriale | 0,85 | 0,63 | 0,35 |

Verdiene for anisotropikoeffisientene ligger på den konservative siden det antas at plastisitetsindeks IP alltid er mindre eller lik 10 %.

2.4 Drenerte materialparametere

Drenerte materialparametere for leire og kvikkleire er i all hovedsak tolket ut fra utførte treaksialforsøk. Hvor nødvendig ble det benyttet erfaringsdata fra tidligere grunnundersøkelser utført i området, samt erfaringsverdier iht. Statens Vegvesen håndbok V220. En oppsummering av materialparametere tolket fra utførte treaksialforsøk er vist i Tabell 7:

Tabell 7 Oppsummering tolkning treaksialforsøk


| BP | Dybde [m] | Materiale | ϕ [°] | Attraksjon a [kPa] | Bruddtøyning ϵ_{ar} [%] | Merknader | Tegning nr. |
|----|-----------|--------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|-------------|
| 1 | 11,4 | Kvikkleire | 34 | 5 | 0,5 | Lave konsolideringsspenninger i forsøk | -450.1 |
| 1 | 14,4 | Kvikkleire | 25,5 | 15 | 0,5 | - | -451.1 |
| 5 | 15,35 | Siltig leire | - | - | 0,8 | Drenert test | -452.4 |
| 10 | 9,30 | Siltig leire | 28,5 | 2 | 0,6 | Tilnærmet isotropisk konsolidering | -453.1 |
| 10 | 16,35 | Siltig leire | 30 | 0 | 0,65 | - | -454.1 |
| 10 | 18,43 | Kvikkleire | 25 | 10 | 0,65 | Feil i poretrykk | -455.4 |

Treksforsøket på dybde 11,4 i BP1 ble utført før det forelå pålitelig poretrykkmålinger i det aktuelle borpunktet. Det ble antatt at grunnvann lå en del høyere enn hva det faktisk gjorde. Valgte konsolideringsspenninger for denne prøven er sannsynligvis lavere enn den faktiske in situ spenningstilstanden. Det vurderes at dette ikke påvirker forsøksresultatet i nevneverdig grad når det gjelder tolkning av drenerte materialparametere.

Tolkning av det drenerte treksforsøket i BP5 ga ikke fornuftige resultater, hovedsakelig fordi materialet ikke oppførte seg på den forventede måten. Det forelå indikasjoner på at materialet kunne hatt en drenert oppførsel, men det viste seg at antagelsen ikke stemte. Ettersom feil i poretrykkregistreringen kun påvirker verdiene på den horisontale akse (som representerer spenningsnivået/midlere spenning) og ikke verdiene på den vertikale akse (som representerer deviatorisk komponenten) er forsøket ikke forkastet når det gjelder tolkning av udrenerte materialparametere.

Poretrykkutviklingen i forsøket utført i borpunkt 10 på dybde 18,43 m er påvirket av noe feil med måleutstyret (ref. tegning 10211512-RIG-TEG-455.4). Det er vanlig at kvikkleire viser kontraktant oppførsel, og ikke dilaterende som vist i testen ved bruddtøyning 0,65%. Det ble valgt å lese av

friksjonsvinkel og attraksjon ved samme nivå på deviatorspenning q , men det ble antatt at dilatansparameter $D = \Delta p / \Delta q$ var lik $-0,2$ (valget er basert på erfaringsverdier for denne type materiale). Med denne forutsetningen virker tolkningen på en friksjonsvinkel på 25° og attraksjon på 10 kPa rimelig. Se Figur 2.

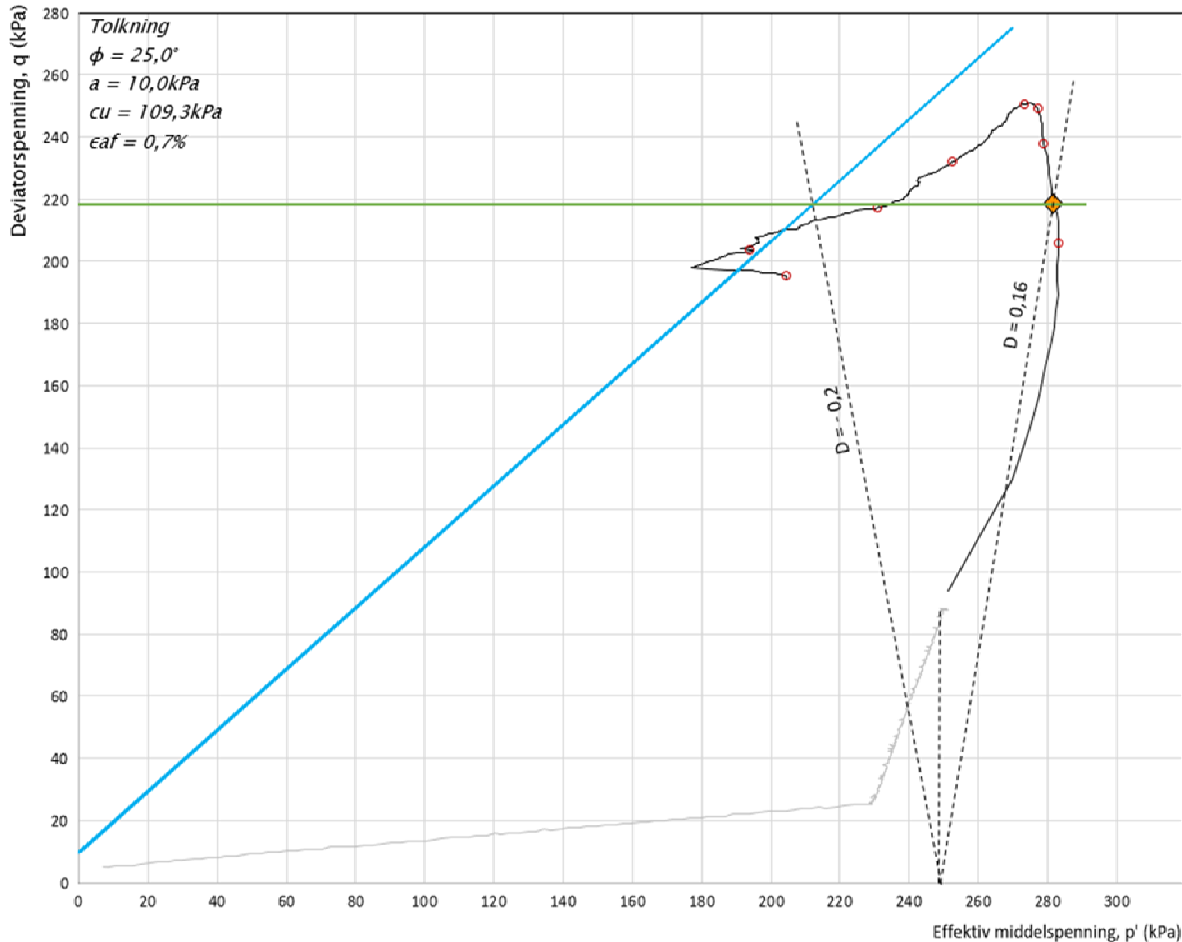

Figur 2 Spenningssti i skjærfase, p' - q plott med tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon (Bp.10, dybde 18,43 m under terreng)

Generelt er mobilisert friksjonsvinkel lest av ved lavt tøyingsnivå, fra $0,5\%$ til $0,65\%$, som vurderes å være en relativt forsiktig tolkning.

Basert på tolkning av treaksialforsøk modelleres laget av kvikkleire med en friksjonsvinkel på 25° og 10 kPa attraksjon. Friksjonsvinkel tolket fra treaksforsøket på 11 m dybde i BP1 anses å være for uforsiktig med tanke på rapportens formål (valgt kombinasjon av drenerte materialparametere for kvikkleire i beregningsprofil 1 har ikke betydning for konklusjonene man kan trekke derfra). Lagene av leire som ikke er klassifisert som kvikkleire/sprøbruddmateriale modelleres med en friksjonsvinkel fra 26° til 30° og fra 0 kPa til 10 kPa attraksjon. Drenert materialeparametere i de øvrige lagene er gitt i Tabell 8.

Tabell 8 Drenert materialparametere i de andre øvrige materialene benyttet i stabilitetsanalysene

| Materiale | Tyngdetetthet γ [kN/m ³] | Tyngdetetthet effektiv γ' [kN/m ³] | ϕ [°] | Kohesjon c [kPa] | Attraksjon a [kPa] |
|-----------------|---|---|------------|------------------|--------------------|
| Sand | 17, 21 | 7, 11 | 35 | 1 | 1,4 |
| Silt | 17 | 7 | 35 | 1 | 1,4 |
| Tørrskorpeleire | 19 | 9 | 30 | 2 | 3,5 |
| Fast silt | 17 | 7 | 35 | 5 | 7,1 |
| Fyllmasser | 20 | 10 | 34 | 3 | 4,4 |
| Morene | 18 | 8 | 40 | 5 | 6 |
| Motfylling | 19 | 9 | 42 | 0 | 0 |

Friksjonsvinkel for laget med «fast silt og leire» i Profil 1 baserer seg på prøveserie i borpunkt 3 fra Rambølls rapport o.3578 (av 28. september 1982). Ved bruk av lavere parametere i friksjonsmasser er beregnet sikkerhetsfaktor under 1,0 for tidligere terreng (med mer ugunstige terrengforhold enn i dag), noe som vurderes urealistisk. Parametrene brukt i stabilitetsberegninger var derfor økt slik at det oppnås beregnet sikkerhetsfaktor på 1,0. Det er valgt å øke effektivspenningsparametrene heller enn å øke udrenert skjærstyrke i leire.

2.5 Poretrykksforhold

Som utgangspunkt for modellering av grunnvannstand ble det benyttet målinger fra de installerte elektriske piezometerne ved borpunkt 1 (kote +29,4) og 10 (kote +18,7). Piezometerene er installert henholdsvis 12 m og 22 m under terreng i borpunkt 1, og 13,5 m og 20 m under terreng i borpunkt 10. Måling av poretrykket indikerer en grunnvannstand ca. 6 m under terreng i borpunkt 1 og ca. 13 m under terreng i borpunkt 10. Hele området er preget av strekt poreundertrykk i dybde.

Det vises til vedlagte tegninger 10211512-RIG-TEG-350 og -351 for nærmere detaljer.

3 Kvalitet grunnlagsdata

3.1 CPTU

Samtlige utførte CPTU havner i anvendelsesklasse 1, ref. dokumentasjon måledata vedlagt datarapport 10211512-RIG-RAP-001. I enkelte sonderinger ble det truffet stein eller faste lag i dybden som har påvirket målingene i et begrenset dybdeintervall, men har ikke hatt dårlig påvirkning på nullpunktavlesning eller den øvrige kvaliteten på sonderingene.

3.2 Rutinedata

Ut fra bruddtøying på enaksforsøkene vurderes generelt prøvene å være av god/akseptabel kvalitet. Enaksialforsøk i borpunkt 7 ved 7,4 m dybde viser høyt tøyingsnivå ved brudd, med dette kan skjer mer på grunn av materialets dilaterende egenskaper enn på grunn av prøveforstyrrelse. Dypere prøver som viser høy bruddtøying vurderes i stedet å være forstyrret.

3.3 Ødometerforsøk

Ødometerforsøk ved dybder 11,55 m og 14,55 m i borpunkt 1 og ved 18,57 m dybde i borpunkt 10 viser enten en antydning eller en tydelig overgang fra normalkonsolidert- til overkonsolidert område. I løpet av forsøket utført på prøven fra 14,55m dybde i punkt 1 har sannsynligvis prøven kollapset. Dette kan forklare både den ekstremt lave stivheten i NC-området og den lave forkonsolideringsspenningen. Forsøkene utført ved dybde 15,35 m i borpunkt 5 og ved 9,40 m og 16,55 m i borpunkt gir 10 i stedet ikke noe tydelige resultater og disse testene kan ikke tolkes entydig.

Forkonsolidering fra laboratorieforsøk er noe lavere enn forkonsolidering tolket fra CPTU i borpunkt 1, men generelt er det godt samsvar. Dette er forventet ettersom samtlige opptatt prøver vurderes å være preget av noe prøvforstyrrelse.

Tolkninger av prekonsolideringstrykk fra ødometerforsøk vist i tegninger –TEG-400.1 t.o.m. -405.1.

3.4 Treksialforsøk

Prøveforstyrrelse på treksialforsøk er vurdert basert på endring i poretallet, jfr. Figur 3.

| Klassifisering | OCR | $\Delta e / e_0$ | Prøvekvalitet ¹ |
|----------------|-------|------------------|----------------------------|
| 1 | 1 - 2 | < 0,04 | Meget god |
| | 2 - 4 | < 0,03 | |
| 2 | 1 - 2 | 0,04 - 0,07 | God til bra |
| | 2 - 4 | 0,03 - 0,05 | |
| 3 | 1 - 2 | 0,07 - 0,14 | Dårlig |
| | 2 - 4 | 0,05 - 0,10 | |
| 4 | 1 - 2 | > 0,14 | Meget dårlig |
| | 2 - 4 | > 0,10 | |

Figur 3 Indikasjon på prøvekvalitet (fra Statens vegvesen, håndbok V220, figur 2.21)

Tre stk. treksialforsøk klassifiseres som «godt til bra» basert på poretall, men en av dem er utført i borpunkt 10 på dybde 18,43 m hvor det var noe feil med poretryksmålingene. Et forsøk klassifiseres som «dårlig» og et er på grensen mellom «godt til bra» og «dårlig». Et av de treksialforsøkene er utført som drenert test.

Tabell 9 Oppsummering prøvekvalitet, treksforsøk

| BP | Dybde [m] | OCR | $\Delta e / e_0$ | Prøvekvalitet | Merknader |
|----|-----------|-----|------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | 11,4 | 1,7 | 0,056 | God til bra | - |
| 1 | 14,4 | 1,1 | 0,07 | God til bra/dårlig | - |
| 5 | 15,35 | 1,4 | - | - | Drenert test |
| 10 | 9,30 | 1,5 | 0,076 | Dårlig | Tilnærmet isotropisk konsolidering |
| 10 | 16,35 | 1,1 | 0,067 | God til bra | - |
| 10 | 18,43 | 1,1 | 0,066 | God til bra | Feil i poretrykk |

Den dårlige kvaliteten på treksforsøket i borpunkt 10 på 9,3 m dybde kan kanskje forklares ved å se på vannutpressingskurven fra konsolideringen. Mot slutten av konsolideringsfasen kan man se at takten vannet presses ut på øker, istedenfor å flate ut. En lignende tendens kan man se i forsøket fra samme punkt, på dybde 18,4 m.

4 Resultater

4.1 Oversikt

I tabellen oppsummeres resultatet av stabilitetsberegningene. Omfanget/beskrivelse av stabilitetstiltakene er omtalt i hoveddelen av foreliggende rapport.

Tabell 10 Oppsummering stabilitetsberegninger

| Profil | Analyse | Terreng | Dagens sikkerhet ^{*)} | Krav til sikkerhet (%-vis forbedring) | Sikkerhet etter stabiliserende tiltak | Merknader |
|--------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | ADP | Dagens | 1,29 | **) | - | Sirkulær glideflate. |
| | a-φ | Dagens | 1,80 | 1,40 (0%) ^{*)} | - | |
| | ADP | Utgravd tomt | 1,44 | 1,40 (0%) ^{*)} | - | Sirkulære glideflater. Traubunn på byggetomta etablert på kote +14,5 nærmere Fv. 706 og kote +13,5 mot Osloveien. Kjellervegg 46 m fra ytterkant gang- og sykkelveg. |
| | a-φ | Utgravd tomt | 1,97 | 1,40 (0%) ^{*)} | - | |
| | ADP | Gammelt | 1,16 | 1,23 (6%) | 1,29 (Se beregning for <i>dagens terreng</i>) | Sirkulær glideflate. Oppnådd 11% forbedring fra tidligere terreng til dagens terreng. |
| 2 | ADP | Dagens | 1,68 | 1,40 (0%) ^{*)} | - | Sirkulær glideflate øvre del av profilet |
| | a-φ | Dagens | 2,39 | 1,40 (0%) ^{*)} | - | |
| | ADP | Utgravd tomt | 1,44 | 1,40 (0%) ^{*)} | - | Sirkulære glideflater. Traubunn på byggetomta på kote +14,5. Kjellervegg 46 m fra ytterkant gang- og sykkelveg (X m fra ytterkant Fv. 706) |
| | a-φ | Utgravd tomt | 2,36 | 1,40 (0%) ^{*)} | - | |
| | ADP | Dagens | 1,26 | 1,30 (3,5%) | 1,31 (Se beregning for <i>utgravd tomt</i>) | Sammensatte glideflater som går fra vest for Fv. 706 ut til elva. |
| | ADP | Utgravd tomt | - | - | 1,37 | |
| | ADP | Dagens | 1,17 | 1,17 (0%) ^{***)} | - | Sirkulære glideflater i nedre del av profilet, i skråningen ved Nidelva. Se egen betraktning ang. områdestabilitet |
| | a-φ | Dagens | 1,45 | 1,40 ^{*)} | - | |
| | ADP | Dagens | 1,23 | 1,28 (4,0%) | 1,32 (Se beregning for <i>utgravd tomt</i>) | Sirkulære glideflater som begynner under fotavtrykk av planlagt kjelleretasje. Stabiliserende tiltak er fundamentering på spissbærende peler til berg. |
| | ADP | Utgravd tomt | - | - | 1,32 | |

| Profil | Analyse | Terreng | Dagens sikkerhet ^{*)} | Krav til sikkerhet (%-vis forbedring) | Sikkerhet etter stabiliserende tiltak | Merknader |
|--------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 3 | ADP | Dagens | 1,35 | 1,37 (1,5%) | 1,42 (Se beregning for <i>utgravd tomt</i>) | Sirkulære glideflater som begynner under fotavtrykk av planlagt kjelleretasje. Stabiliserende tiltak er fundamentering på spissbærende peler til berg. |
| | ADP | Utgravd tomt | - | - | 1,42 | |
| | ADP | Dagens | 1,17 | 1,17 (0%) ***) | - | Sirkulære glideflater i nedre del av profilet, i skråningen ved Nidelva. Se egen betraktning ang. områdestabilitet |
| | a-φ | Dagens | 1,55 | 1,40 (0%) *) | - | |

*) Beregnet sikkerhet er høyere enn regelverkets generelle krav til absolutt sikkerhet. Ingen forbedring behøves for områdestabilitet.

**) Krav er allerede tilfredsstillt ved forbedring av sikkerhet fra tidligere terreng til dagens terreng.

***) Det vises til egen betraktning i Vedlegg B angående områdestabilitet og sannsynlighet for retrogressiv utvikling etter initialskred

En mer utfyllende beskrivelse av stabiliserende tiltak fremkommer av rapportens hovedtekst.

Stabilitetsberegninger er vist på tegninger 10211512-RIG-TEG-800 rev02 t.o.m. -802 rev00.

4.2 Kommentarer til beregningsresultatene

I profil 1 er dagens beregningsmessig sikkerhetsfaktor $F = 1,29$ i udrenert tilstand, dvs. noe lavere enn NVEs krav på 1,40.


I skråningen der hvor profil 1 er plassert har det imidlertid foregått en del terrengendringer i de siste tiårene. Kart fra 1909 og fra 1954 viser at terrenget i toppen av skråningen var noen meter høyere, og at motfyllingen i foten av skråningen, ved siden av Fv. 706 først ble etablert da Marienborgtunnelen ble bygd. Det ble utført stabilitetsberegninger med terreng fra gammelt kart. Disse viste at beregningsmessig sikkerhetsfaktor med gammelt terreng var rundt 1,16. Det vil si at stabiliteten i skråningen har blitt forbedret med 11% siden de første terrengendringene ble utført, fra 1,16 til 1,29. Dette anses å være tilstrekkelig for å tilfredsstille NVEs krav til forbedring når beregningsmessig sikkerhetsfaktor ikke er lik eller høyere enn 1,40 (nødvendig forbedring er 6% med utgangspunktet i beregningsmessig sikkerhetsfaktor 1,16).

Beregningene for midlertidig situasjon med åpen byggegrop anses å være representative også for permanent fase, ettersom alt av fremtidig terreng vil ligge over kjellertaket og derfor ikke belaste grunnen. Lastsituasjonen i midlertidig og permanent fase er tilnærmet lik.

Vedlegg B - Utredning kvikkleiresone 187 «Cecilienborg»

1 Innledning

I området mellom Marienborg, Cecilienborg og Stavne er kvikkleire og sprøbruddmateriale påvist i flere punkter langs Nidelvas vestre elvebredd. Sone 187 «Cecilienborg» er imidlertid den eneste registrert og faregradsklassifisert sone mellom Ceciliebrua og Stavne bru. Innenfor dagens avgrensning av sone 187 «Cecilienborg» finnes det to Statens vegvesens «kvikkleireområder», dvs. områder hvor det er påtruffet kvikkleire eller sprøbruddmateriale. Figur 1 viser et kartutsnitt over det aktuelle området. Det er ikke nødvendig å vurdere eller utrede andre kvikkleiresoner i forbindelse med detaljregulering av den aktuelle tomta.

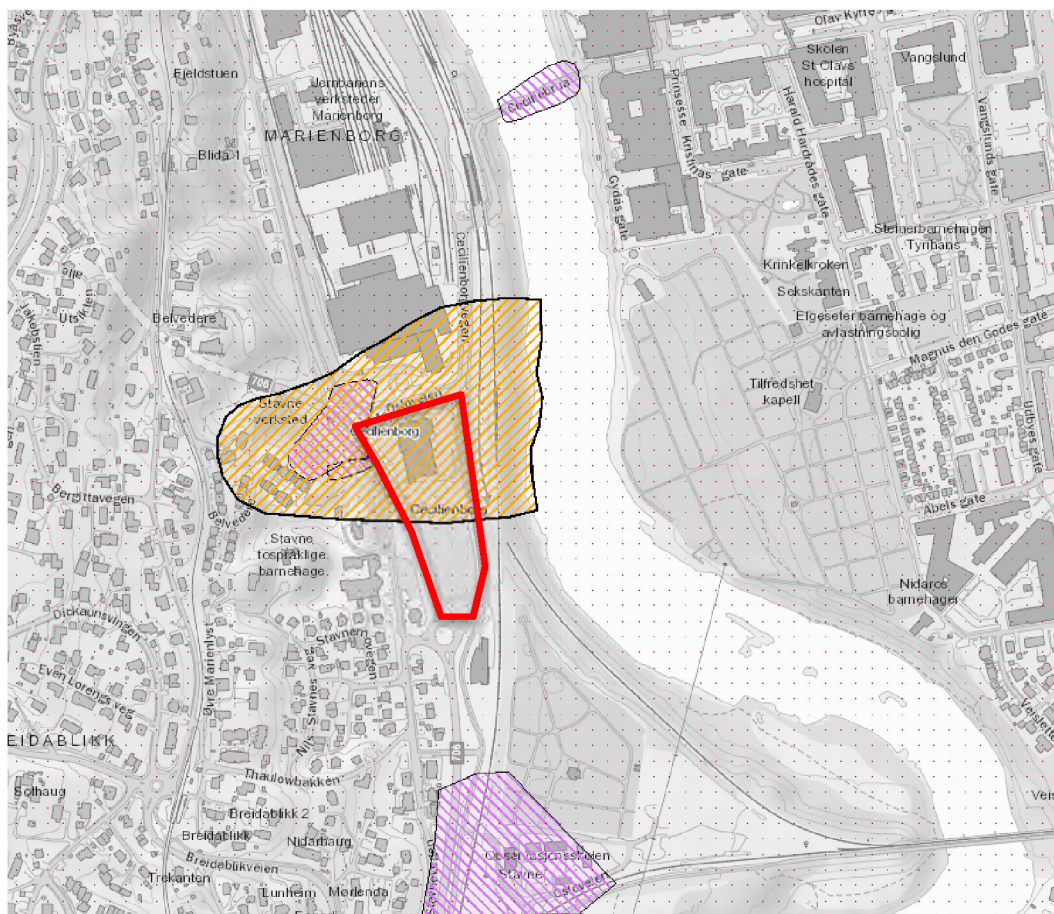

Figur 1: Kartutsnitt over det aktuelle området fra NVEs karttjeneste skrednett.no. Tomtas beliggenhet markert i rød

Sone 187 «Cecilienborg» er p.t. klassifisert slikt:

Tabell 1: Oppsummering gjeldende klassifisering kvikkleiresoner i området

| Sonenummer | Sonenavn | Faregrad før utredning | Konsekvensklasse før utredning | Risikoklasse før utredning |
|------------|--------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 187 | Cecilienborg | Middels | Meget alvorlig | 4 |

Stabilitetsberegninger omtalt i Vedlegg A, utført med bakgrunn i grunnundersøkelsene presentert i Multiconsults rapport 10211521-RIG-RAP-001 rev01, og vurderingene i foreliggende vedlegg danner et tilstrekkelig grunnlag for å kunne revidere sonenes gjeldende klassifisering (vist i Tabell 1).

2 Vurdering av løснеområde


Omfanget på sonens løснеområde vurderes med bakgrunn i resultatet av utførte stabilitetsberegninger, grunnforhold og topografi.

Metoden for vurdering av løснеområder beskrevet i NIFS rapport nr. 14/2016, ref. /1/, er lite relevant for denne faresonen siden terreng- og grunnforholdene som ligger til grunn i metoden avviker vesentlig fra forholdene på aktuelt område. Retningslinjene og tilrådingene i rapporten er likevel benyttet som anbefalinger.

Rapport ref. /1/ sier at: «For tilfeller hvor kvikkleira ligger dypt under skråningsfot og under 1:15 linja vil det være vanskelig for et stort kvikkelireskred å inntreffe. Det bør vurderes om det er nødvendig med en kvikkeliresone. For at en kvikkeliresone skal eksistere bør kvikkleire ha en slik beliggenhet at skred kan inntreffe»

Samme rapport angir også at når mektighet av kvikkleire/sprøbruddmateriale er under 40% av dybde til kritisk glideflate kan det forventes rotasjonsskred uten videre retrogressiv skredutvikling.

En liten del av kritisk glideflate for skråningen ved Nidelva går gjennom kvikkleire, både i profil 2 og i profil 3. Kvikkleire utgjør en liten andel av skredmassene og ligger dessuten relativt dypt under skråningsfoten og under 1:15 linja. Tolket lagdeling og resultatet av stabilitetsberegninger vises på tegninger 10211512-RIG-TEG-701_rev01, -702_rev01, -801_rev02 og -802_rev01.

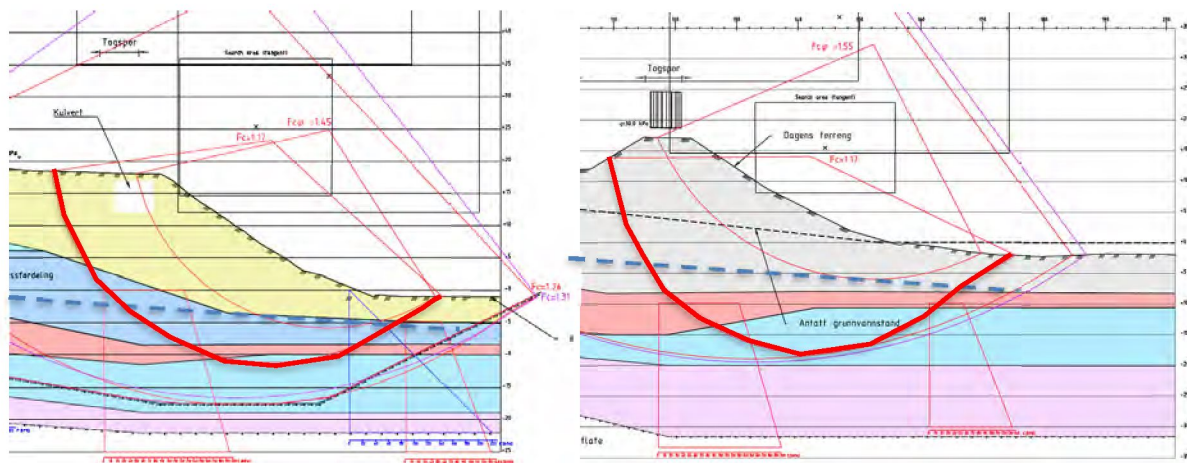

Figur 2: Utsnitt av beregningsresultater, profil 2 t.v. og profil 3 t.h. aktuelle glideflater fremhevet i rød. 1:15 linje angitt med stiplede strek. Rød skravur er tolket kvikkleire

Kombinasjonen av kvikkleiras beliggenhet og volum kvikkleire berørt av kritisk glideflate mot elva tilsier at dersom et rotasjonsskred går i denne skråningen, vil det ikke ha retrogressiv utvikling.

Hvis det ikke er fare for utvikling av initialskred til områdeskred, er det heller ikke nødvendig å forbedre stabilitetsforholdene i skråningen, men det er tilstrekkelig med «ingen forverring».

Skråningen er likevel en del av faresonens løснеområde fordi det finnes glideflater og skredmekanismer som er representative for områdeskred og omfatter skråningen (alle glideflater vist på tegninger 10211512-RIG-TEG-801_rev02 og -802_rev01 unntatt de omtalt ovenfor).

Når det gjelder skråningen vest for byggetomta er det gjort mindre justeringer til søndre del for å få bedre samsvar mellom topografien og løснеområdet avgrensning.


Det er altså ikke gjort store endringer i sonens løснеområde, men aktuelle skredmekanismer og skredtyper er nærmere vurdert for å for en mer realistisk evaluering av skredfaren. Faresonens løśnieområde vises på sonens fakta ark og i Figur 3.

3 Utløpsområde

Store volumer løsmasser kan havne i Nidelva dersom det går skred langs noen av de større langstrakte glideflater under tomte. Det er i så fall snakk om flakskred, med utløpsdistanse lik 0,5 ganger lengden på løsnedistanse (ref. rapport /1/). Det er usikkert hvor effektivt Nidelva er i stand til å vaske bort skredmassene som ikke består av omrørt sprøbruddmateriale, og det må forventes at elva blir demmet opp, i hvert fall delvis. Potensielt kan kirkegården rundt Tilfredshet kapell oversvømmes hvis vannet ikke finner en vei over skredmassene.

Selve byggetomta er også utløpsområde for skred som går i skråningen i vest, men hovedsakelig bør den anses som løśnieområde.

Utløpsområder er vist på sonens fakta ark og i Figur 3.

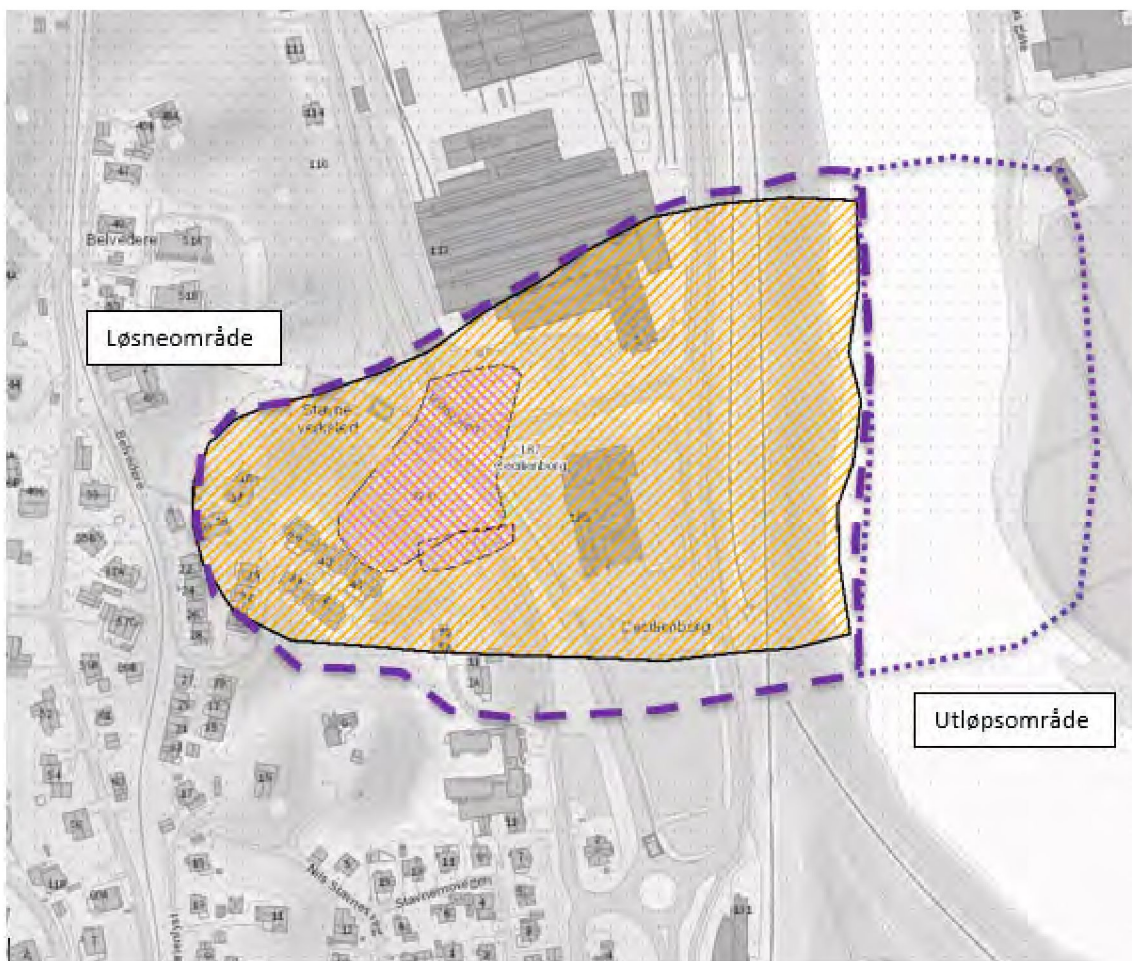

Figur 3: Revidert avgrensning av sone 187 «Cecilienborg»

4 Faregrad, konsekvensklasse og risikoklasse

Når det gjelder faregrad, konsekvens- og risikoklasse oppdateres sonene direkte på NVE Atlas gjennom NVEs innmeldingsløsning. En utskrift av sonenes fakta ark legges ved i rapportens Vedlegg C.


I dagens tilstand havner sonen iht. den nye utredningen i faregradklasse «lav», konsekvensklasse «meget alvorlig» og risikoklasse 2. Det gjøres oppmerksom på at sonens reviderte faktaark beskriver sonen i dagens tilstand, ikke etter fremtidig utbygging.

5 Referanser

/1/ NIFS rapport 14/2016 «Metode for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred» (2016)

Kvikkleiresone 187: Cecilienborg - Kommune: Trondheim

| | |
|-------------------|--|
| Faregradklasse | Lav |
| Konsekvensklasse | Meget alvorlig |
| Risikoklasse | 2 |
| Grunnforhold | Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4 |
| Sonestatus | Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegning |
| Opprettet | 1.1.2002 |
| Sist oppdatert | 26.2.2020 |
| Sist oppdatert av | MULTICONSULT NORGE AS |

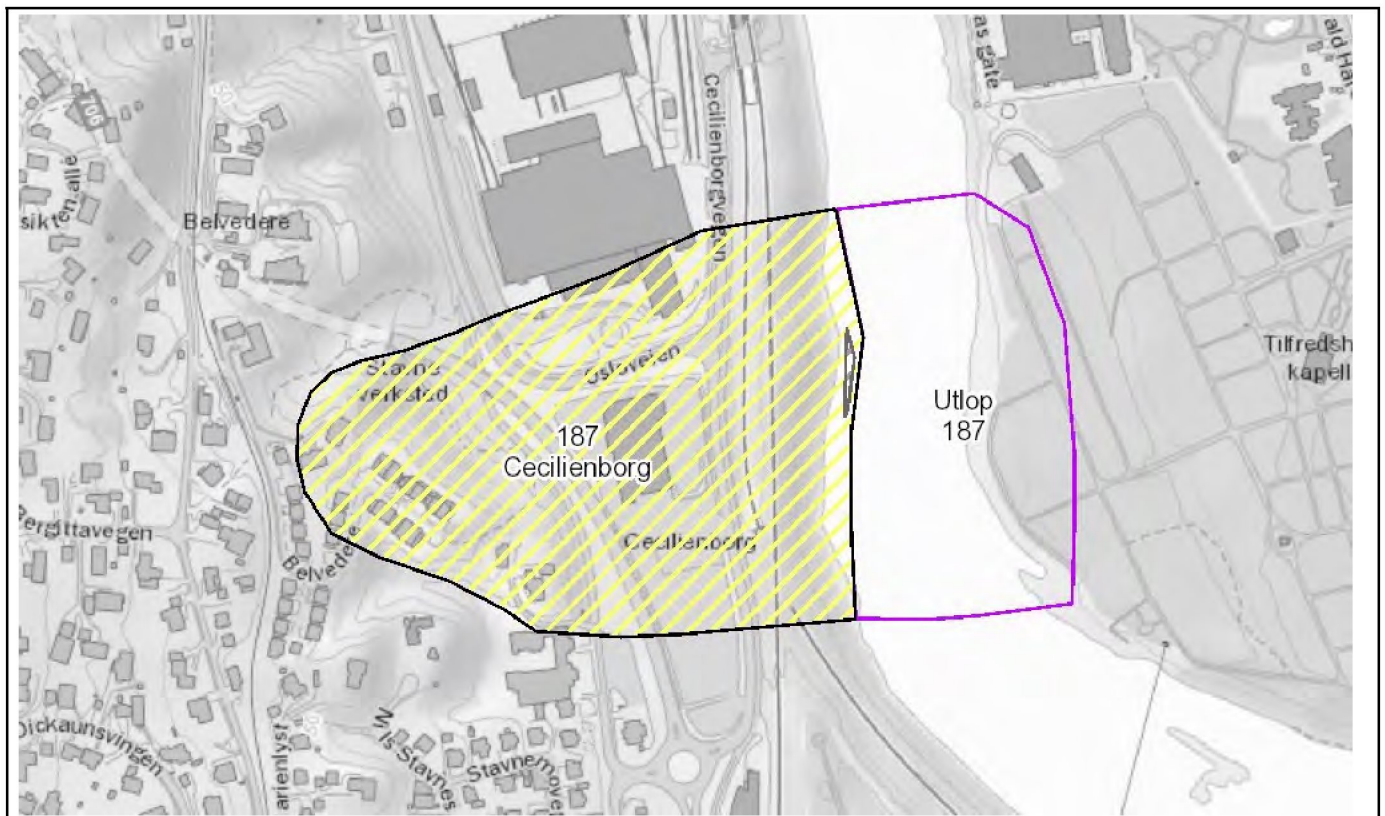

Bemerkninger

2.4.09: EDH lagt inn ref. NGI-rapp. 20081260-4
 Fra mai 2019: Sonen utredes i forbindelse med detaljregulering av tomtene mellom Osloveien og Fv. 706
 Grunnundersøkelser for prosjektet utført av Multiconsult mai/juni/november 2019 rapport 10211512-RIG-RAP-001_rev01
 Rapport med stabilitetsberegninger for vurdering av gjennomførbarhet av tiltaket rapport 10211512-RIG-RAP-002_rev01 (under utarbeidelse)

Referanser

1. Trondheim kommune R.989 (1996) 2. Scandiakonsult O.3578 3. NGI-rapport 20081260-4, datert 03.06.2008 (Utført i relasjon til prosjektet 20071697 E6 Nordre avlastnings vei)


Fareberegning

| Faktor | Beskrivelse | Faregrad | Score | Vekt | Poeng |
|--------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|
| Skredaktivitet | Ingen tegn til tidligere skredaktivitet verken ovenfor eller nedenfor de aktuelle tomtene. NGUs løsmassekart viser en tidligere skredkant rett ovenfor portalen til Marienborgtunnelen. Ingen tegn til erosjon eller glidninger ned mot elva. | Lav | 1 | 1 | 1 |
| Skråningshøyde i meter | Høydeforskjell i Profil 1 (det med størst høydeforskjell) er ca. 20 m i dagens tilstand. I forbindelse med etablering av byggegropa øker total høydeforskjell til rett under 30 m. | 20-30 | 2 | 2 | 4 |
| Forkonsolidering pga terrengsenkning | Utførte ødometerforsøk og CPTU sonderinger viser at tidligere terreng lå høyere enn dagens terreng. Gjennomsnittlig POP er i området 200 kPa, som gir OCR varierende mellom 2,0 og 1,5 i store deler av leirforekomsten. Relativt lav OCR skyldes høye effektive spenninger på grunn av gjennomgående lavt poretrykk. | 1,5-2,0 | 1 | 2 | 2 |
| Poretrykk | Poretrykksmålere i området viser generelt dypt grunnvannspeil (mer enn 10 m under terreng) og poretrykksfordeling betydelig lavere enn hydrostatsik | <-50 | -3 | 3 | -9 |
| Kvikkleiremektighet | Mektighet på kvikkleireforekomsten varierer mellom 7 og 17 m. Selv om forekomsten har en betydelig mektighet, ligger mye av kvikkleira under 1:15 linjen (uavhengig av hvilken glideflate man velger som utgangspunkt). Velger derfor H74-H/2 ettersom "andelen" av | H/4-H/2 | 2 | 2 | 4 |

| Fareberegning | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----|---|------|
| | berørt kvikkleire faller innenfor dette intervallet. | | | | |
| Sensitivitet | Sensitivitet målt høyere enn 600 | >100 | 3 | 1 | 3 |
| Erosjon | Kart og LIDAR data viser ingen tegn til erosjon, men elvebredden er ikke erosjonssikret. | Lite | 1 | 3 | 3 |
| Inngrep | Dagens situasjon: I 1950 tallet ble ravinedalen som lå ved de aktuelle tomtene gjenfylt. I forbindelse med bygging av Marienborgtunnelen ble stabiliteten i skråningen ovenfor tomtene betydelig forbedret (fra ca. beregningsmessig sikkerhetsfaktor 1,02 til 1,32) ved etablering av en motfylling. | Noe forbedring | -2 | 3 | -6 |
| Total poengsum | | | | | 2 |
| Prosent av maks | | | | | 3.92 |
| Sist oppdatert | 5.7.2019 | | | | |

| Konsekvensberegning | | | | | |
|---------------------|---|--------------|-------|------|-------|
| Faktor | Beskrivelse | Konsekvens | Score | Vekt | Poeng |
| Boligheter | Tettbebyggelse | Tett > 5 | 3 | 4 | 12 |
| Næringsbygg | Diverse industri og kontorbygg. Antall antatt. | <10 | 1 | 3 | 3 |
| Annen bebyggelse | Ingen | Ingen | 0 | 1 | 0 |
| Veier | Fv. 706, Osloveien. ÅDT fra Statens vegvesens vegkart | >5000 | 3 | 2 | 6 |
| Toglinje | Dovrebanen, Rørosbanen, Leangenbanen. Fordelt på 2 spor | 3-4 | 2 | 2 | 4 |
| Kraftnett | Distribusjonsnett | Distribusjon | 1 | 1 | 1 |
| Oppdemning | Sonen ligger ned mot Nidelva. Usannsynlig at et eventuelt skred kan demme opp elva. | Liten | 1 | 2 | 2 |
| Total poengsum | | | | | 28 |
| Prosent av maks | | | | | 62.22 |
| Sist oppdatert | 21.2.2020 | | | | |

\\hrh-nasuni-01\TRH_Projekt\10211512-02\10211512-02-03 ARBEIDSDOK\0211512-02_04 TEGNINGER\RIG-TEG-002_REV02_10211512-02_04 TEGNINGER\RIG-RAP-002_REV02_10211512-02_04 TEGNINGER\gmsundersøkelser_MED PROFILER.dwg - Layout: (A2) - Plottet av: iv, Dato: 2021.02.10 kl. 22:52

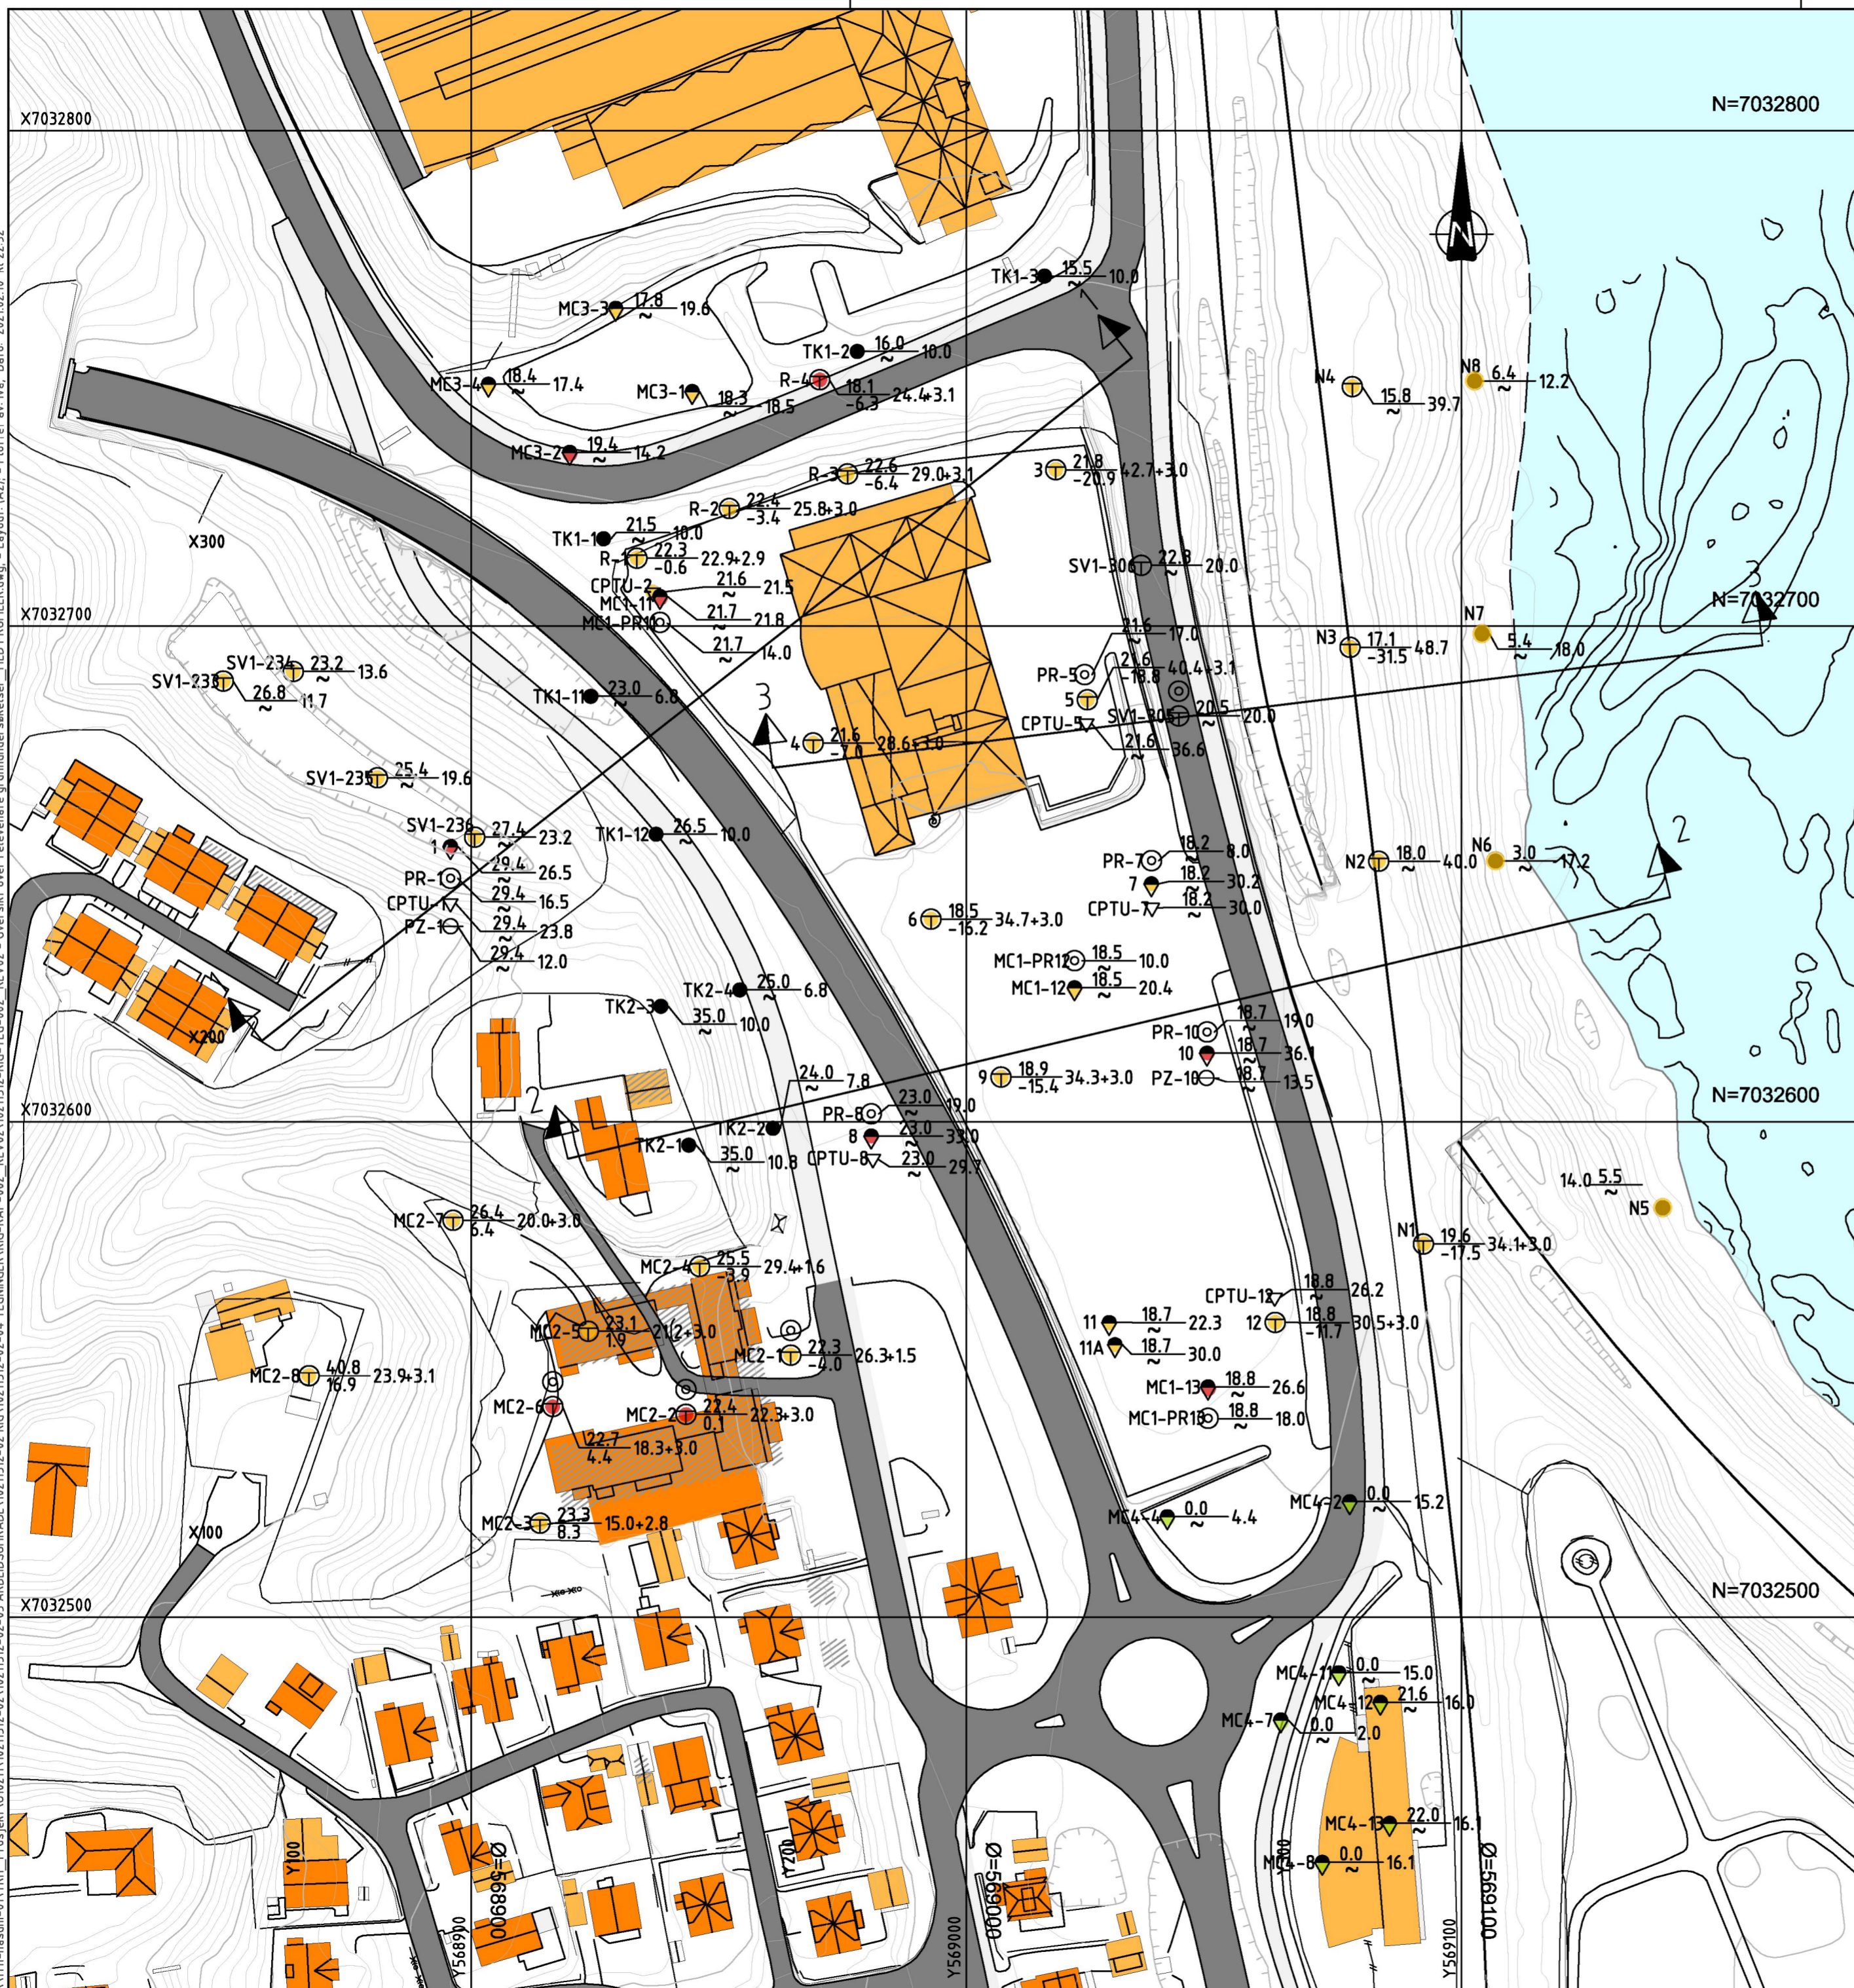

TEGNFORKLARING:

- DRIESONDERING
- ENKEL SONDERING
- ▼ RAMSONDERING
- ▽ TRYKSONDERING
- ⊕ TOTALSONDERING
- ⊗ PRØVESERIE
- PRØVEGROP
- ◆ DREI TRYKSONDERING
- ⊠ SKRUPLATEFORSØK
- + VINGEBORING
- ⊖ PORETRYK MÅLING
- ⊕ KJERNEBORING
- ⊠ FJELLKONTROLLBORING
- ⊠ BERG I DAGEN

KARTGRUNNLAG: Digitalt kart fra infoland.no
 KOORDINATSYSTEM: UTM Sone 32V
 HØYDEREFERANSE: NN 2000
 UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT: GPS GILONAS CPDS
 BORBOK NR: Digital
 LAB.BOK NR: Digital

Eksempel: BP 1 ⊕ $\frac{43.0}{28.2}$ 14.8+2.4 — BORET DYBDE + BORET I BERG
 ANTATT BERGKOTE

Elvebunn fra bunnkotekart/legging av Sescan 26.10.2019

TIDLIGERE BORINGER:

Tidligere boringer er oppfegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
 Tidligere boringer er angitt med indekser foran borhullsnr:

MC1-X BORINGER FRA MULTICONSULT RAPPORT NR. 417036 (2015)-OSLOVEIEN 129, TRONDHEIM
 MC2-X BORINGER FRA MULTICONSULT RAPPORT NR. 416592 (2014)-OSLOVEIEN 132, TRONDHEIM
 MC3-X BORINGER FRA MULTICONSULT RAPPORT NR. 410696 (2004)-MARIENBERG C
 MC4-X BORINGER FRA NOTEBY RAPPORT NR. 57058 (1995)-STAVNE OMFORMERSTASJON
 R-X BORINGER FRA RAMBØLL RAPPORT NR. 6090223 (2009)-P-HUS OG BOLIGER PÅ MARIENBERG
 SV1-X BORINGER FRA STATENS VEGVESEN RAPPORT NR. UD685-3 (2006)-STEINBERGTUNNELN, VEG I DAGEN VED CECILIENBERG
 TK1-X BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.0989 (1996)-KOLLEKTIVVEG MARIENBERG - RIT
 TK2-X BORINGER FRA TRONDHEIM KOMMUNE RAPPORT NR. R.0325-2 (1974)-MARIENBERG KLOAKK- OG VANNLEDNING

KLASSIFISERING AV BORPUNKT:

- PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
- MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
- IKKE PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE

| | | | | | |
|----|--|------------|-----|-----|-----|
| 02 | Markert mulig sprøbruddmateriale i N5 - N8 | 10.07.2020 | IVA | ALM | JSG |
| 01 | Supplerende grunnundersøkelser og nye beregningsprofiler | 26.02.2020 | ALM | IVA | HAN |
| 00 | Tegning utarbeidet | 08.07.2019 | IVA | ALM | HAN |


| | | | | | |
|------|-------------|------|-------|--------|--------|
| Rev. | Beskrivelse | Dato | Tegn. | Kontr. | Godkj. |
| | | | | | |

Cecilienborg Bolig AS
Cecilienborg, detaljregulering

Oversikt over relevante grunnundersøkelser
 Stabilitetsberegningsprofiler

Fag: Geoteknikk
 Format: A2
 Dato: 26.02.2020
 Format/Målestokk: 1:1000

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| Multiconsult www.multiconsult.no | Status | Konstr./Tegnet | Kontrollert | Godkjent |
| | Utsendt | ALM | IVA | JSG |
| | Oppdragsnr. | Tegningsnr. | | Rev. |
| | 10211512 | RIG-TEG-002 | | 02 |

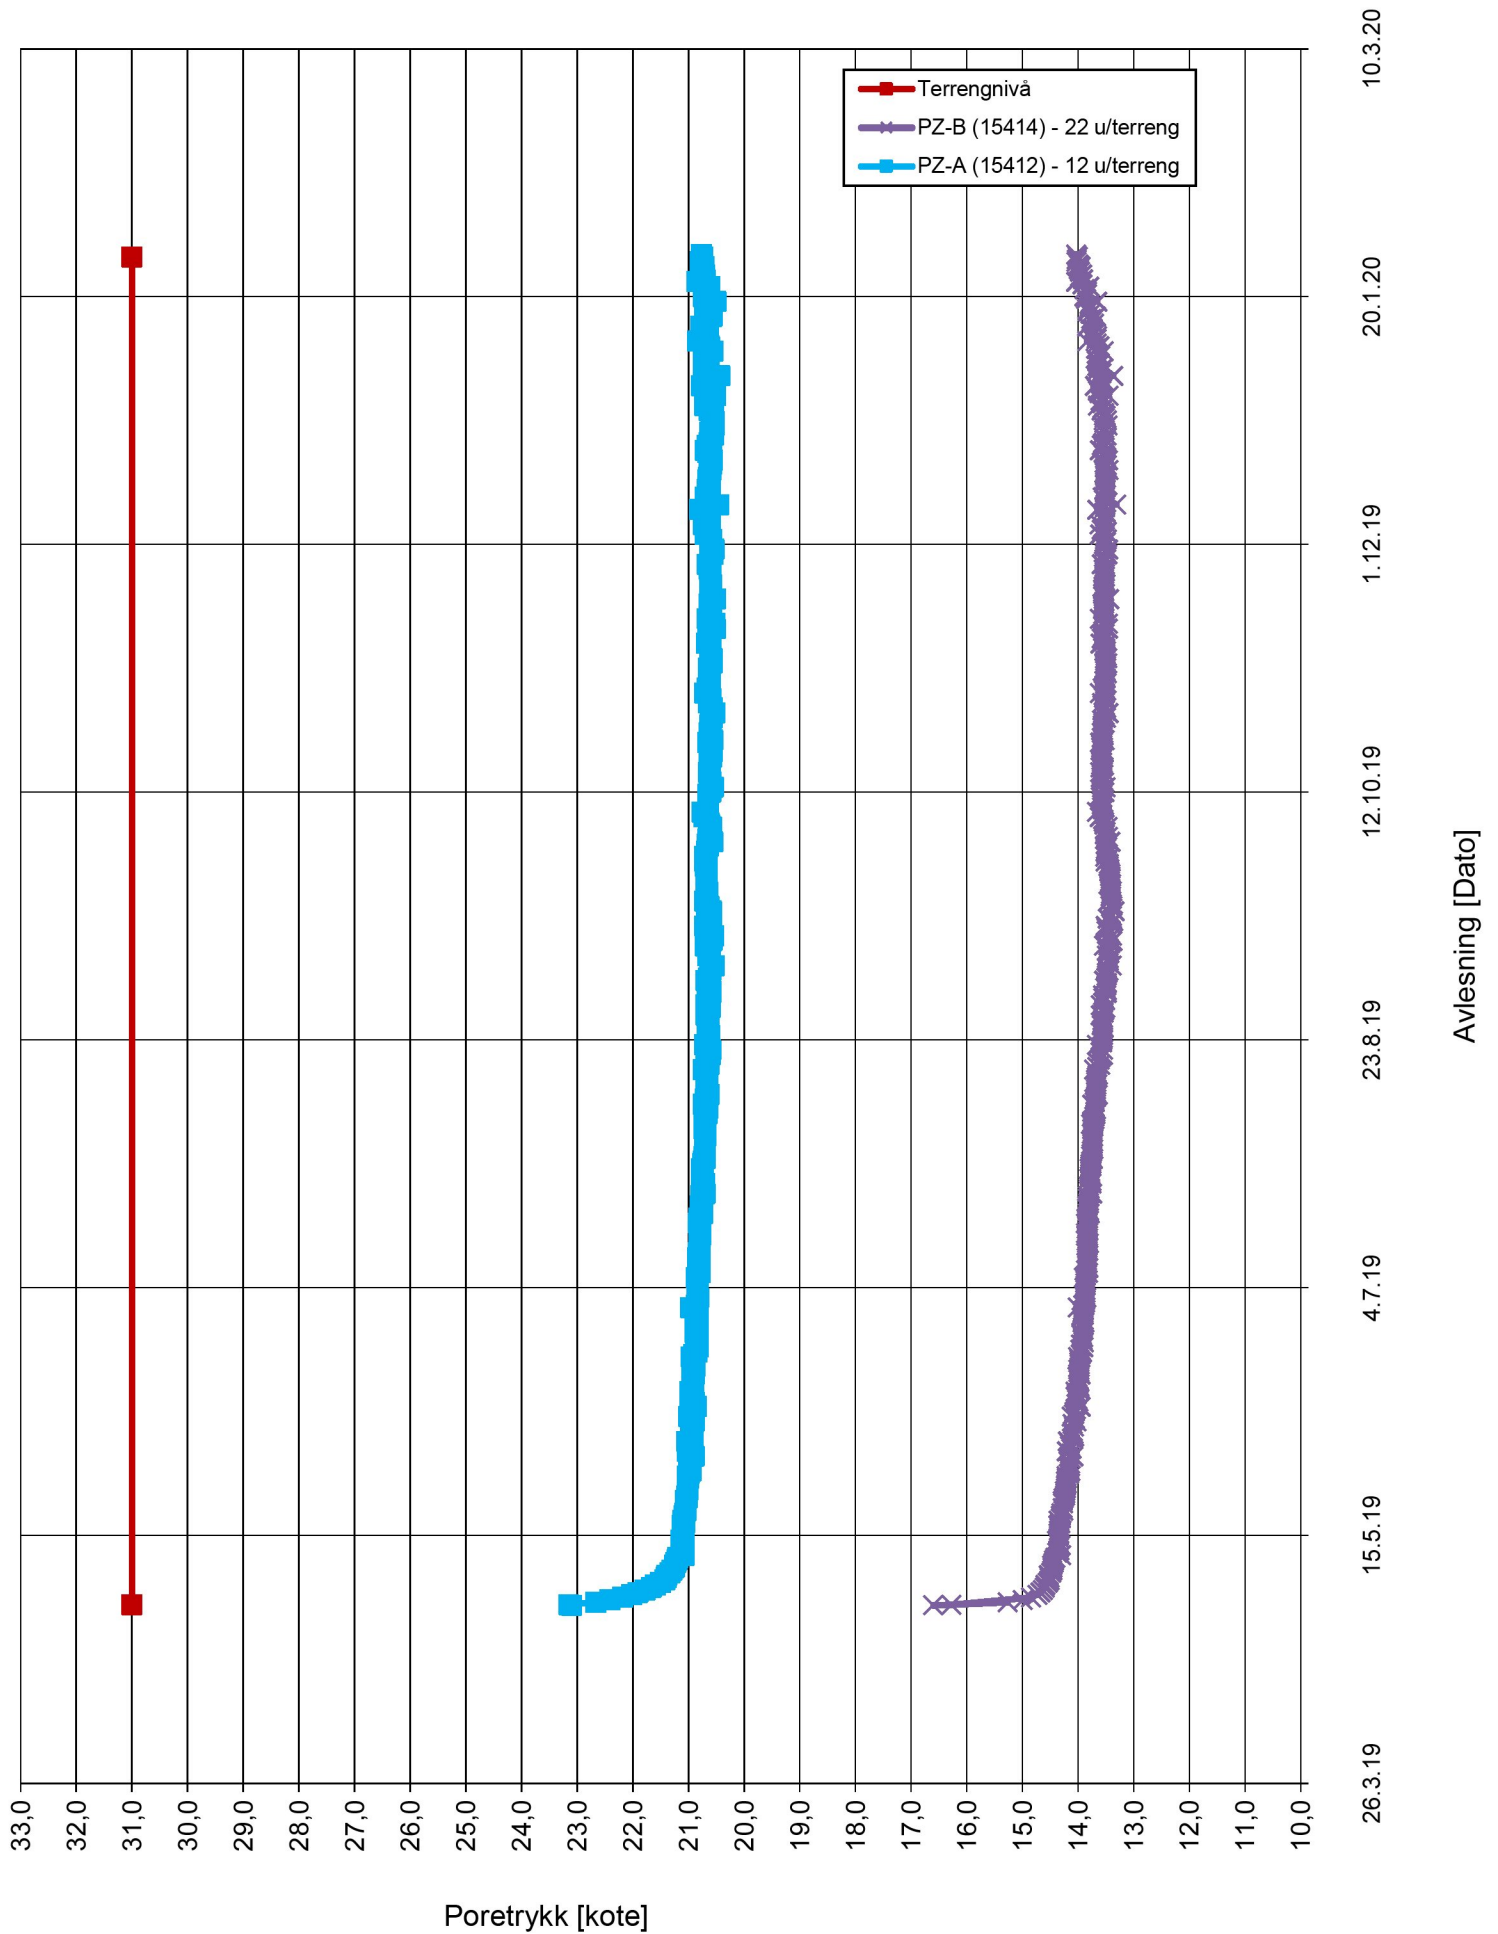

PORETRYKKSMÅLING

Elektriske poretrykksmålere BP. 1, PZ-A (15412) og PZ-B (15414)

Cecilienborg Bolig AS
Cecilienborg, detaljregulering

Konstr./Tegnet

ALM

Kontrollert

IVA

Dato

24.02.20

Godkjent

JSG

Multi
consult

MULTICONSULT NORGE AS

Sluppenvegen, 15
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Oppdragsnr.



10207805

Tegn.nr.

RIG-TEG-350.1

Rev.

00

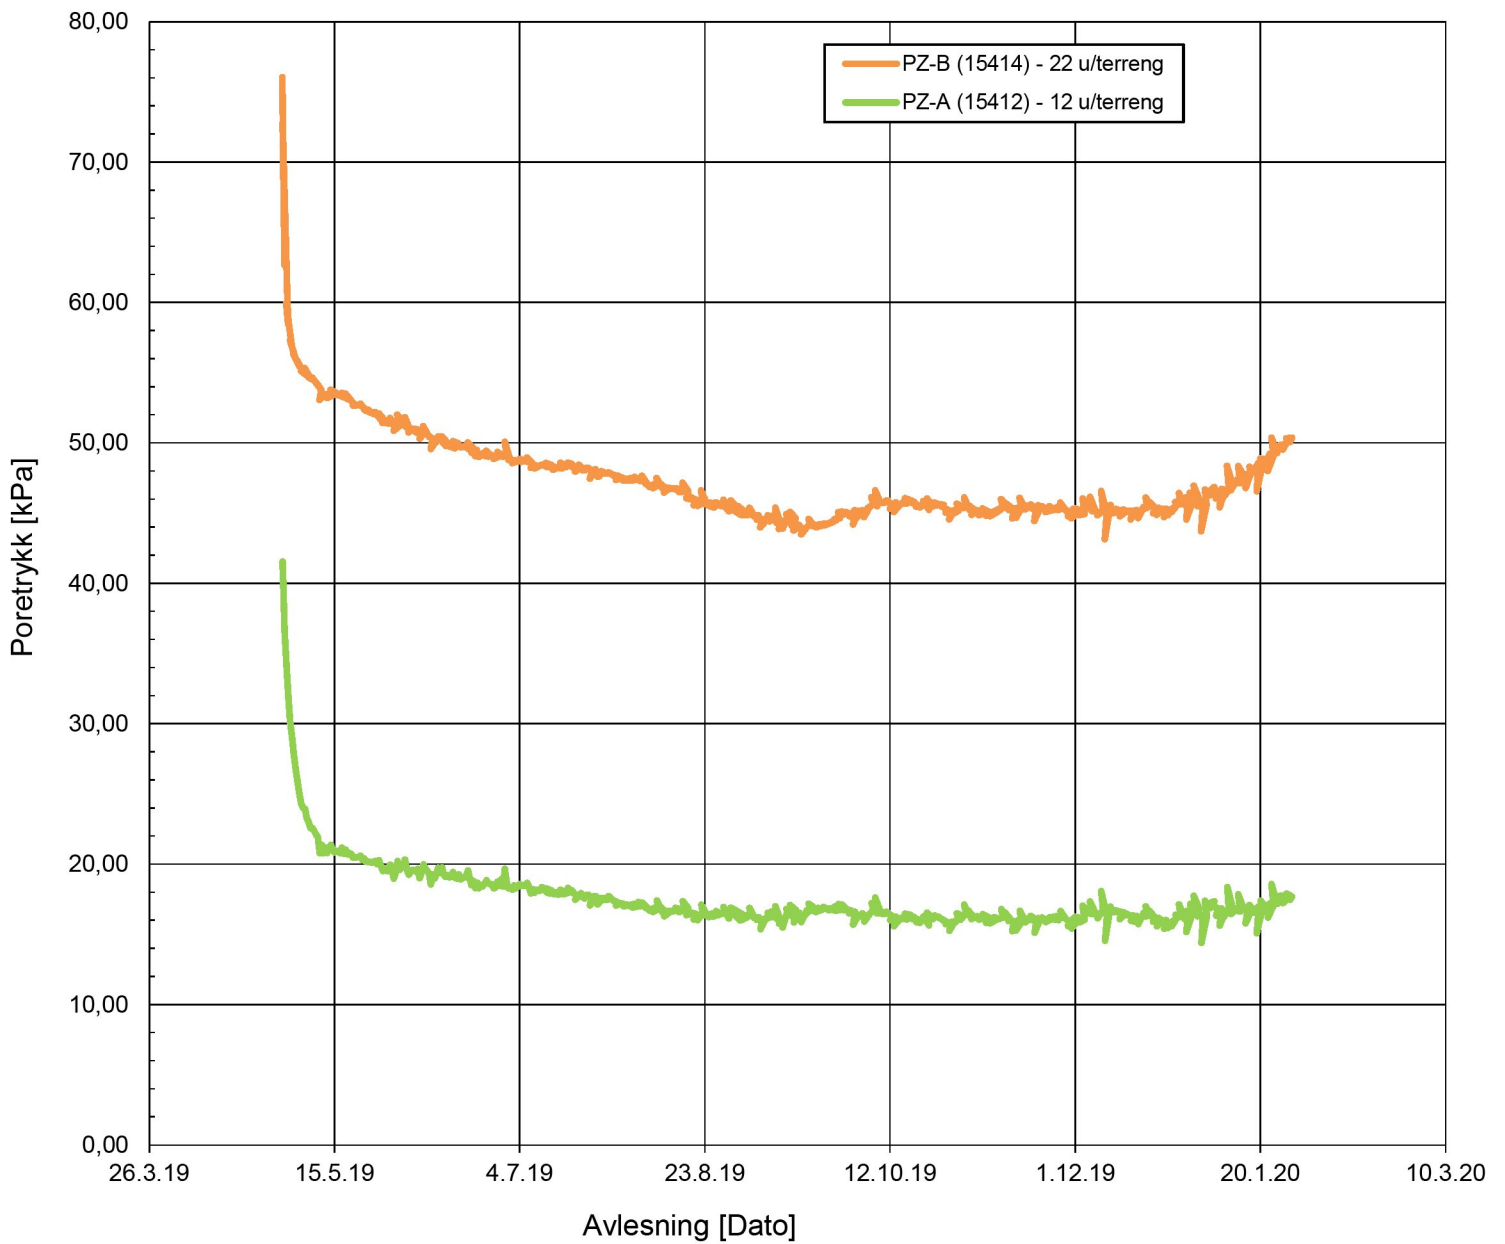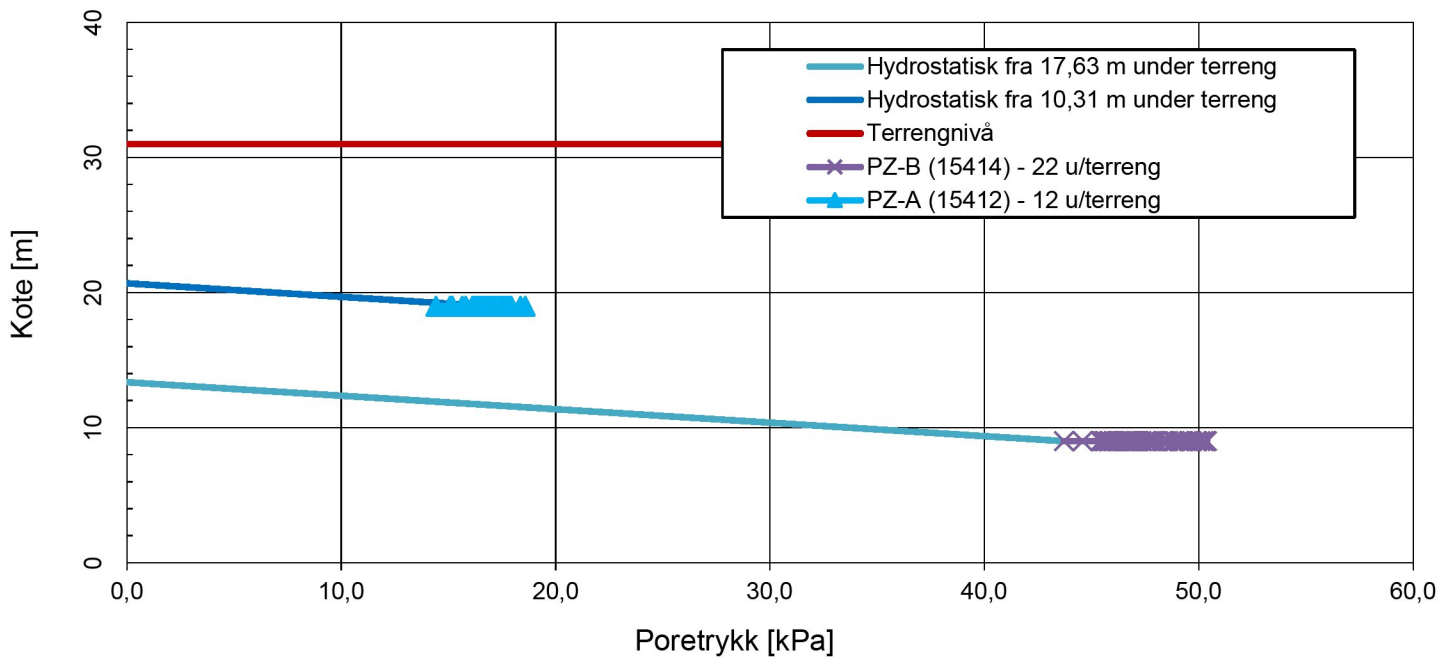

PORETRYKKSMÅLING

Elektriske poretrykksmålere BP. 1, PZ-A (15412) og PZ-B (15414)

Cecilienborg Bolig AS
Cecilienborg, detaljregulering

Konstr./Tegnet

ALM

Kontrollert

ALM

Dato

24.02.20

Godkjent

JSG

Multi
consult

MULTICONSULT ASA

Sluppenvegen, 15
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Oppdragsnr.


10207805

Tegn.nr.

RIG-TEG-350.2

Rev.

00

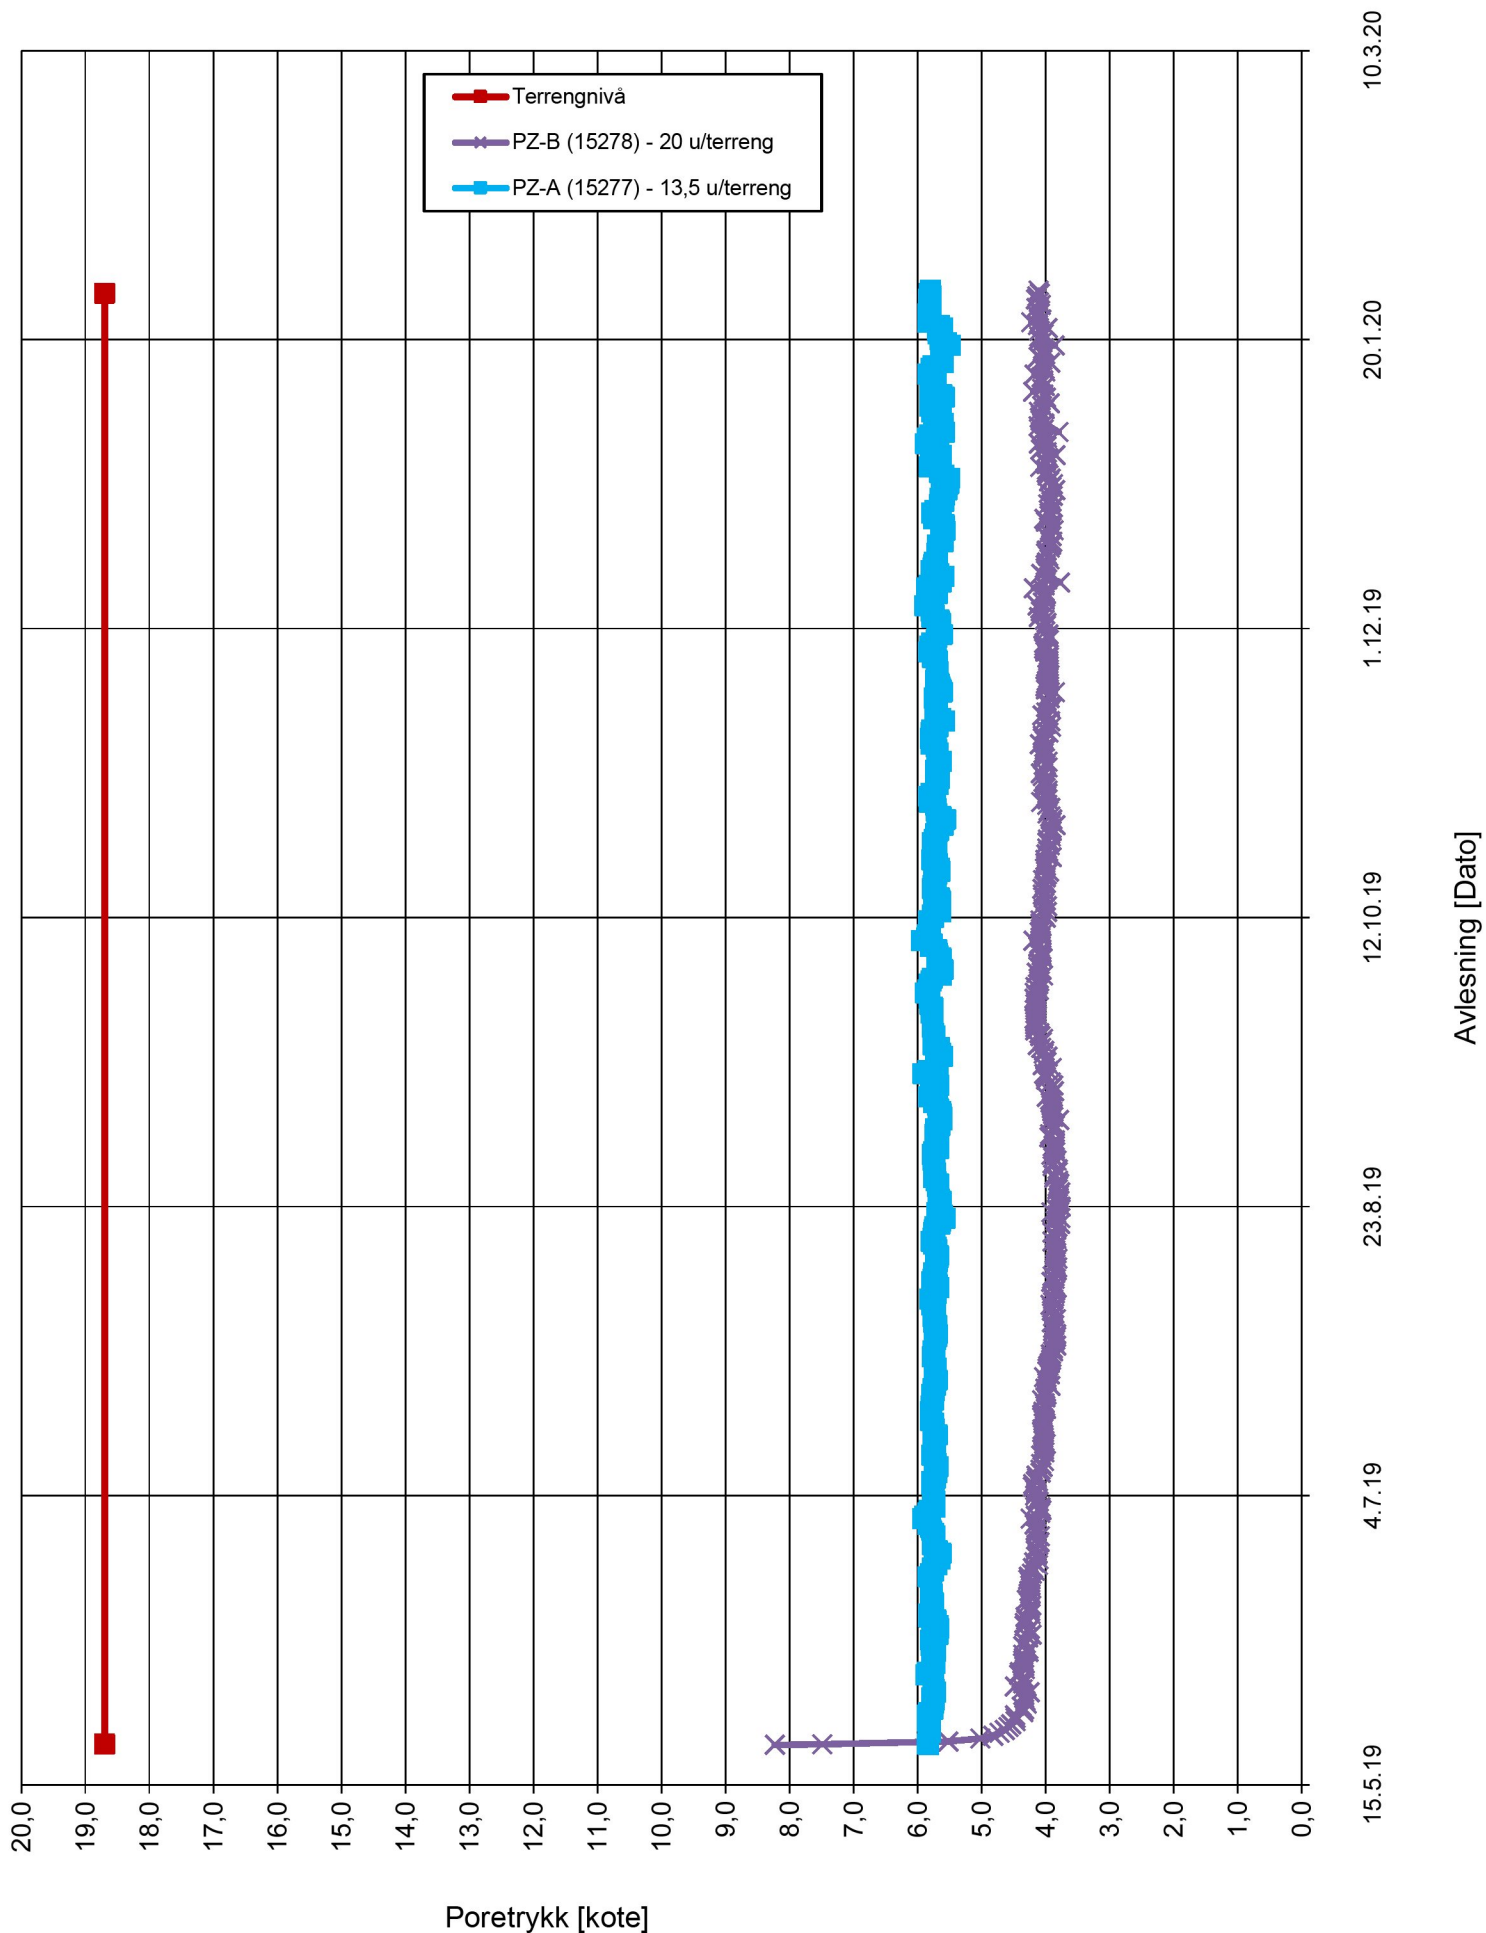

PORETRYKKSMÅLING

Elektriske poretrykksmålere, PZ-10A (15277) og PZ-10B (15278)

Cecilienborg Bolig AS
Cecilienborg, detaljregulering

Konstr./Tegnet

AMG

Kontrollert

IVA

Dato

21.08.19

Godkjent

JSG

Multi
consult

MULTICONSULT NORGE AS

Sluppenvegen, 15
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Oppdragsnr.



10211512

Tegn.nr.

RIG-TEG-351.1

Rev.

00

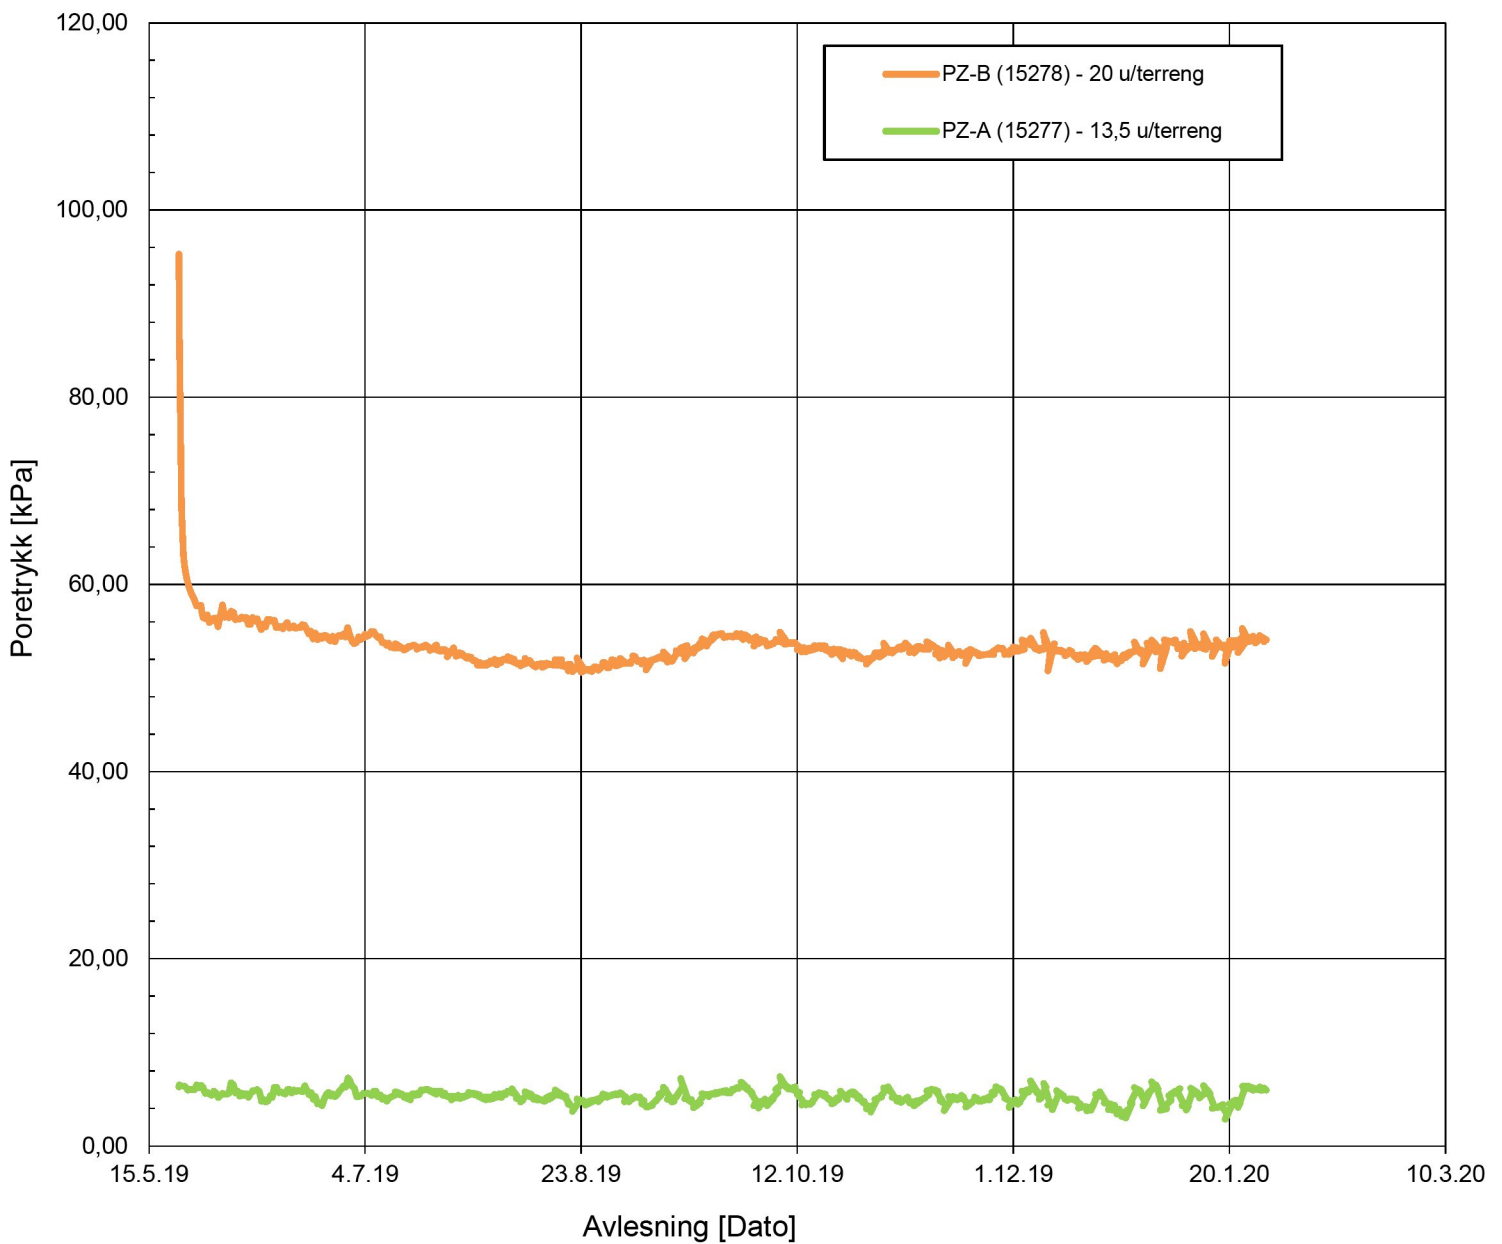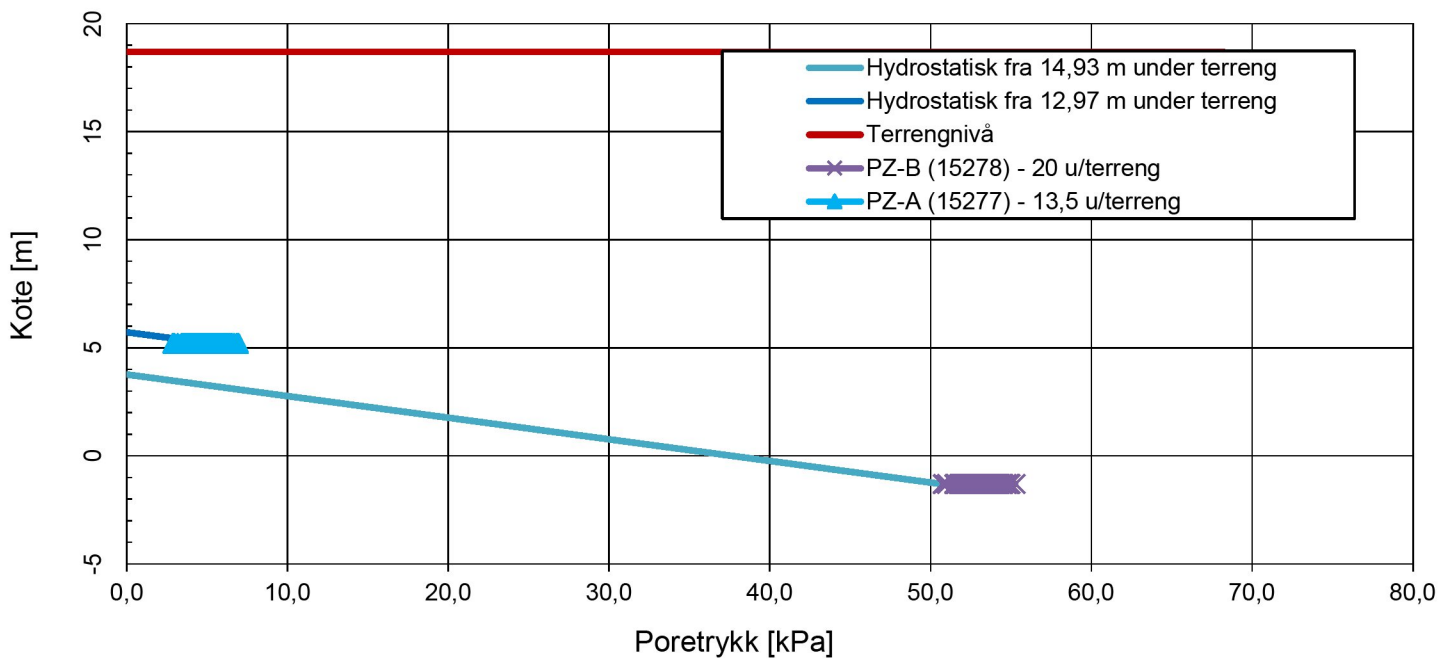

PORETRYKKSMÅLING

Elektriske poretrykksmålere, PZ-10A (15277) og PZ-10B (15278)

Cecilienborg Bolig AS
Cecilienborg, detaljregulering

Konstr./Tegnet

AMG

Kontrollert

ALM

Dato

11.03.19

Godkjent

JSG

Multi
consult

MULTICONSULT ASA

Sluppenvegen, 15
7486 TRONDHEIM
Tlf.: 73 10 62 00

Oppdragsnr.


10211512

Tegn.nr.

RIG-TEG-351.2

Rev.

00

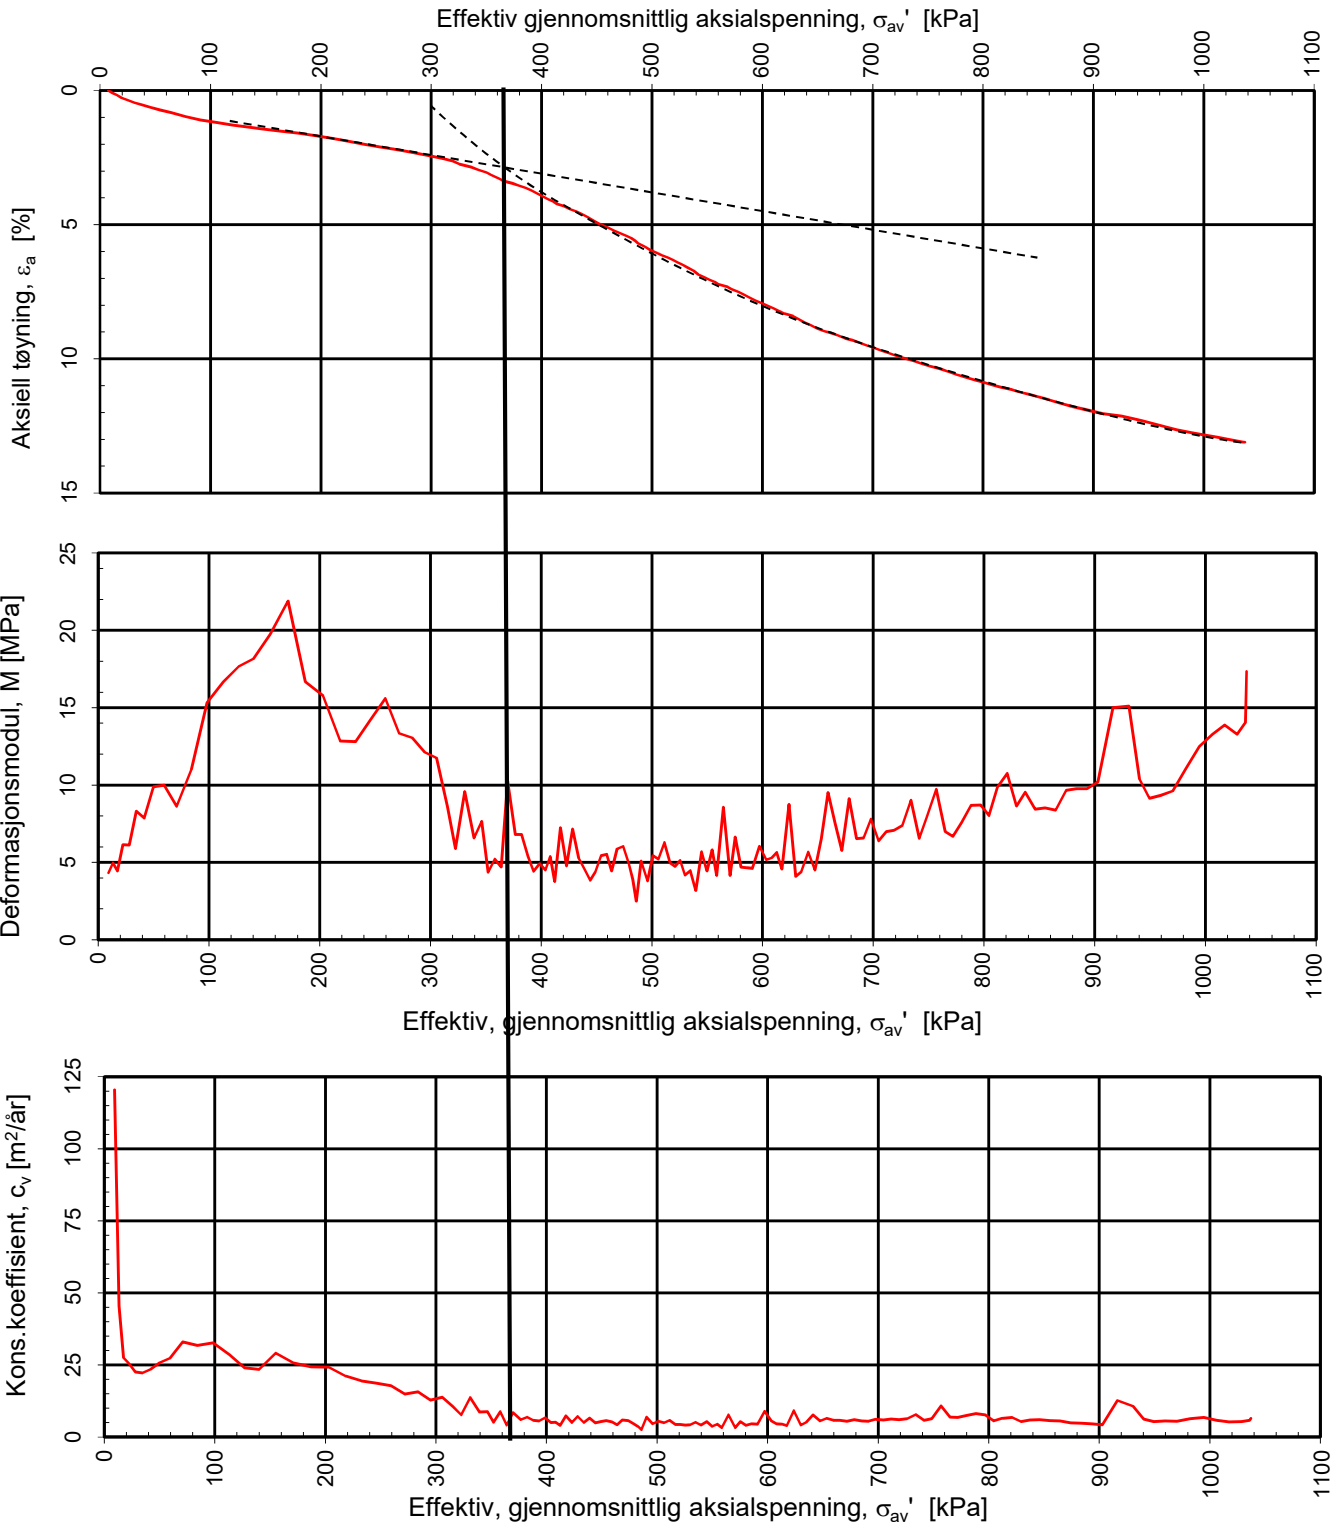

Densitet ρ (g/cm³): **1,96**
 Vanninnhold w (%): **31,10**

Effektivt overlagingstrykk, σ_{vo}' (kPa): **106,49**

Cecilienborg Bolig AS
Cecilienborg, detaljregulering

Tegningens filnavn:

10211512-RIG-TEG-400_h1, d11,55m

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .




MULTICONSULT
NORGE AS

Sluppenvegen 15,
 7486 TRONDHEIM
 Tlf.: 73 10 62 00
 Faks: 73 10 62 30

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Forsøksdato: 20.05.2019 | Dybde, z (m): 11,55 | Borpunkt nr.: 1 |
| Forsøknr.: 1 | Tegnet av: IVA | Kontrollert: ALM |
| Oppdrag nr.: 10211512 | Tegning nr.: RIG-TEG-400.1 | Prosedyre: CRS |

| |
|-----------------------|
| Godkjent: JSG |
| Revisjon: 1 |
| Rev. Dato: 09.07.2019 |

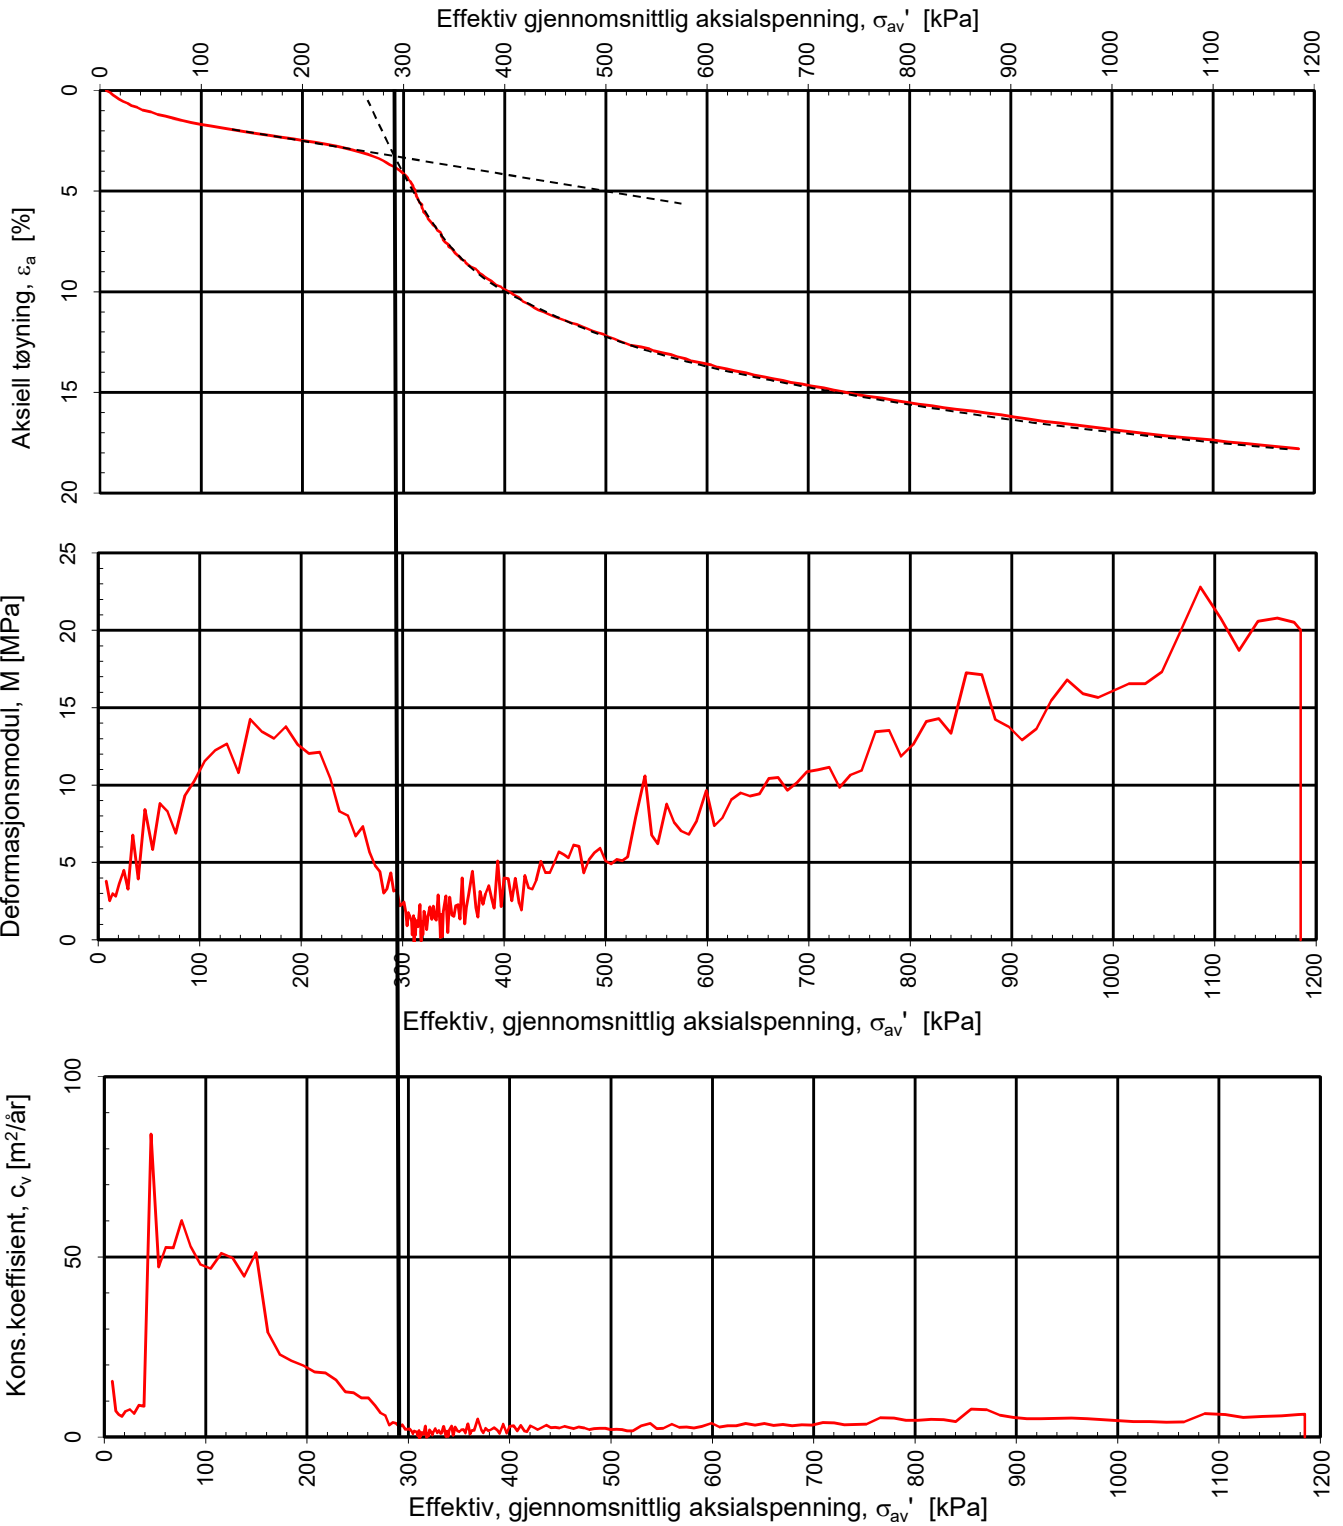

Densitet ρ (g/cm^3): **1,98**
 Vanninnhold w (%): **29,30**

Effektivt overlagingstrykk, σ_{vo}' (kPa): **137,06**

Cecilienborg Bilig AS
Cecilienborg, detaljregulering

Tegningens filnavn:

10211512-RIG-TEG-401_h1, d14,55m .xlsx

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .




MULTICONSULT
NORGE AS

Sluppenvegen 15,
 7486 TRONDHEIM
 Tlf.: 73 10 62 00
 Faks: 73 10 62 30

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Forsøksdato: 28.05.2019 | Dybde, z (m): 14,55 | Borpunkt nr.: 1 |
| Forsøknr.: 2 | Tegnet av: IVA | Kontrollert: ALM |
| Oppdrag nr.: 10211512 | Tegning nr.: RIG-TEG-401.1 | Prosedyre: CRS |



| |
|-----------------------|
| Godkjent: JSG |
| Revisjon: 1 |
| Rev. Dato: 09.07.2019 |

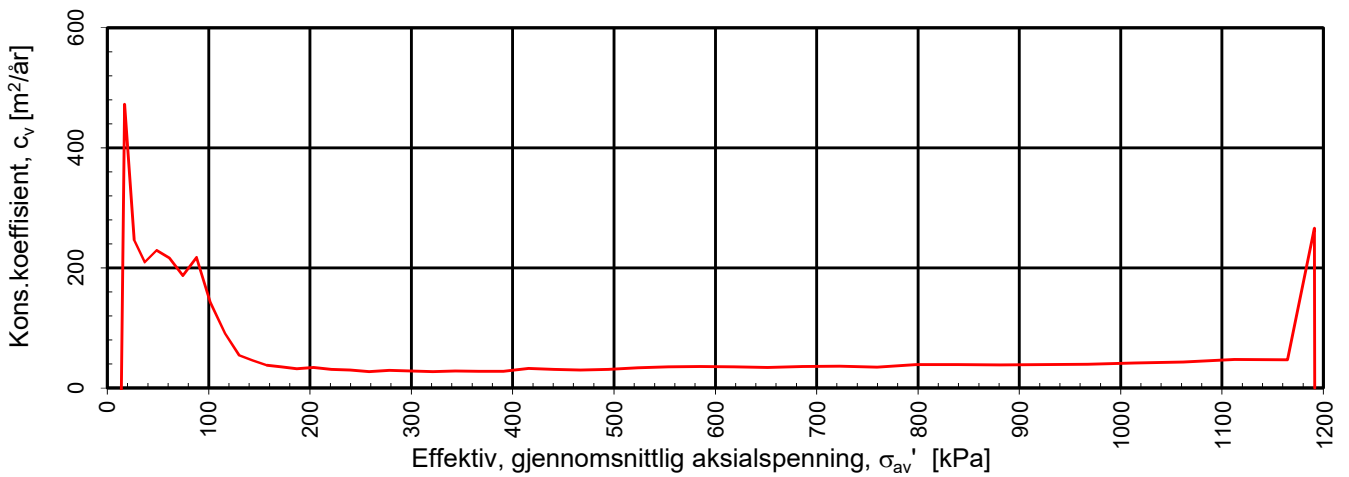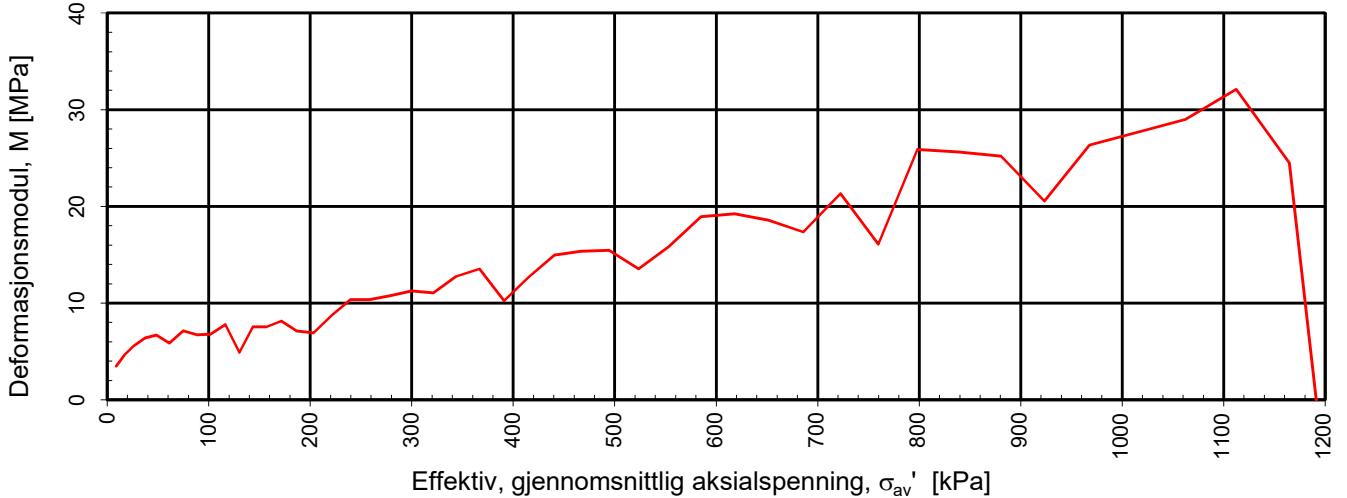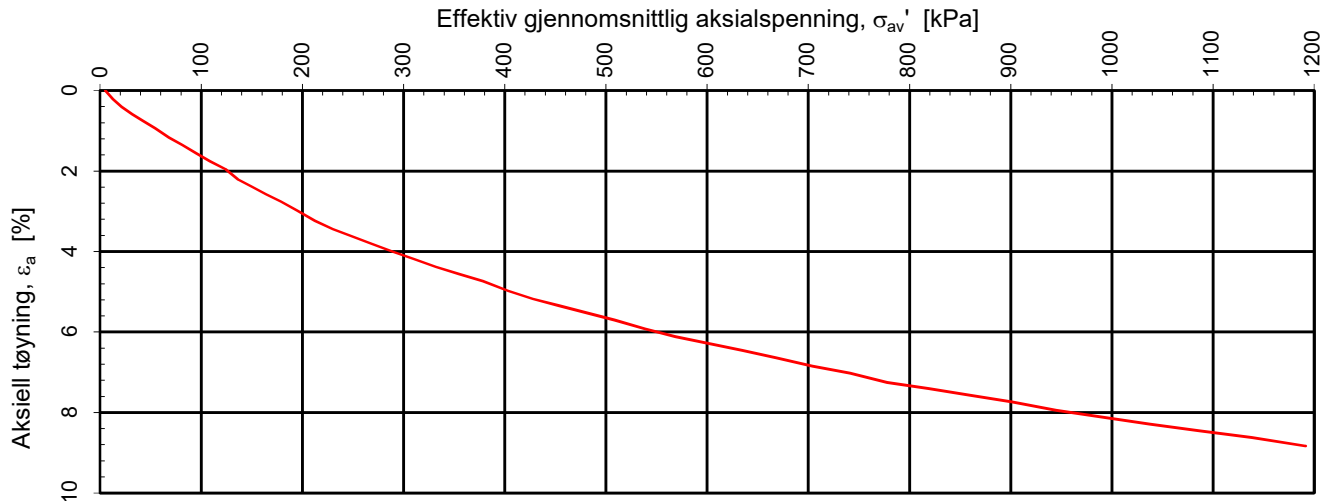

Densitet ρ (g/cm³): **2,16**
 Vanninnhold w (%): **20,80**

Effektivt overlagingstrykk, σ_{v0}' (kPa): **171,61**

Cecilienborg Bolig AS
Cecilienborg, detaljregulering




Tegningens filnavn:
 10211512-RIG-TEG-402_h5, d15,35m.xlsx

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \epsilon_a$, M og c_v .

Godkjent: **JSG**
 Revisjon: **1**
 Rev. Dato: **09.07.2019**

MULTICONSULT NORGE AS
 Sluppenvegen 15,
 7486 TRONDHEIM
 Tlf.: 73 10 62 00
 Faks: 73 10 62 30

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Forsøksdato: 28.05.2019 | Dybde, z (m): 15,35 | Borpunkt nr.: 5 |
| Forsøknr.: 3 | Tegnet av: IVA | Kontrollert: ALM |
| Oppdrag nr.: 10211512 | Tegning nr.: RIG-TEG-402.1 | Prosedyre: CRS |

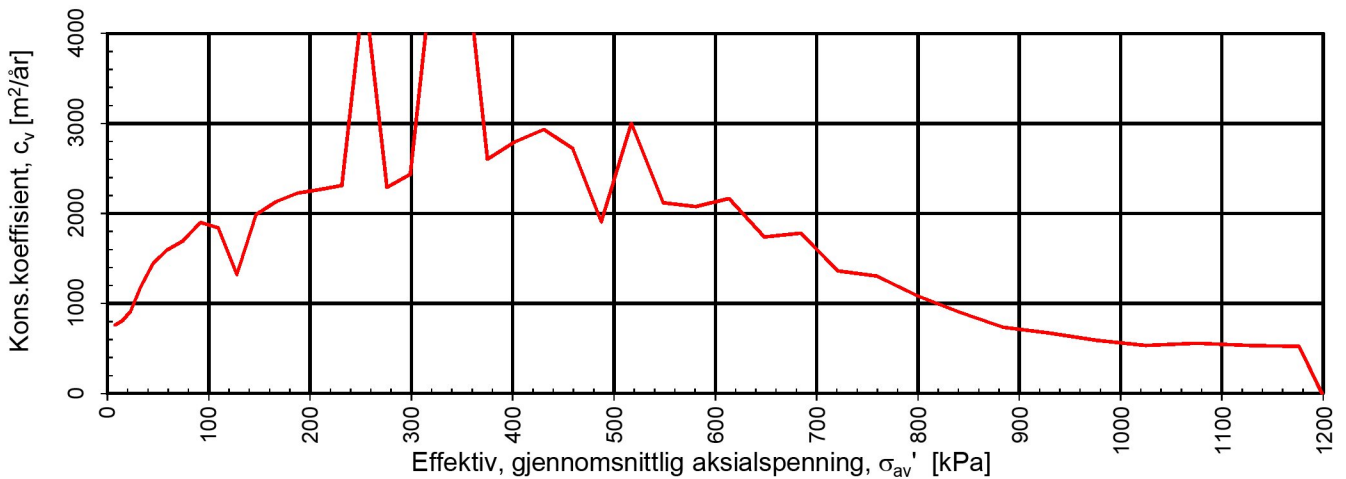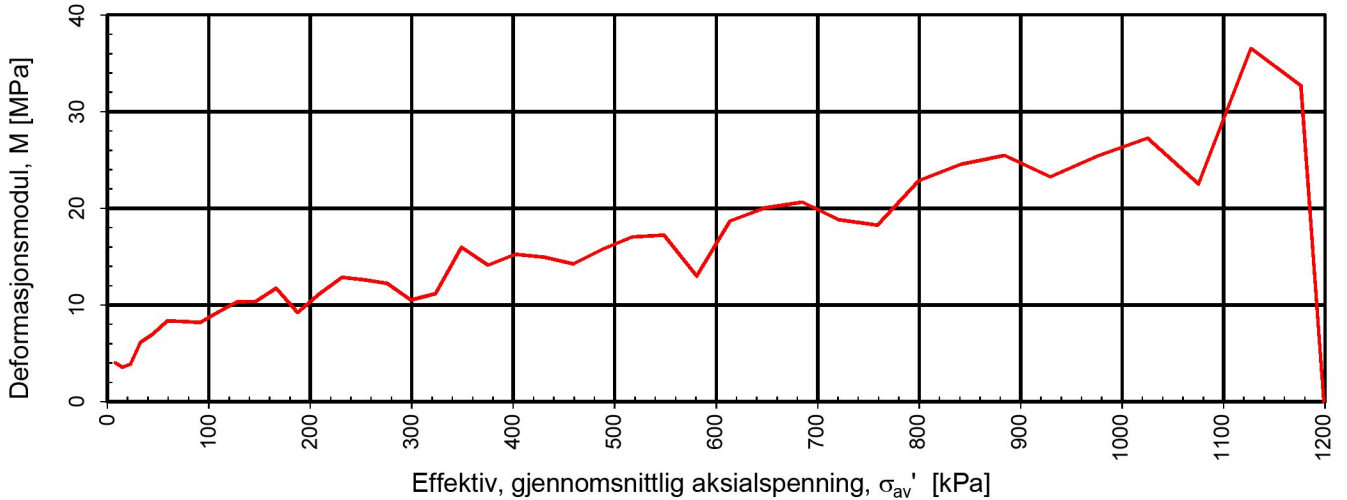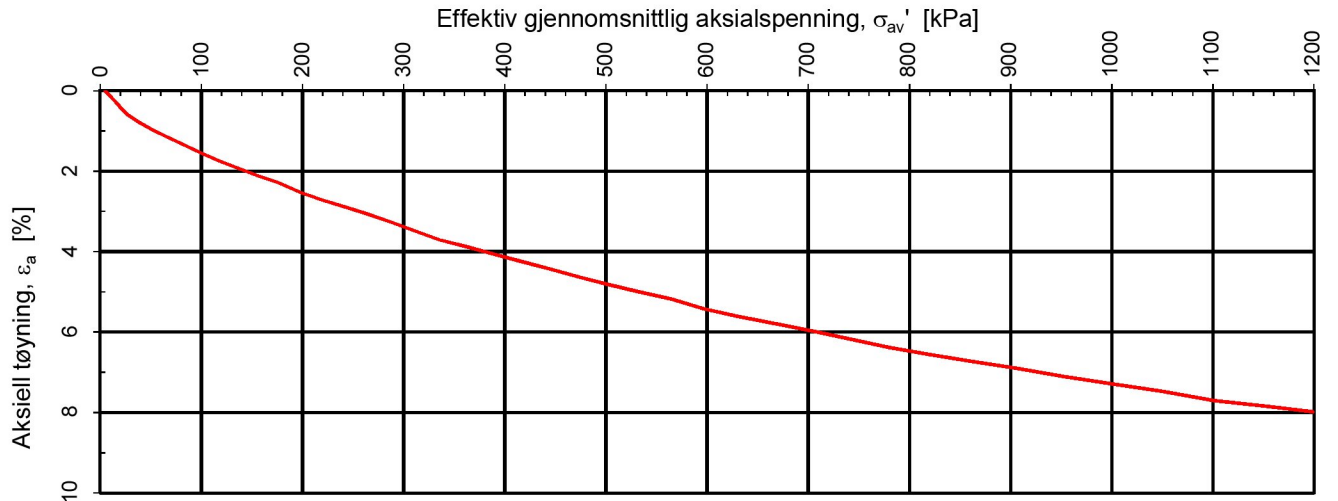

Densitet ρ (g/cm³): **2,10**
 Vanninnhold w (%): **0,00**

Effektivt overlagingstrykk, σ_{v0}' (kPa): **99,64**

Cecilienborg Bolig AS
Cecilienborg, detaljregulering

Tegningens filnavn:
 10211512-RIG-TEG-402_h10, d9,40m

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \epsilon_a$, M og c_v .

MULTICONSULT
NORGE AS
 Sluppenvegen 15,
 7486 TRONDHEIM
 Tlf.: 73 10 62 00
 Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:
 03.06.2019

Dybde, z (m):
 9,40

Borpunkt nr.:
 10

Forsøknr.:
 4

Tegnet av:
 IVA

Kontrollert:
 ALM

Oppdrag nr.:
 10211512

Tegning nr.:
 RIG-TEG-403.1




Prosedyre:
 CRS



Godkjent:
 JSG

Revisjon: **1**

Rev. Dato: **09.07.2019**

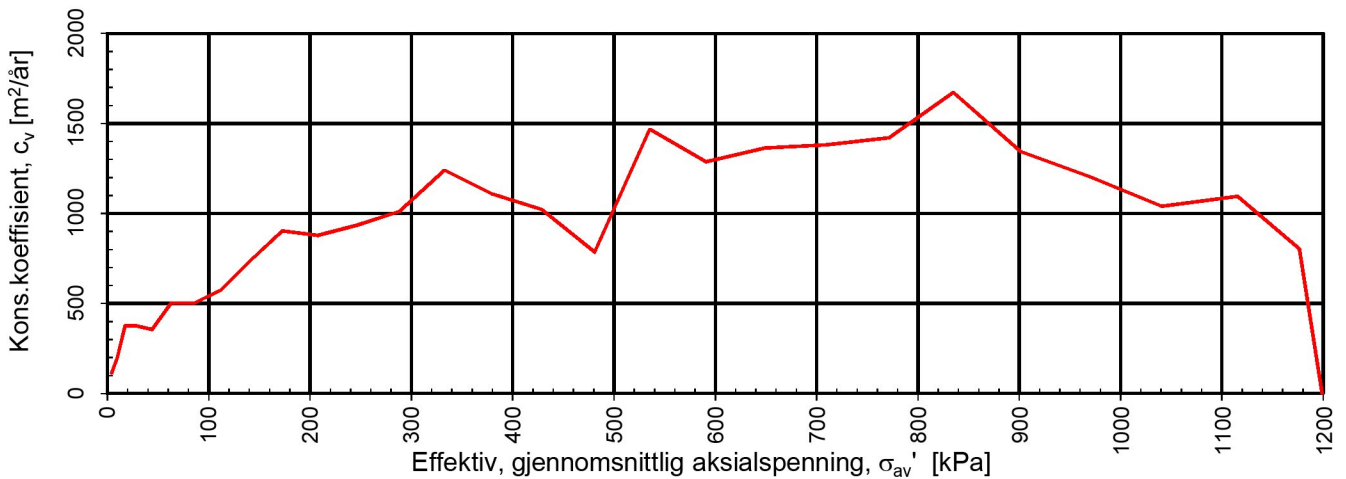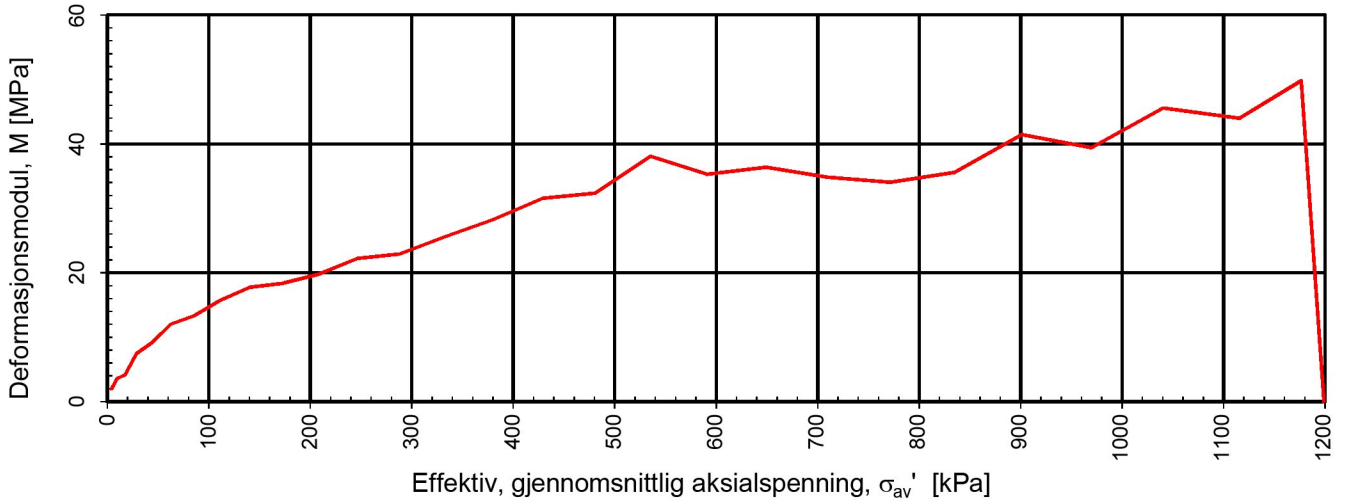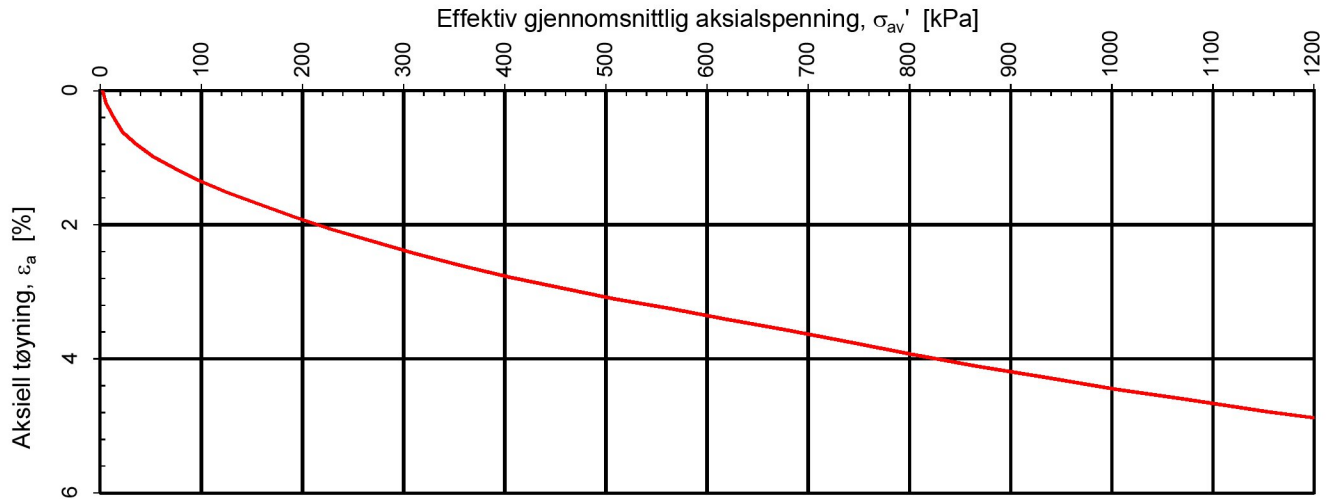

Densitet ρ (g/cm³): **2,15**
 Vanninnhold w (%): **21,70**

Effektivt overlagingstrykk, σ_{v0}' (kPa): **183,54**

Cecilienborg Bolig AS
Cecilienborg, detaljregulering

Tegningens filnavn:
 10211512-RIG-TEG-404_h10, d16,55m .xls

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \epsilon_a$, M og c_v .



**MULTICONSULT
 NORGE AS**
 Sluppenvegen 15,
 7486 TRONDHEIM
 Tlf.: 73 10 62 00
 Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:
 05.06.2019

Dybde, z (m):
 16,55

Borpunkt nr.:
 10

Forsøknr.:
 5

Tegnet av:
 IVA

Kontrollert:
 ALM


Godkjent:
 JSG

Oppdrag nr.:
 10211512

Tegning nr.:
 RIG-TEG-404.1

Prosedyre:
 CRS

Revisjon: **1**
 Rev. Dato: **09.07.2019**

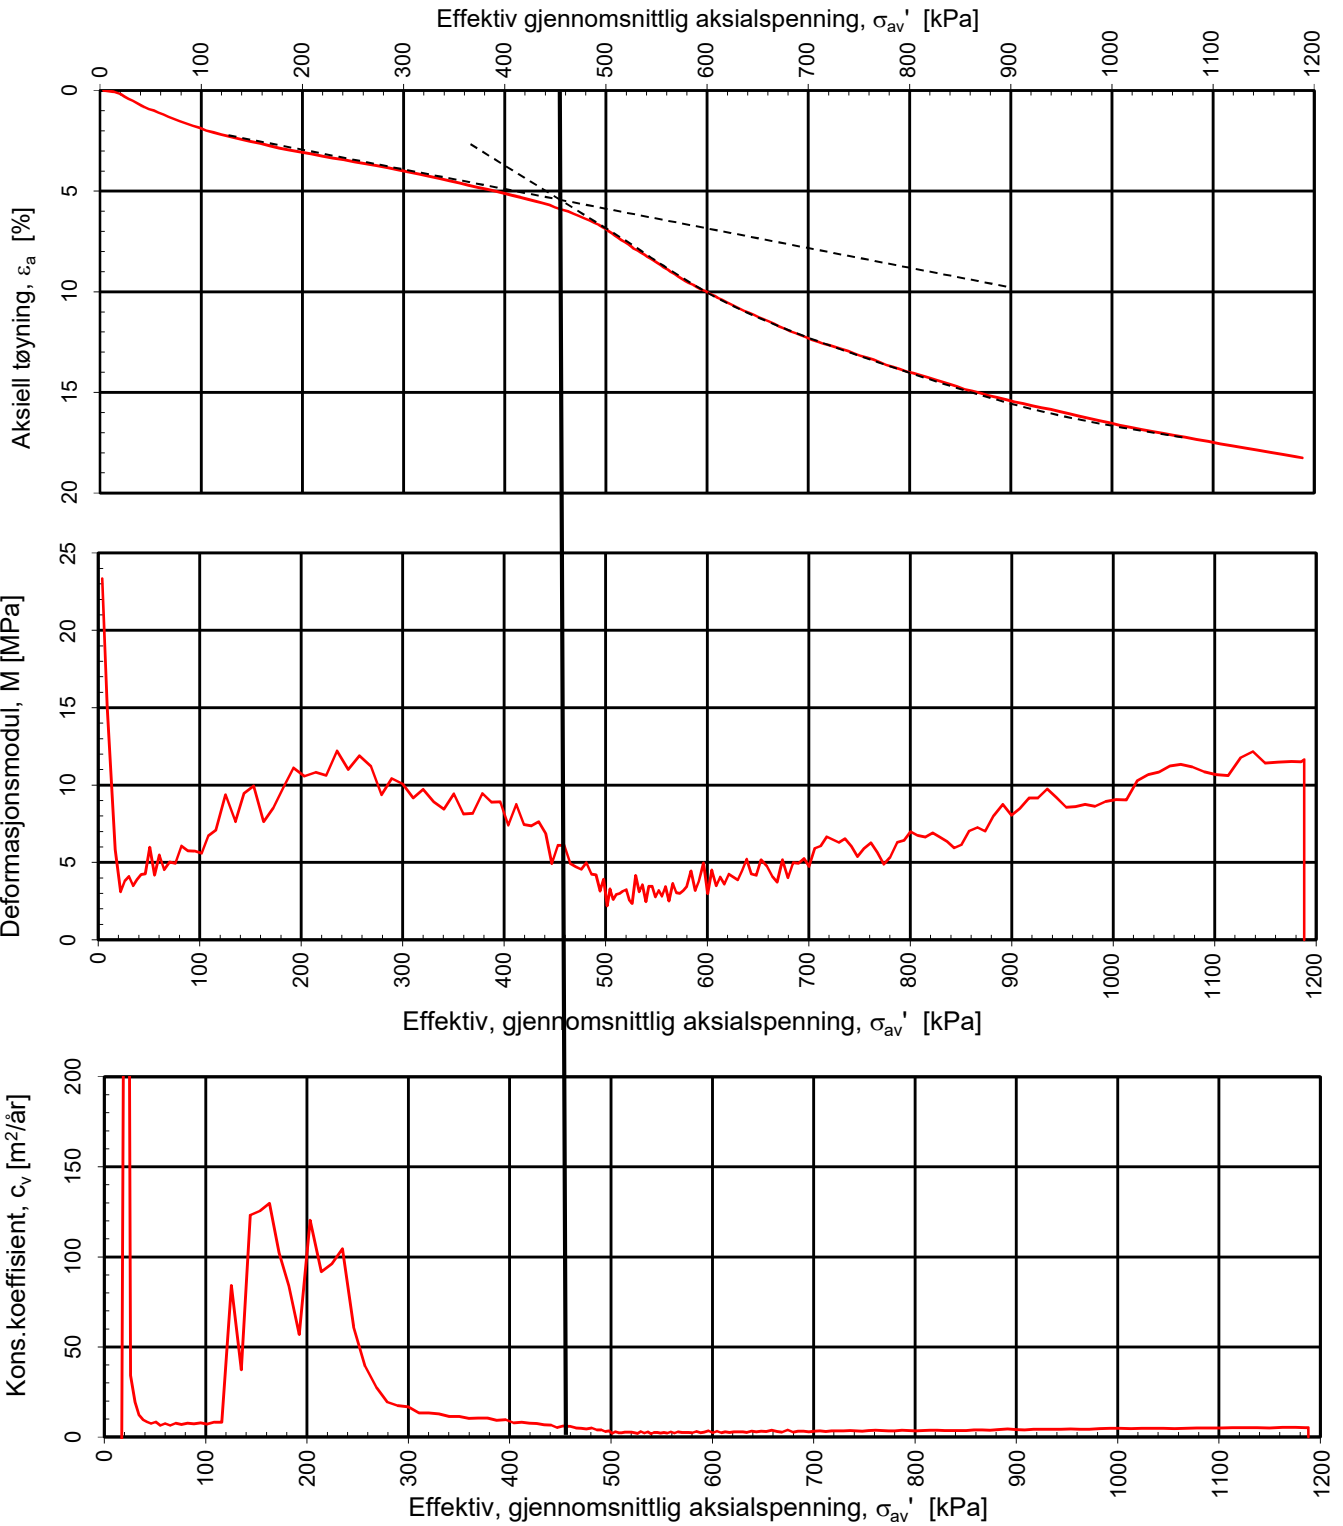

Densitet ρ (g/cm³): **1,99**
 Vanninnhold w (%): **32,00**

Effektivt overlagingstrykk, σ_{vo}' (kPa): **174,88**

Cecilienborg Bolig AS
Cecilienborg, detaljregulering

Tegningens filnavn:
 10211512-RIG-TEG-405_h10, d18,37m .xls

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$, M og c_v .


MULTICONSULT
NORGE AS

Sluppenvegen 15,
 7486 TRONDHEIM
 Tlf.: 73 10 62 00
 Faks: 73 10 62 30


| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Forsøksdato: 07.06.2019 | Dybde, z (m): 18,37 | Borpunkt nr.: 10 |
| Forsøknr.: 6 | Tegnet av: IVA | Kontrollert: ALM |
| Oppdrag nr.: 10211512 | Tegning nr.: RIG-TEG-405.1 | Prosedyre: CRS |





| |
|-----------------------|
| Godkjent: JSG |
| Revisjon: 1 |
| Rev. Dato: 09.07.2019 |

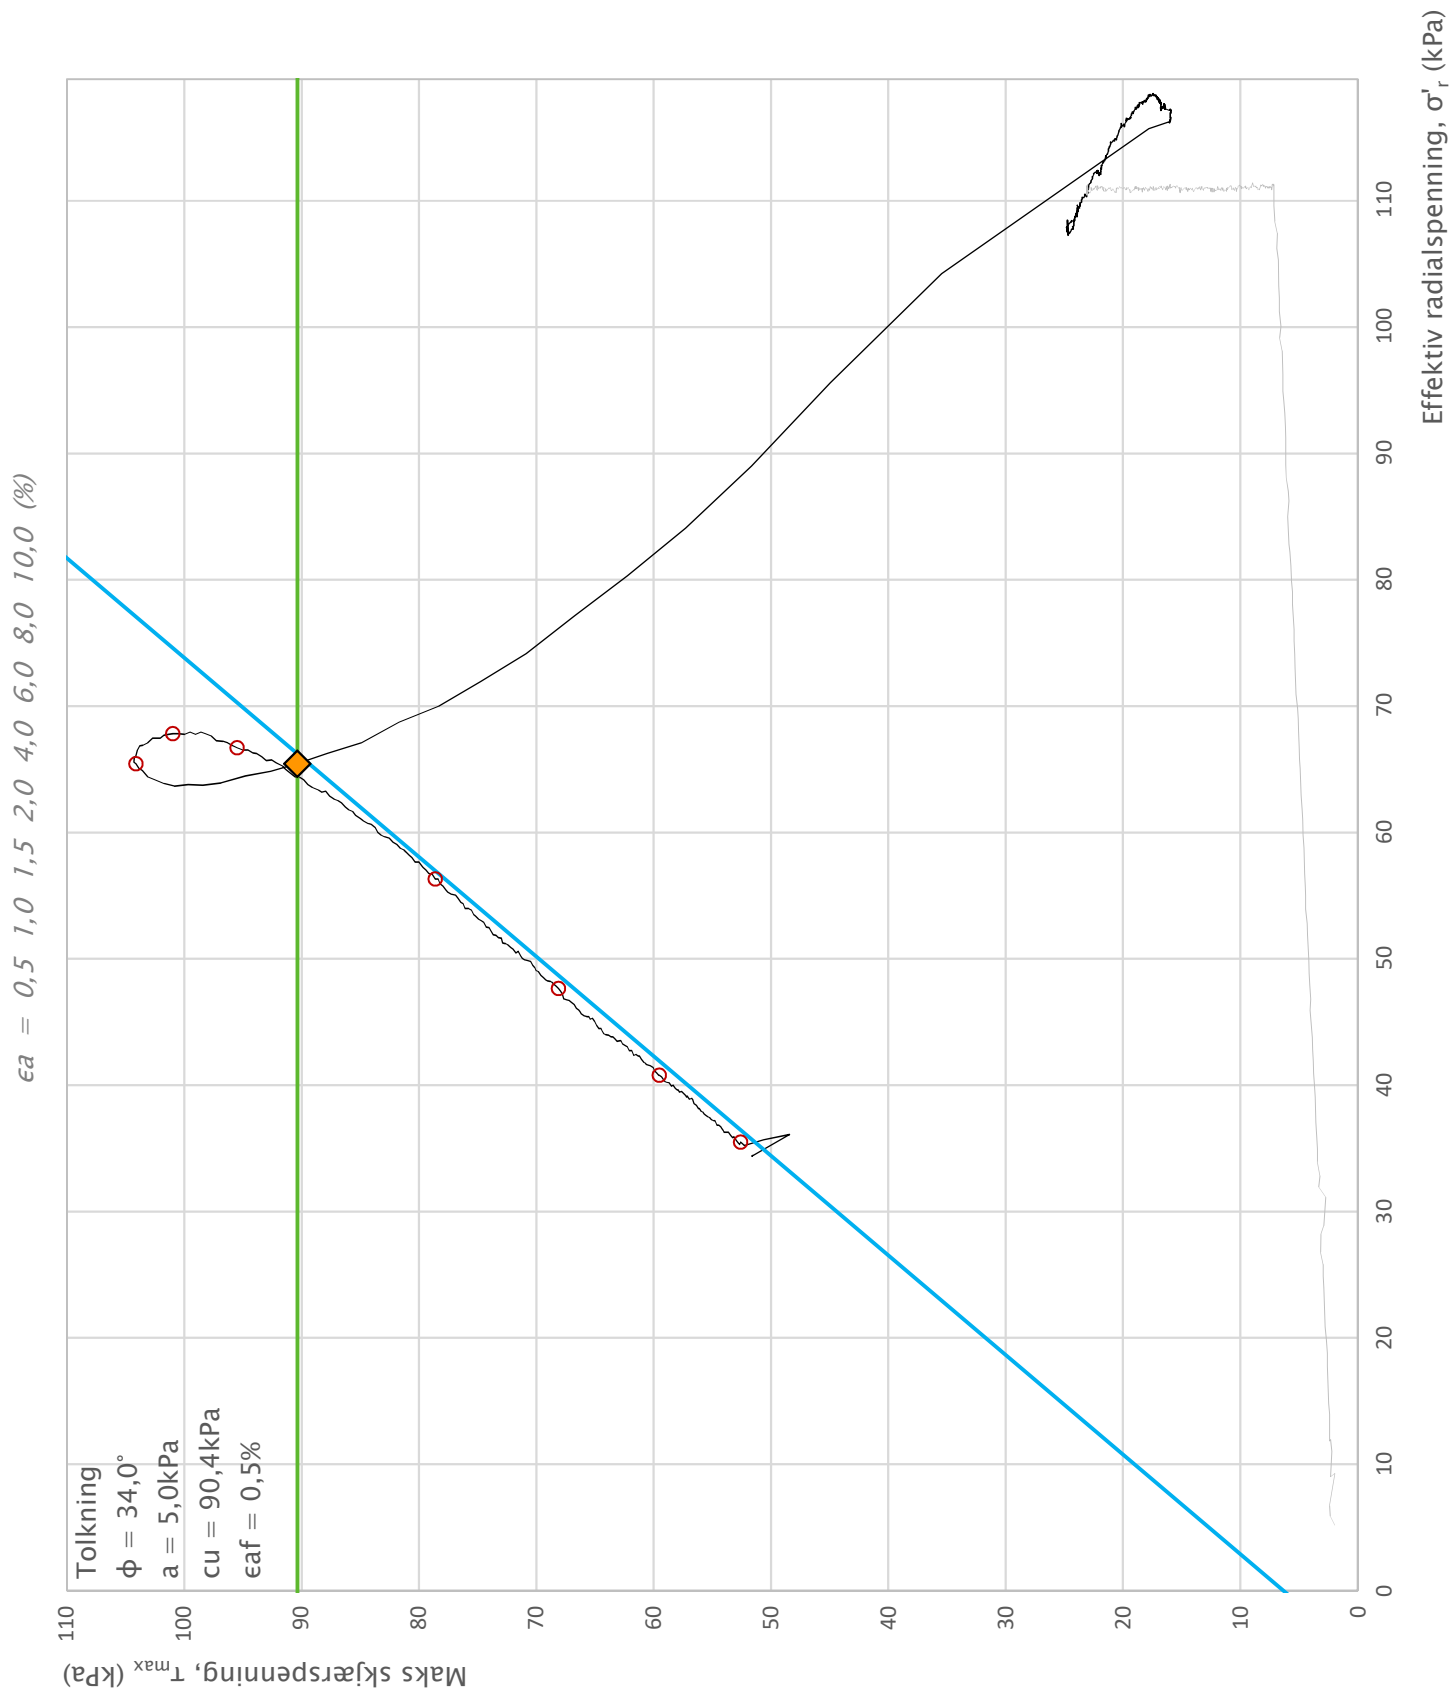


| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|--|-------------|--------------|
| Prosjekt | | | Prosjektnummer: 10211512. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | Borhull |
| Cecilienborg, detaljregulering | | | | | 1 |
| Innhold | | | Spenningssti i skjærfase, σ'_r - τ plott (NTNU) - tolkning | | Dybde (m) |
| | | | | | 11,40 |
| Multiconsult | Utført | Kontrollert | Godkjent | Forsøkstype | |
| | IVA | ALM | JSG | CAUa | |
| | Kontor | Dato utført | Revisjon | RIG-TEG | 450.1 |
| Trondheim | 20.05.2019 | 1 Rev. dato 24.06.2019 | | | |

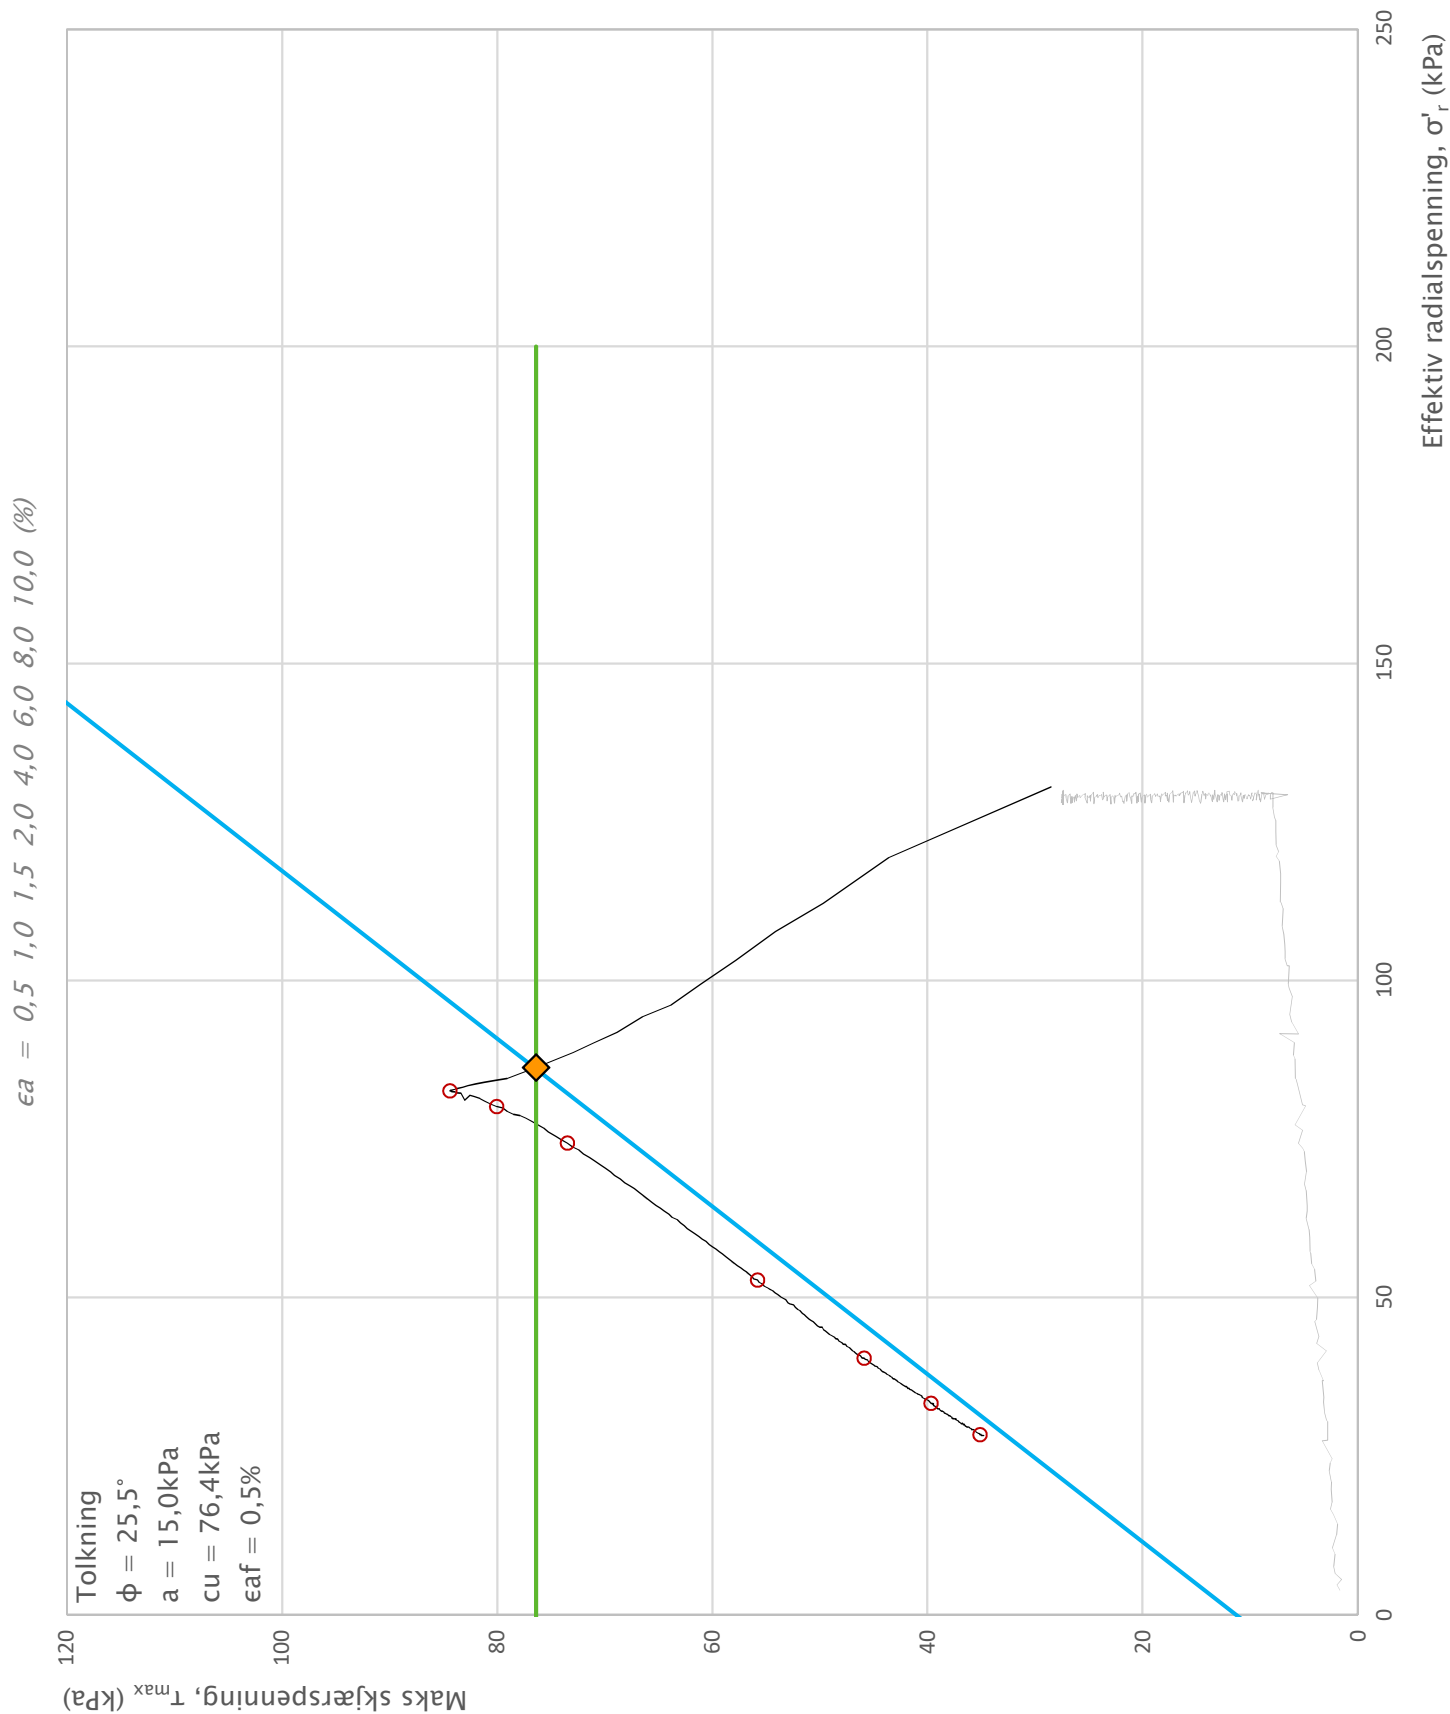


| | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------|--|------------|--------------|
| Prosjekt | | | Prosjektnummer: 10211512. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | Borhull |
| Cecilienborg, detaljregulering | | | | | 1 |
| Innhold | | | Spenningssti i skjærfase, σ'_r - τ plott (NTNU) - tolkning | | Dybde (m) |
| | | | | | 14,40 |
| Multiconsult | Utført | Kontrollert | Godkjent | | Forsøkstype |
| | IVA | ALM | JSG | | CAUa |
| | Kontor | Dato utført | Revisjon | 1 | RIG-TEG |
| Trondheim | | 28.05.2019 | Rev. dato | 09.07.2019 | 451.1 |

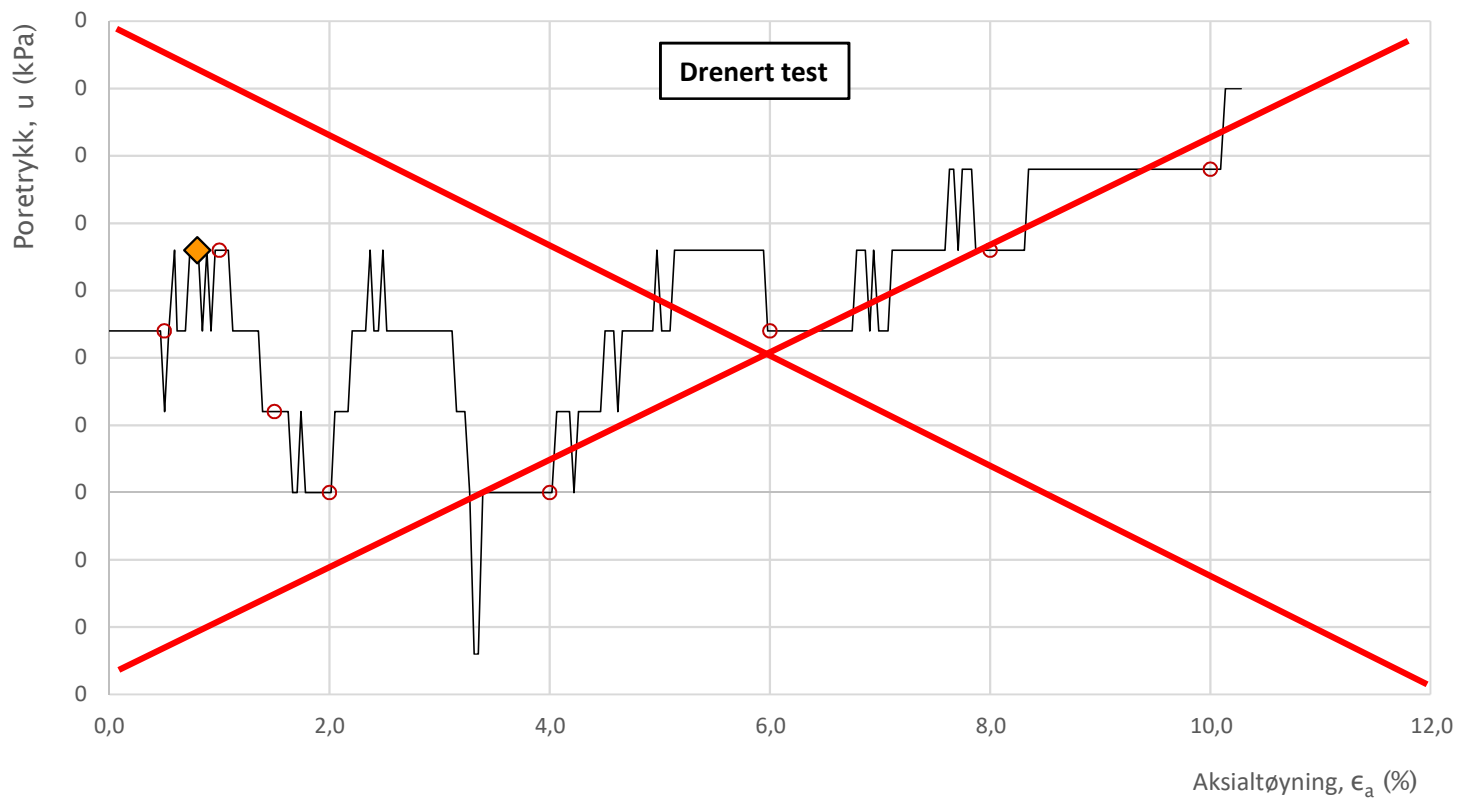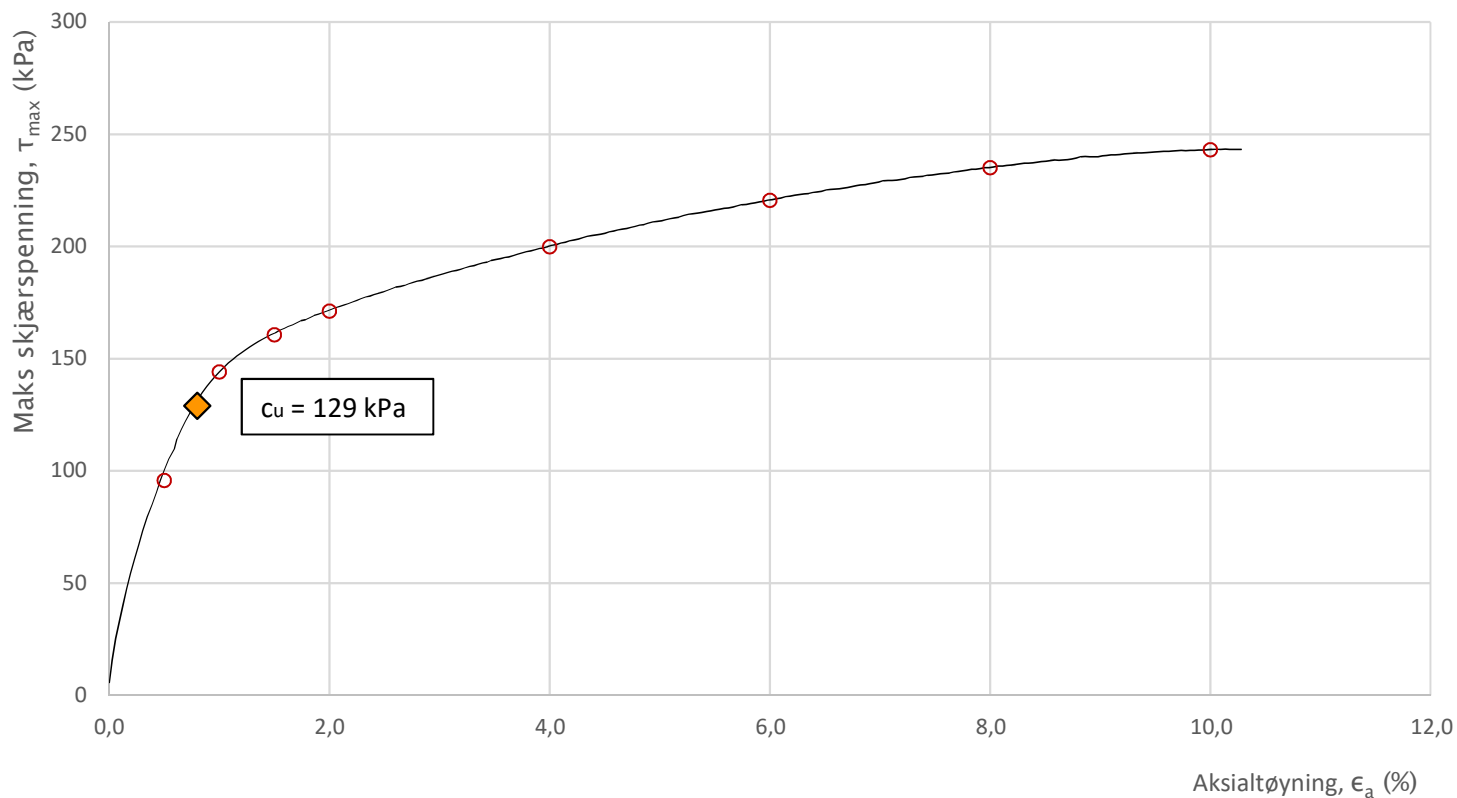



| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|----------|-------------|-------|
| Prosjekt | Prosjektnummer: 10211512. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull | 5 |
| Cecilienborg, detaljregulering | | | | Dybde (m) | 15,35 |
| Innhold | Bruddutvikling i skjærfase, ϵ_a - τ og ϵ_a - u plott - tolkning | | | | |
| Multiconsult | Utført | Kontrollert | Godkjent | Forsøkstype | |
| | IVA | ALM | JSG | CID | |
| | Kontor | Dato utført | Revisjon | RIG-TEG | 452.4 |
| Trondheim | 28.05.2019 | 1 Rev. dato 24.06.2019 | | | |

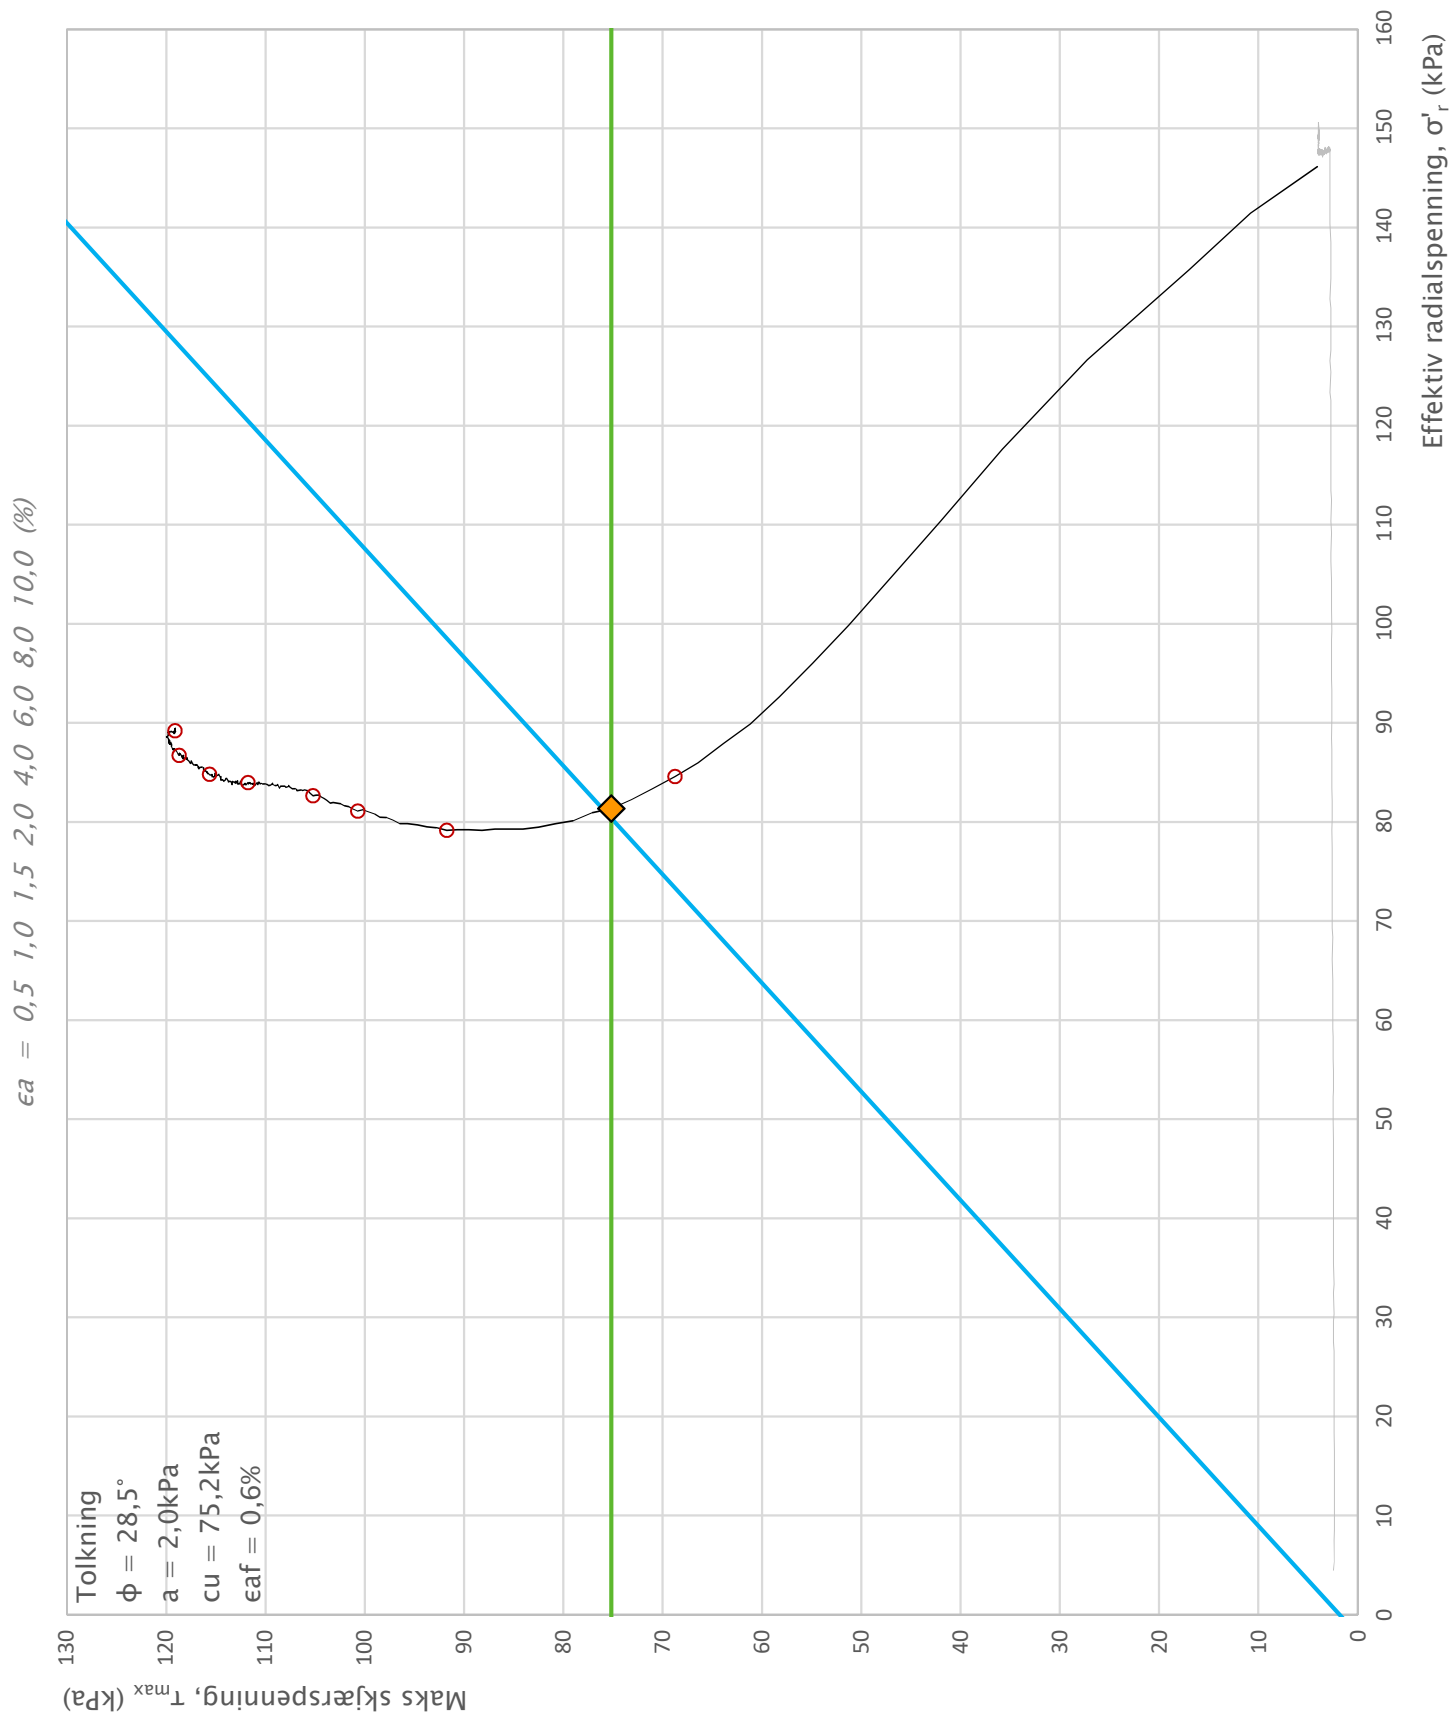


| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|------------|-------------|-------|
| Prosjekt | Prosjektnummer: 10211512. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull | 10 |
| Cecilienborg, detaljregulering | | | | Dybde (m) | 9,30 |
| Innhold | Spenningssti i skjærfase, σ'_r - τ plott (NTNU) - tolkning | | | | |
| Multiconsult | Utført | Kontrollert | Godkjent | Forsøkstype | CAUa |
| | IVA | ALM | JSG | RIG-TEG | 453.1 |
| | Kontor | Dato utført | Revisjon | Rev. dato | |
| Trondheim | 03.06.2019 | 1 | 06.06.2019 | | |

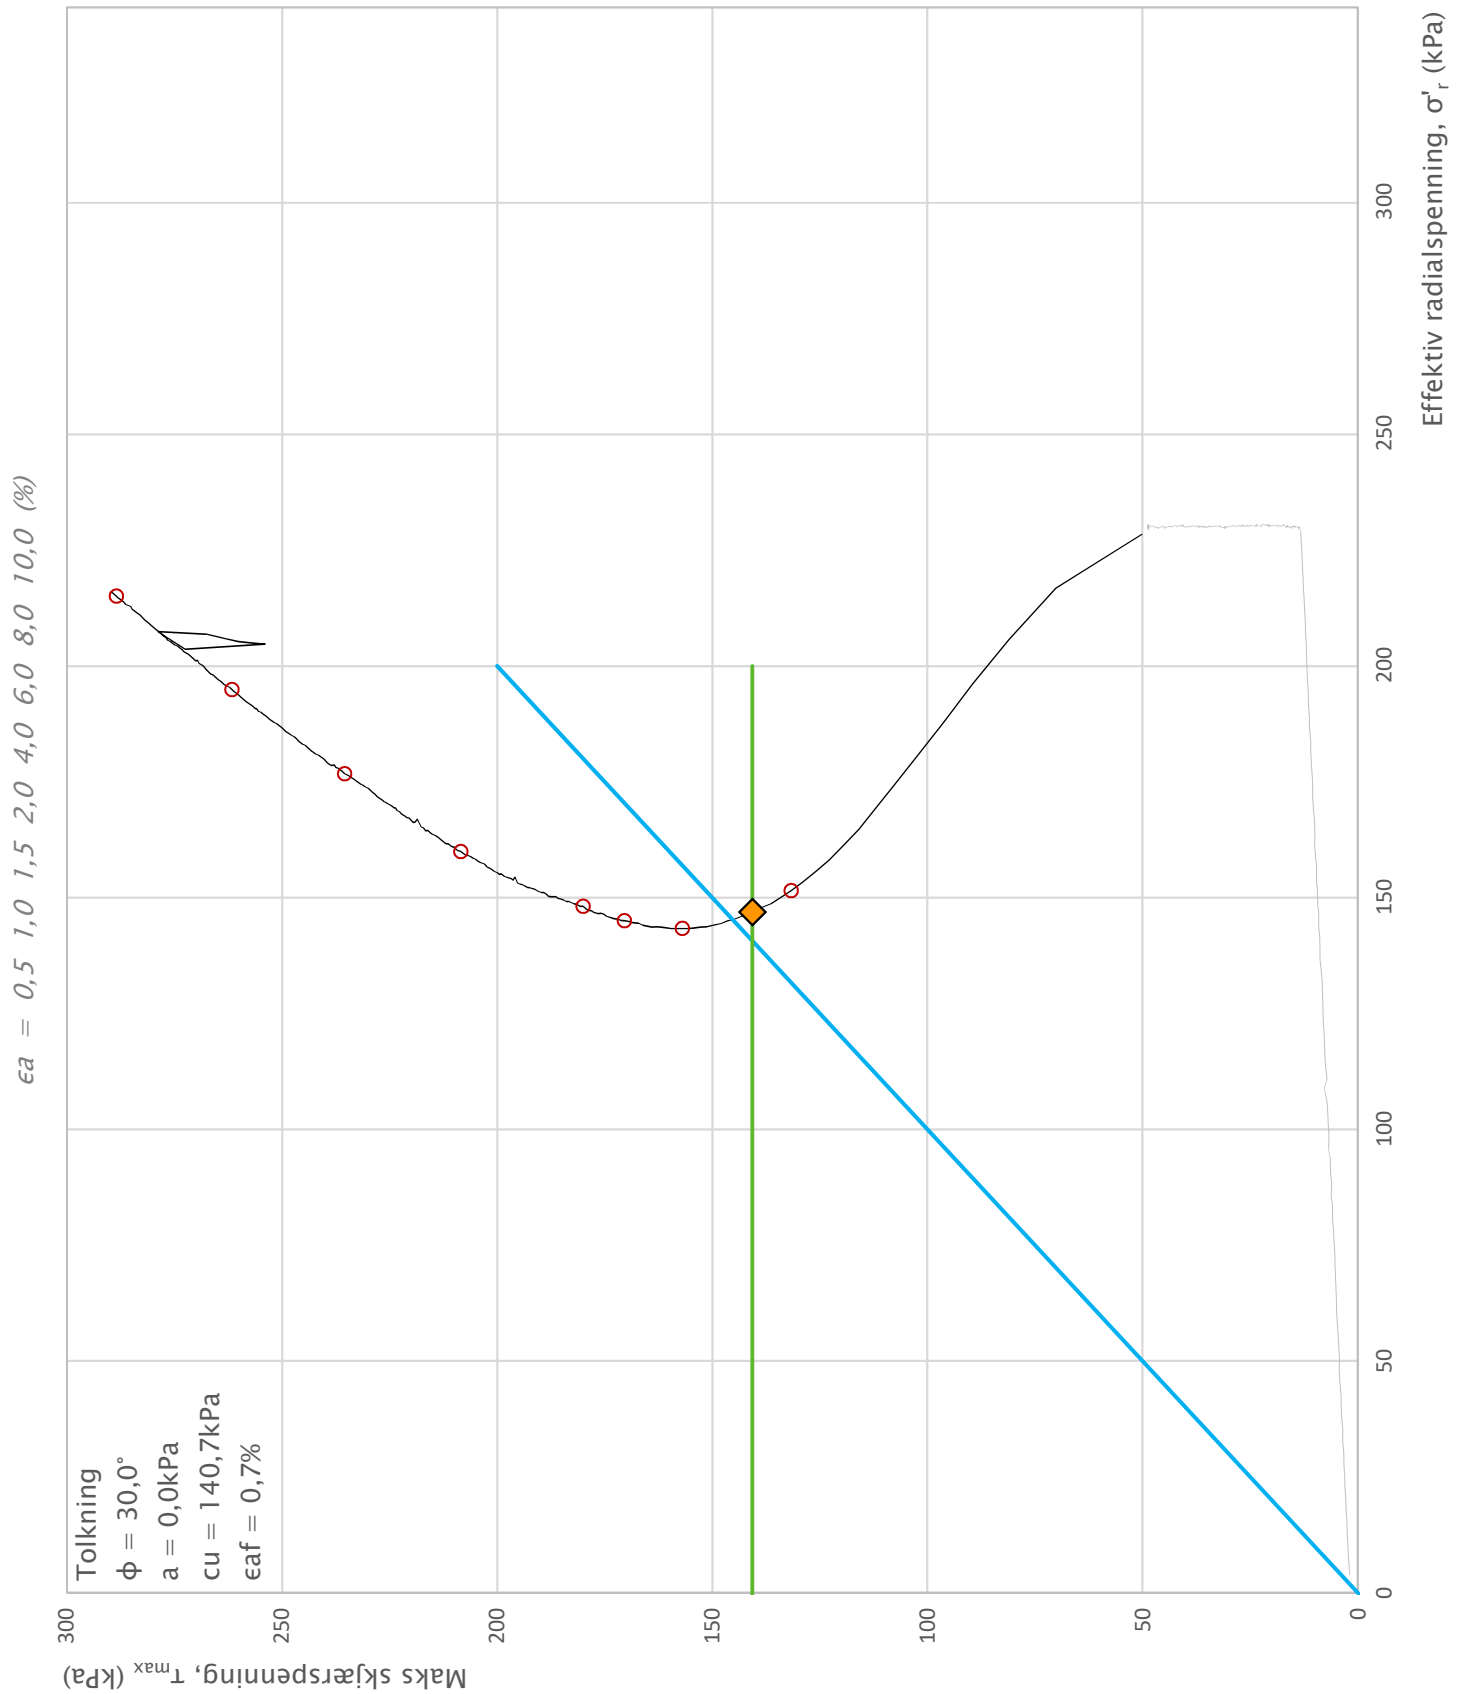

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------|-------|
| Prosjekt | Prosjektnummer: 10211512-01. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull | 10 |
| Cecilienborg, detaljregulering | | | | Dybde (m) | 16,35 |
| Innhold | Spenningssti i skjærfase, σ'_r - τ plott (NTNU) - tolkning | | | | |
| Multiconsult | Utført | Kontrollert | Godkjent | Forsøkstype | |
| | IVA | ALM | JSG | CAUa | |
| | Kontor | Dato utført | Revisjon | RIG-TEG | 454.1 |
| | Trondheim | 05.06.2019 | 1 Rev. dato 13.06.2019 | | |

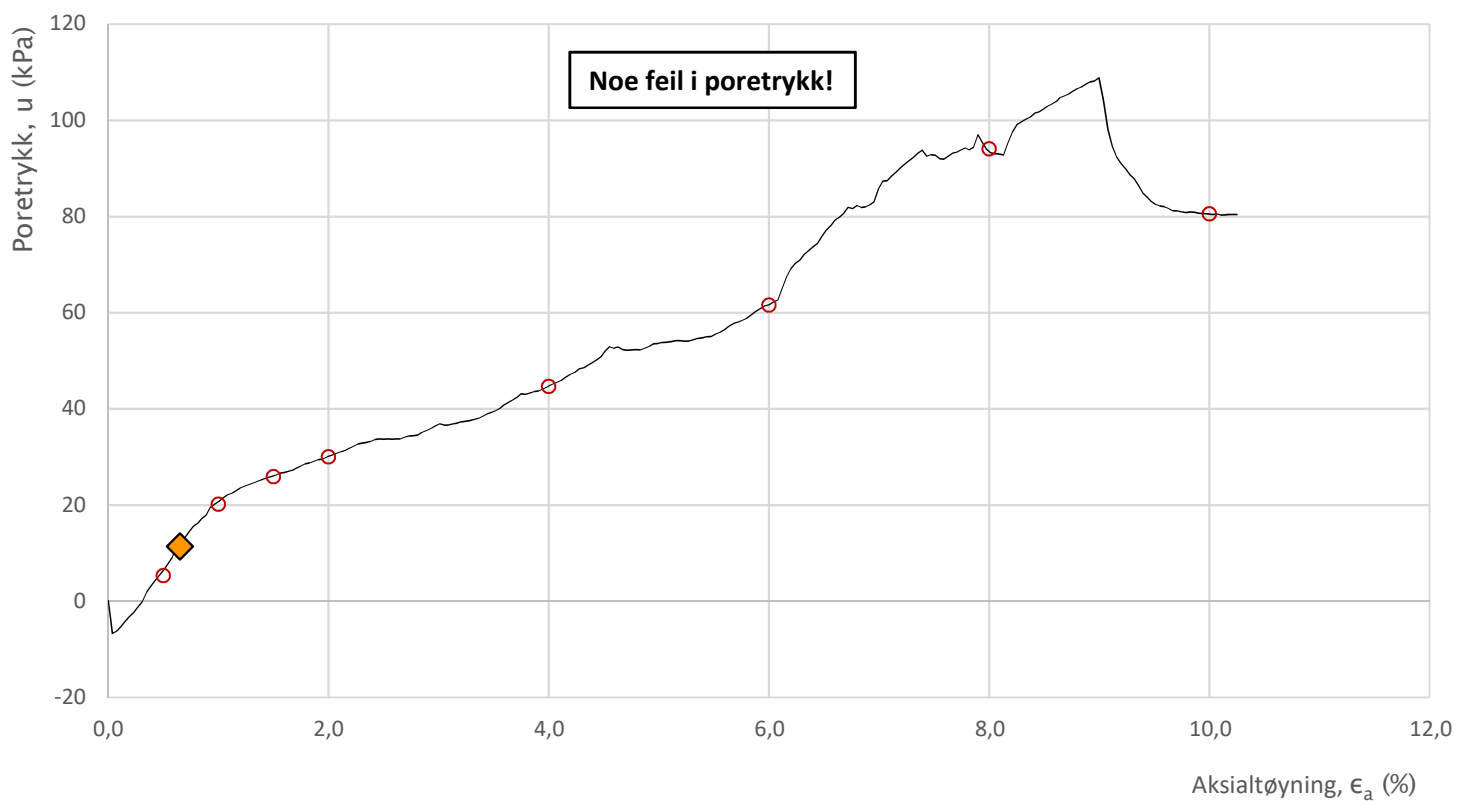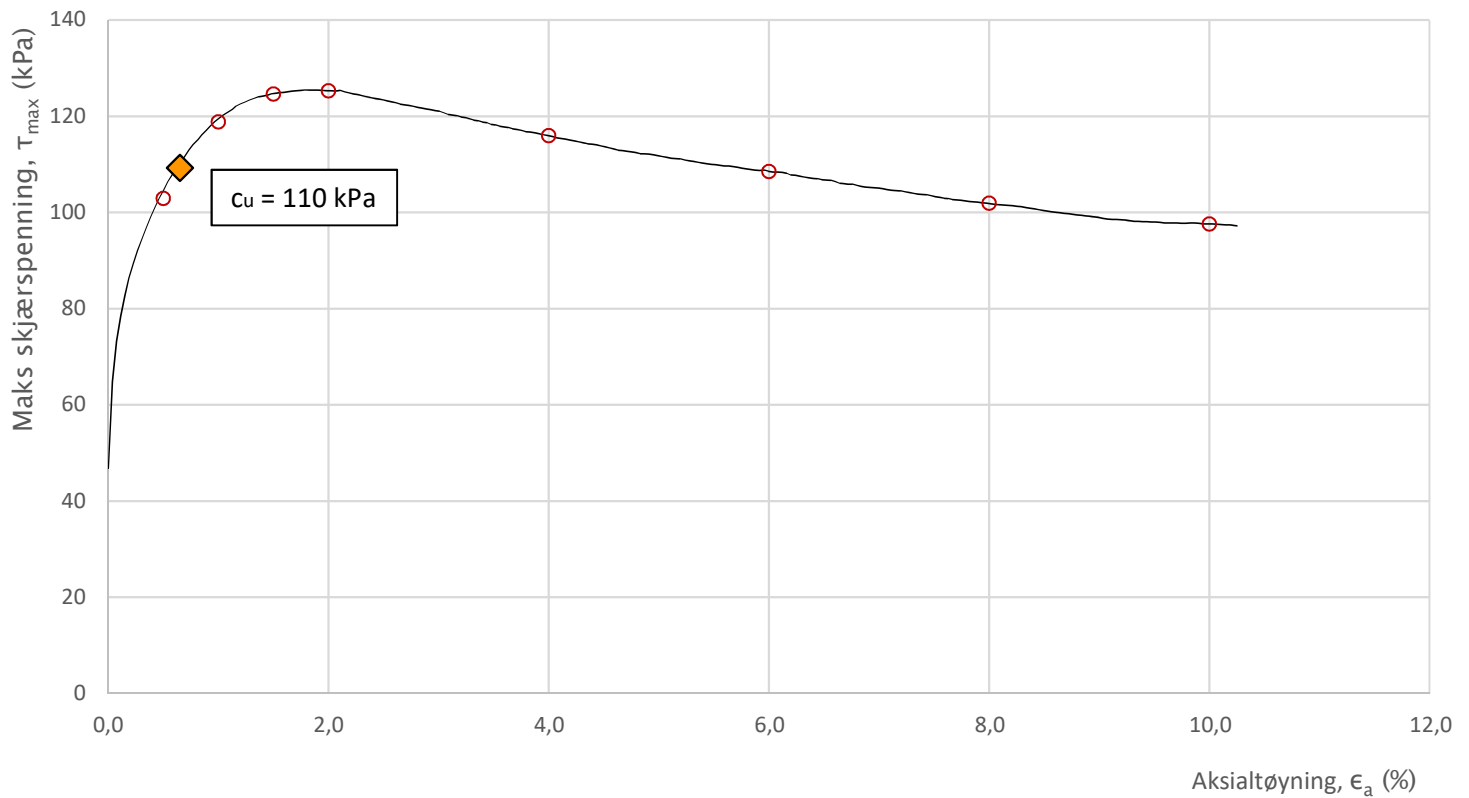


| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|------------|--------------|
| Prosjekt | Prosjektnummer: 10211512. Rapportnummer: RIG-RAP-001_rev00 | | | Borhull |
| Cecilenborg, detaljregulering | | | | 10 |
| Innhold | Bruddutvikling i skjærfase, ϵ_a - τ og ϵ_a - u plott - tolkning | | | Dybde (m) |
| | | | | 18,43 |
| Multiconsult | Utført | Kontrollert | Godkjent | Forsøkstype |
| | IVA | ALM | JSG | CAUa |
| | Kontor | Dato utført | Revisjon | RIG-TEG |
| Trondheim | 07.06.2019 | 1 | 455.4 | |
| | | Rev. dato | 24.06.2019 | |

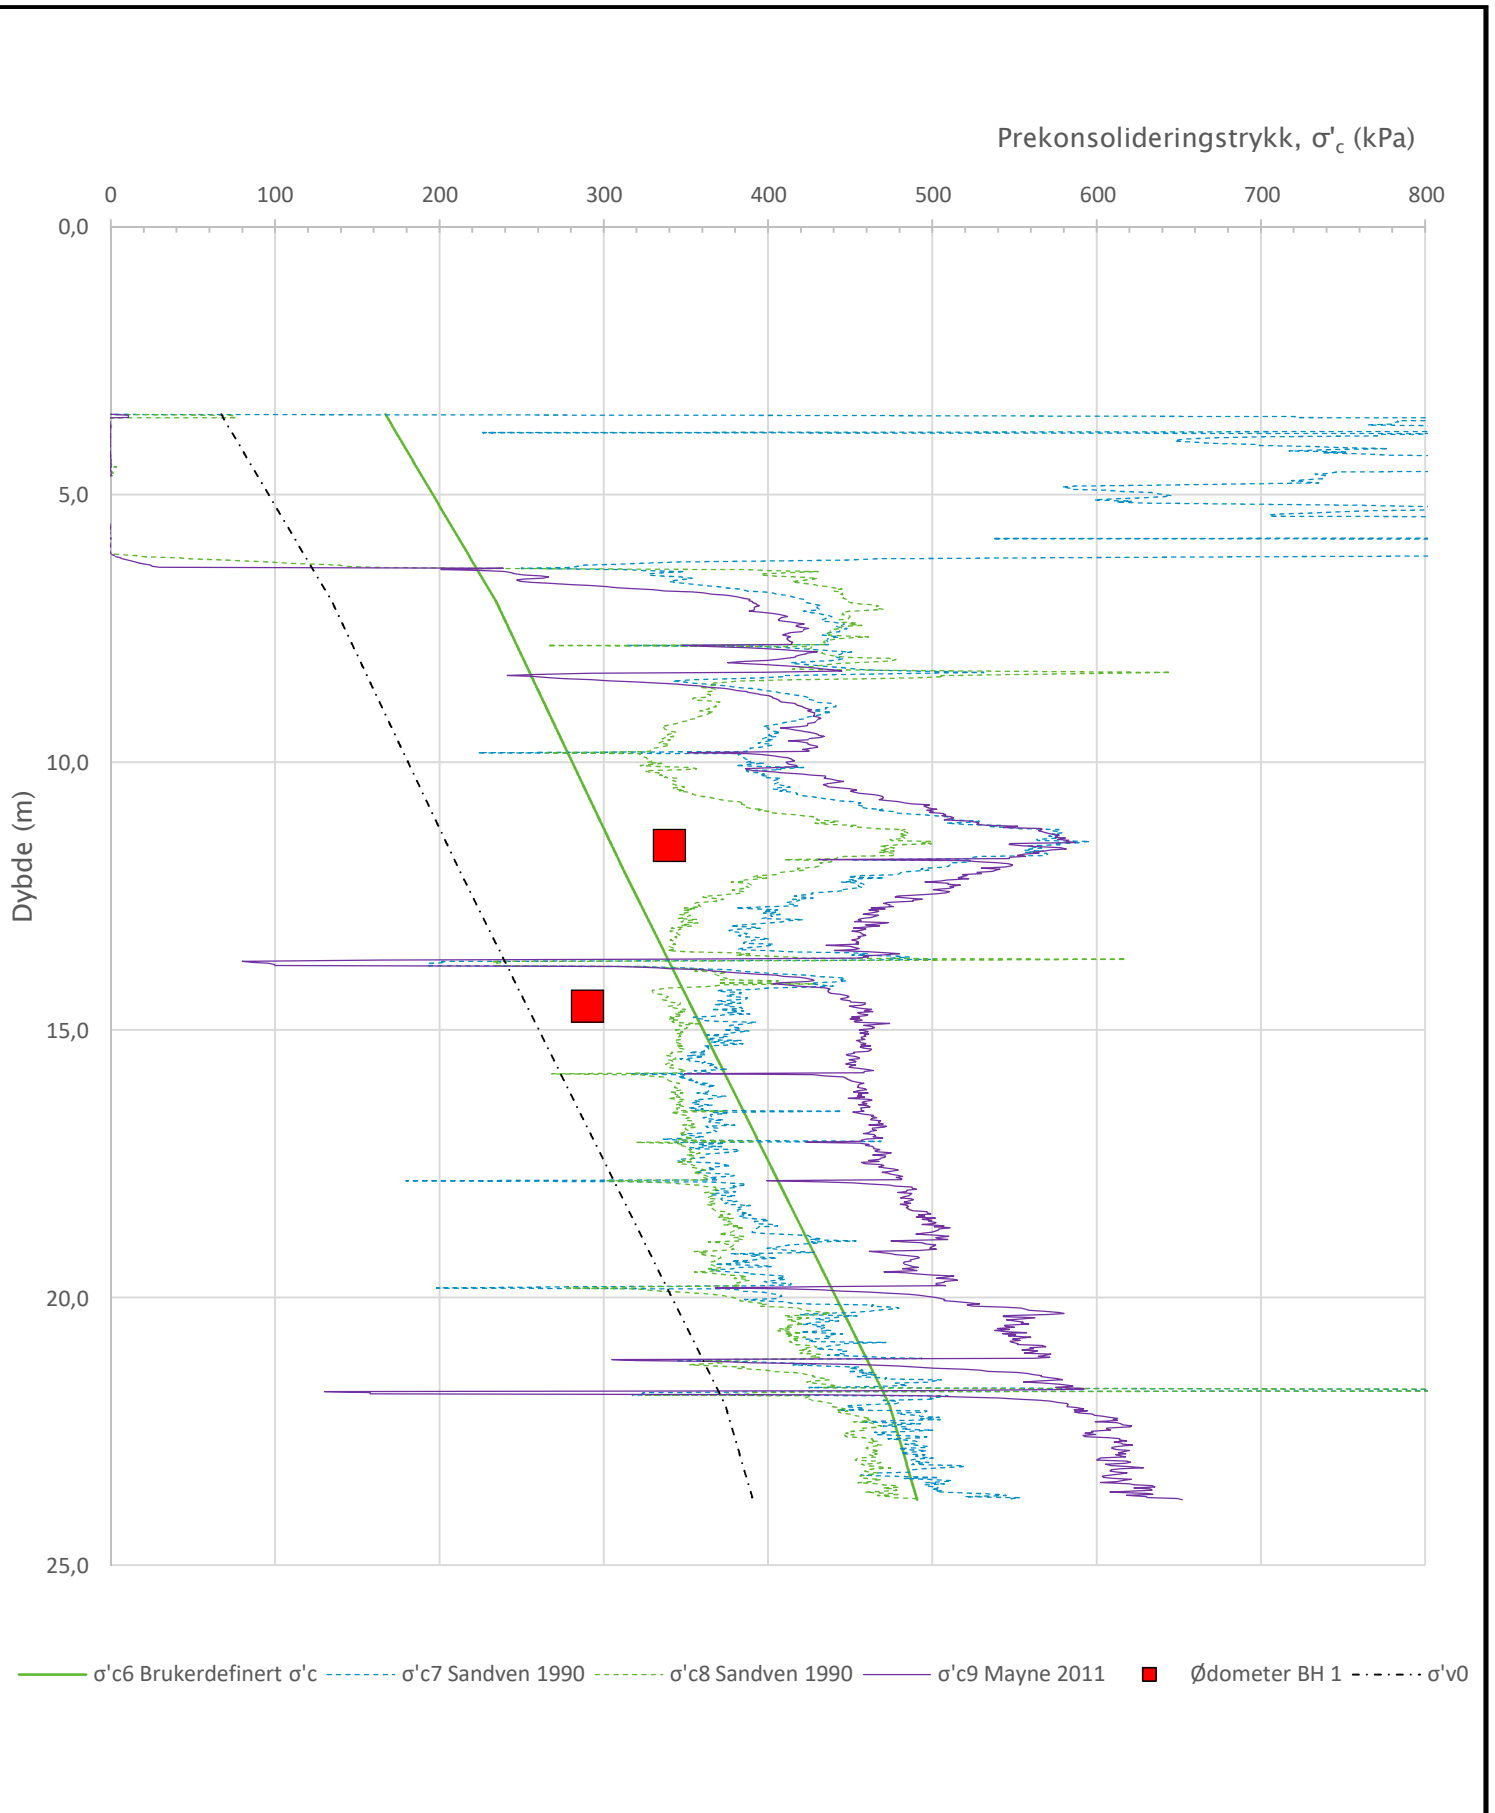

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|---------------------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Cecilienbrog, detaljregulering | | | | 1 |
| Innhold | | | | Sondennummer |
| Prekonsolideringstrykk, σ'_c | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 29.04.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |
| | | | | 500.5 |

Overkonsolideringsgrad, OCR (-)

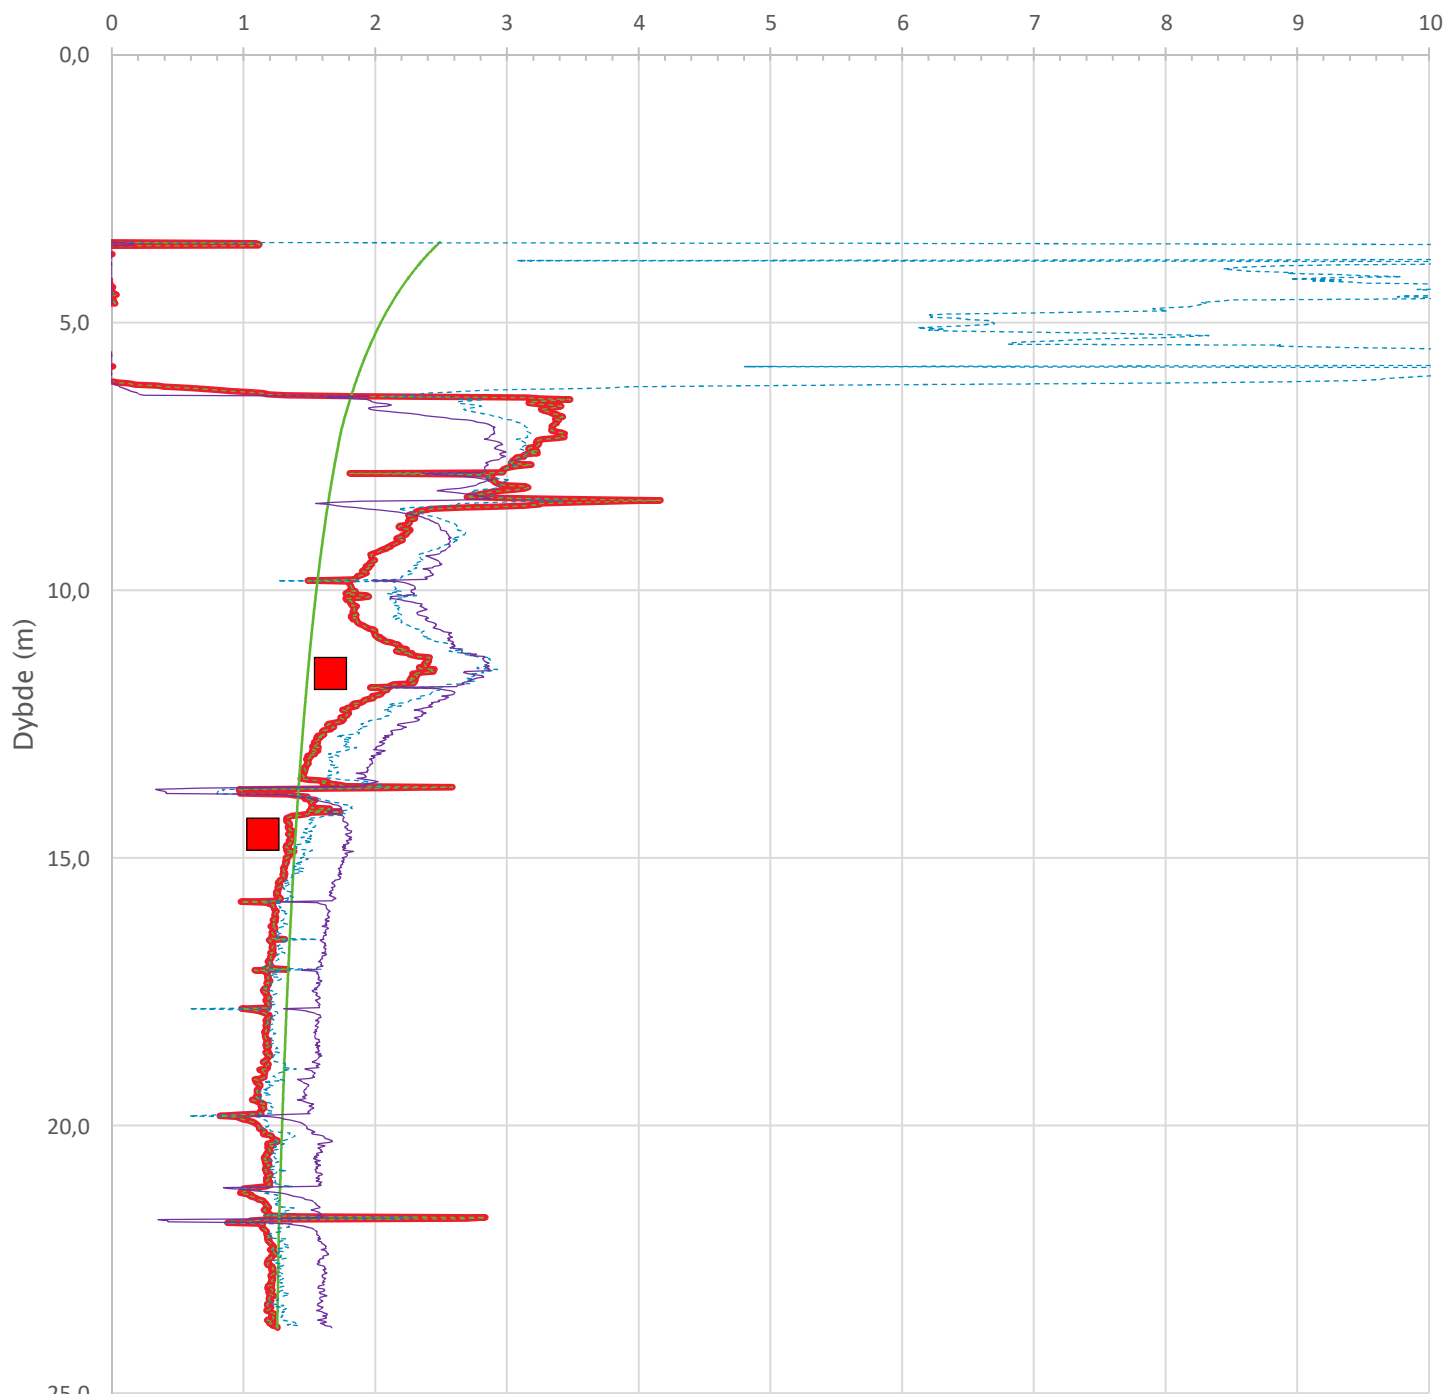


— Valgt kurve: OCR8
 — OCR4 Brukerdefinert OCR via $\sigma'c$
 - - - OCR7 $\sigma'c7$ Sandven 1990
- - - OCR8 $\sigma'c8$ Sandven 1990
 — OCR9 $\sigma'c9$ Mayne 2011
 ■ Ødometer BH 1

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|--|------------|---------------|
| Prosjekt | | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Cecilienbrog, detaljregulering | | | | | 1 |
| Innhold | | | | | Sondennummer |
| Overkonsolideringsgrad, OCR | | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | Rev. dato | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 29.04.2019 | 0 | 09.07.2019 | 500.6 |


Anisotropiforhold i figur:
Treaks BH 1: $c_uC/c_{ucptu} = 1,000$

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)

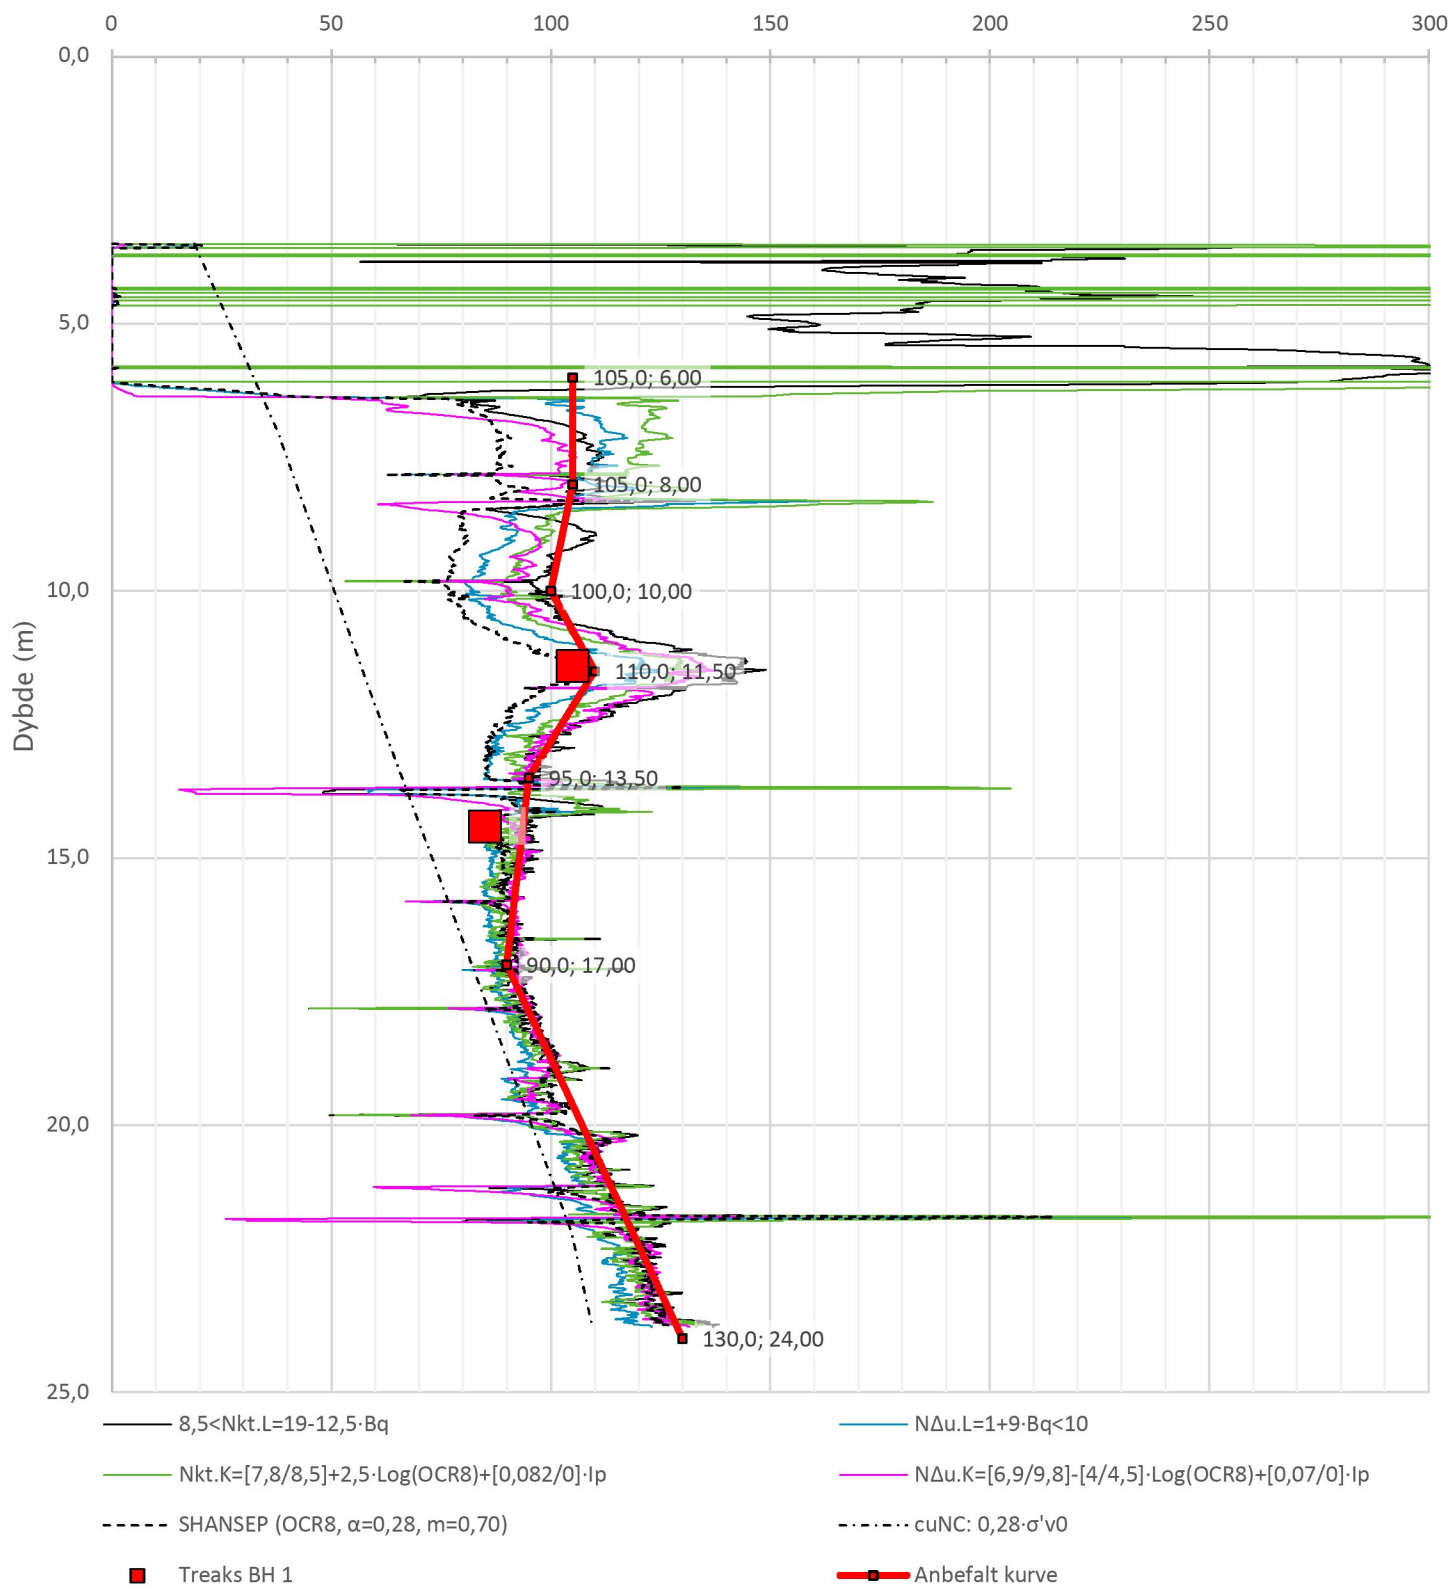


| | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|---------------------------|---------------|
| Prosjekt | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | | Borhull |
| Cecilienbrog, detaljregulering | | | | 1 |
| Innhold | Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet | | | Sondennummer |
| | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 29.04.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |
| | | | | 500.7 |

Bæreevnefaktorer, N (-)

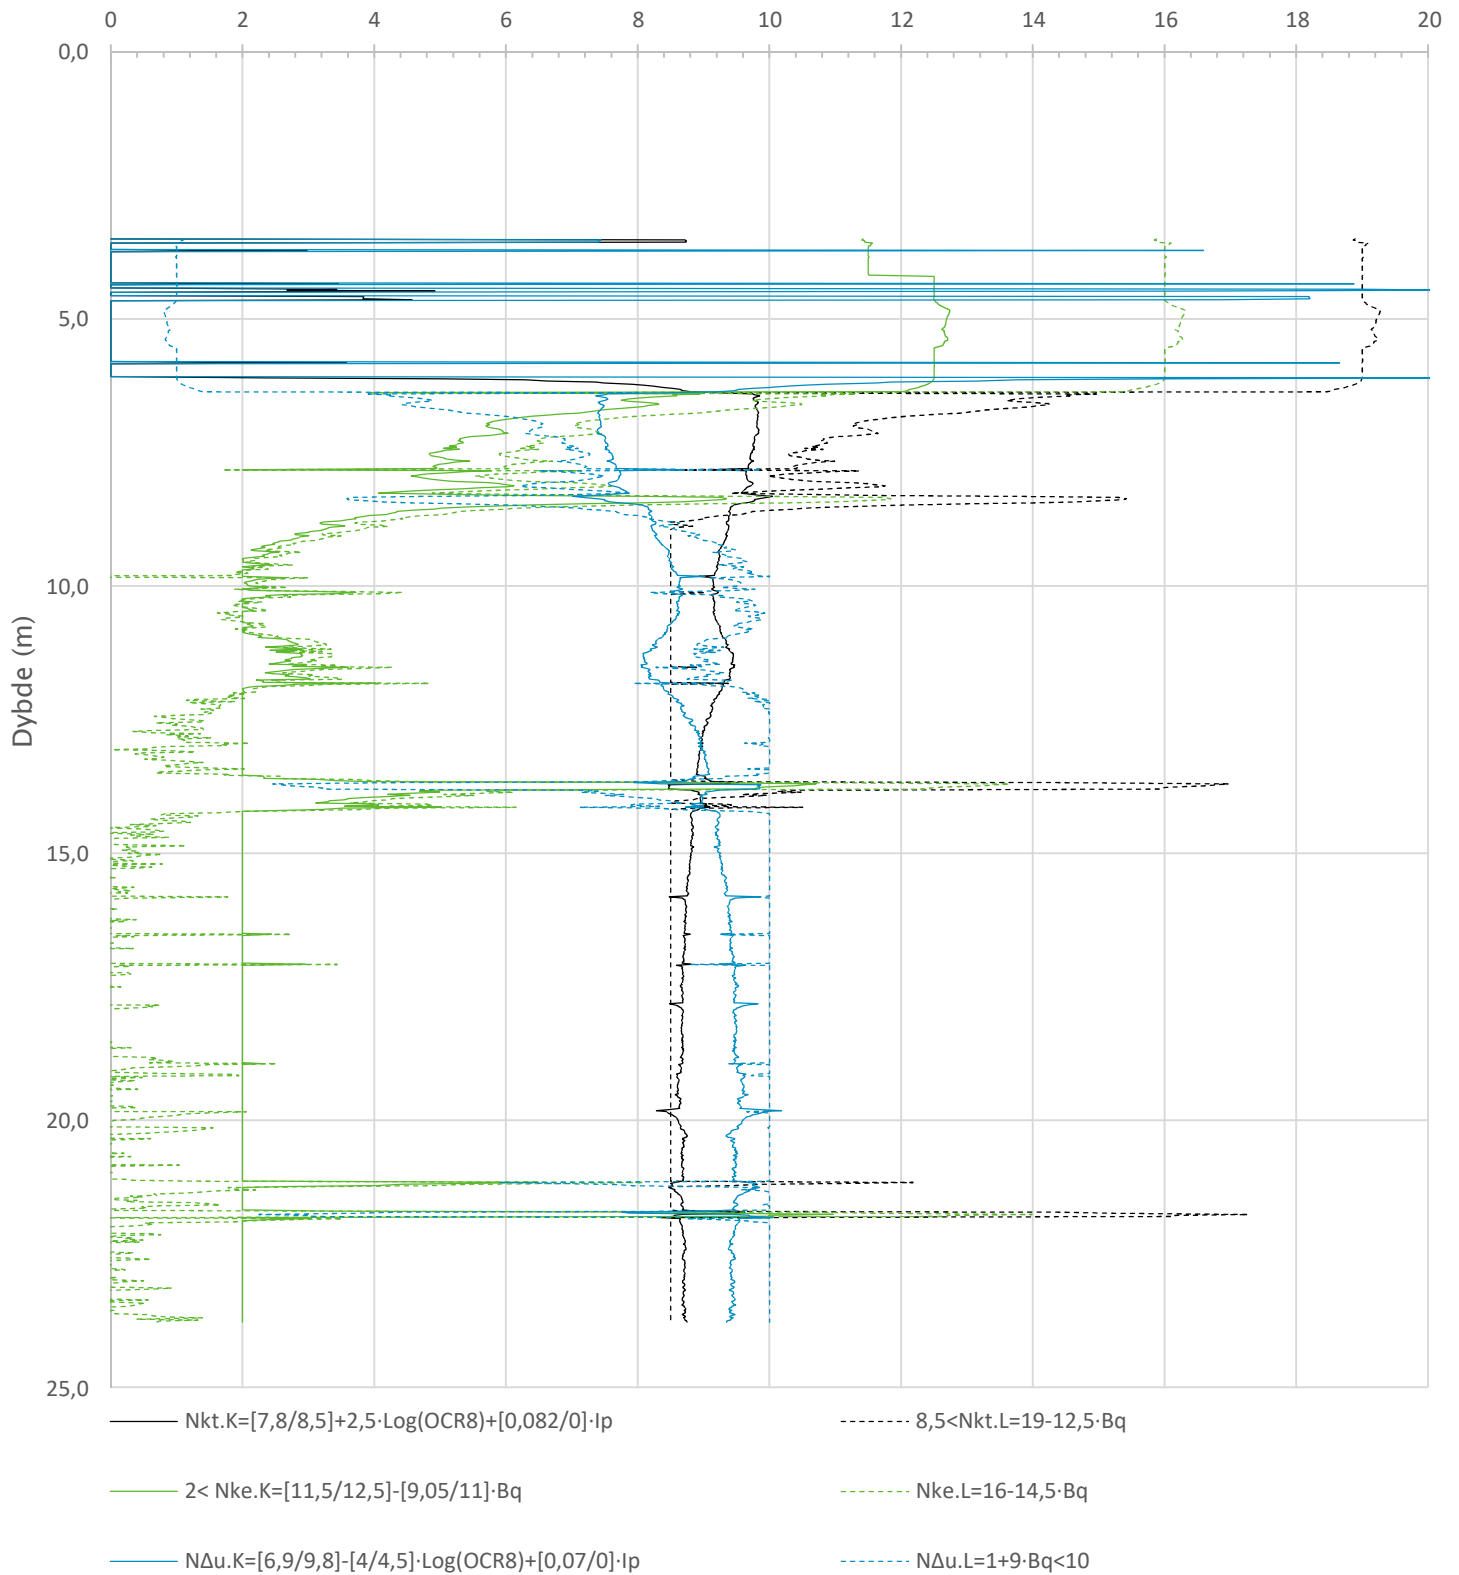


| | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| Prosjekt Cecilienbrog, detaljregulering | | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | Borhull 1 |
| Innhold Bæreevnefaktorer (N-faktorer) for beregning av udrenert skjærfasthet | | | Sondennummer 4354 | |
| Multiconsult | Tegnet IVA | Kontrollert ALM | Godkjent ALM | Anvend.klasse 1 |
| | Utførende Multiconsult | Dato sondering 29.04.2019 | Revisjon 0 Rev. dato 09.07.2019 | RIG-TEG 500.8 |

Prekonsolideringstrykk, σ'_c (kPa)

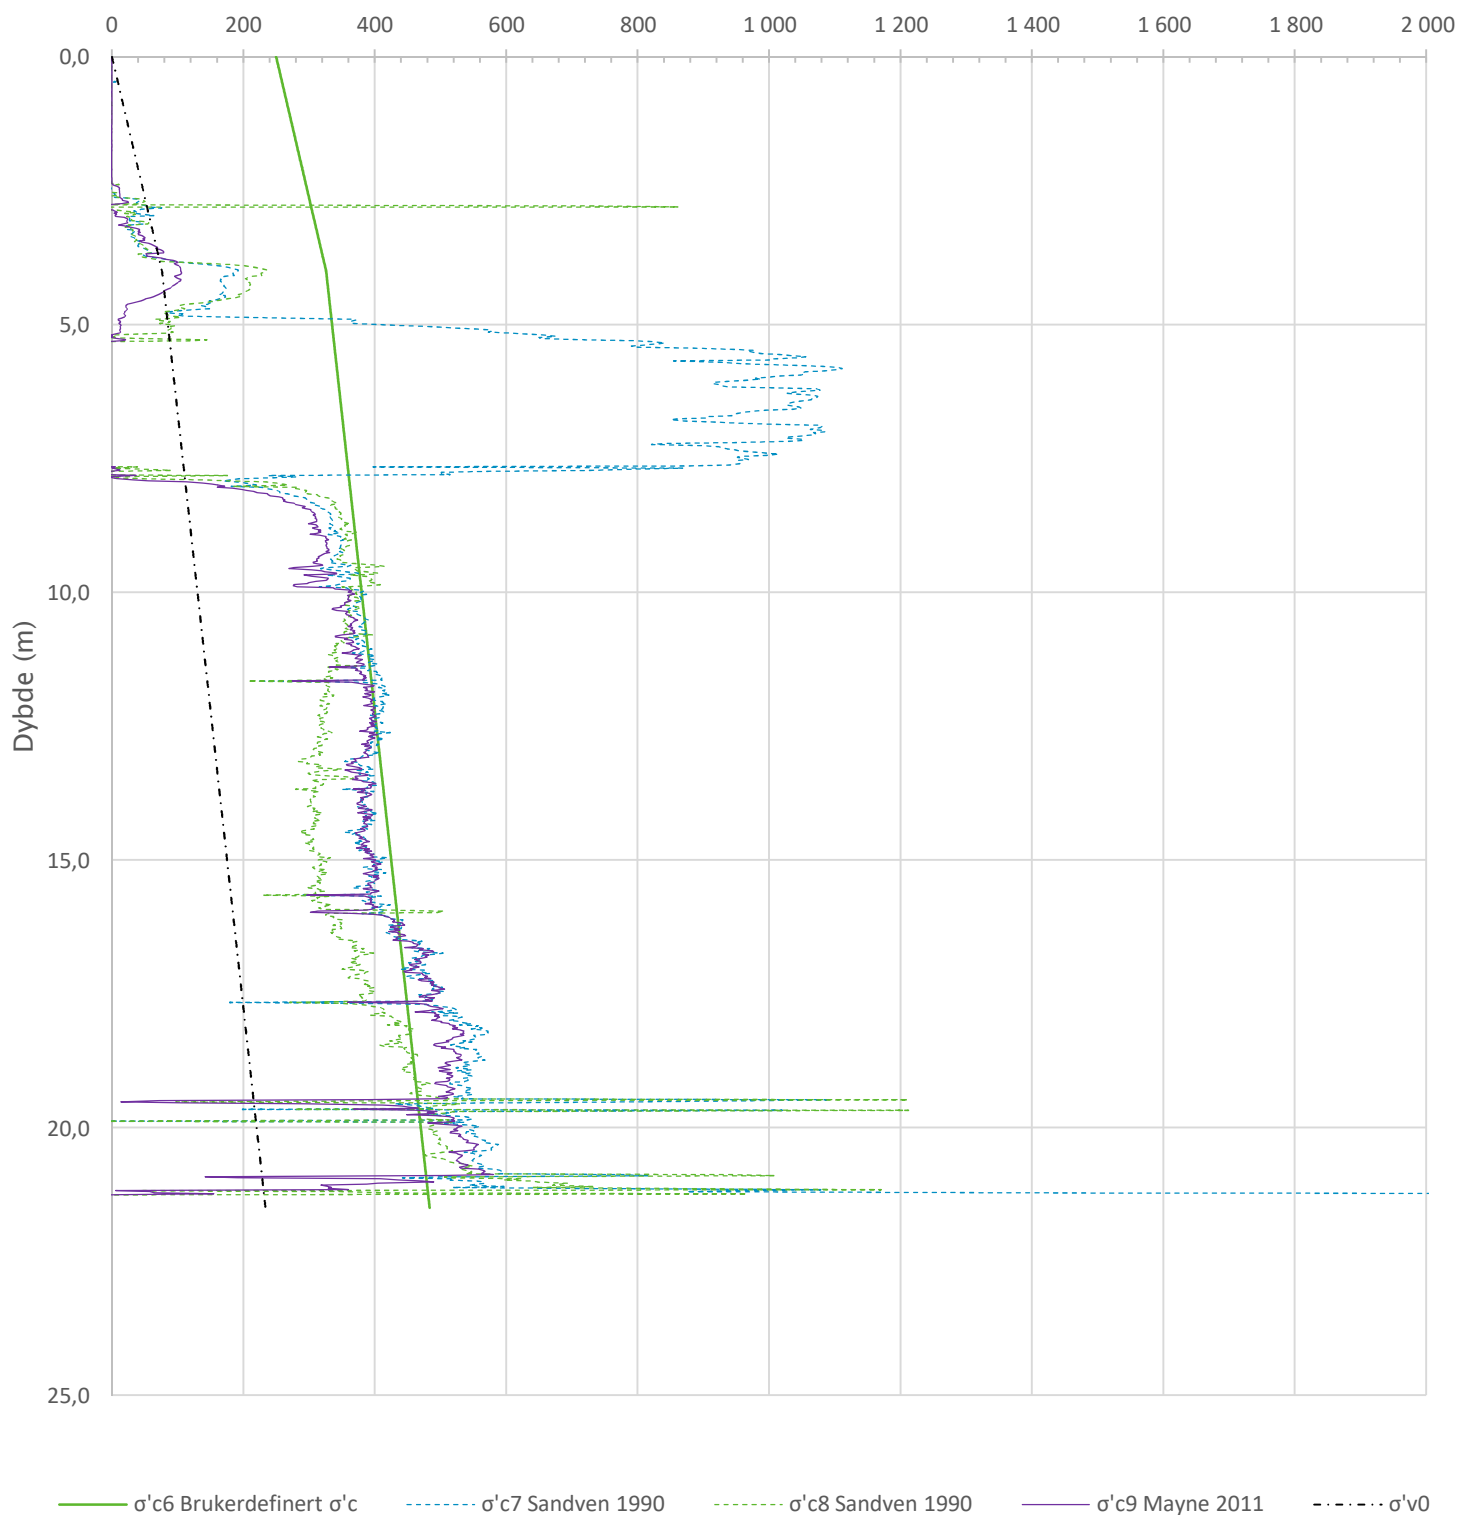

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|---------------------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 2 |
| Innhold | | | | Sondennummer |
| Prekonsolideringstrykk, σ'_c | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 08.05.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |
| | | | | 501.5 |


Overkonsolideringsgrad, OCR (-)

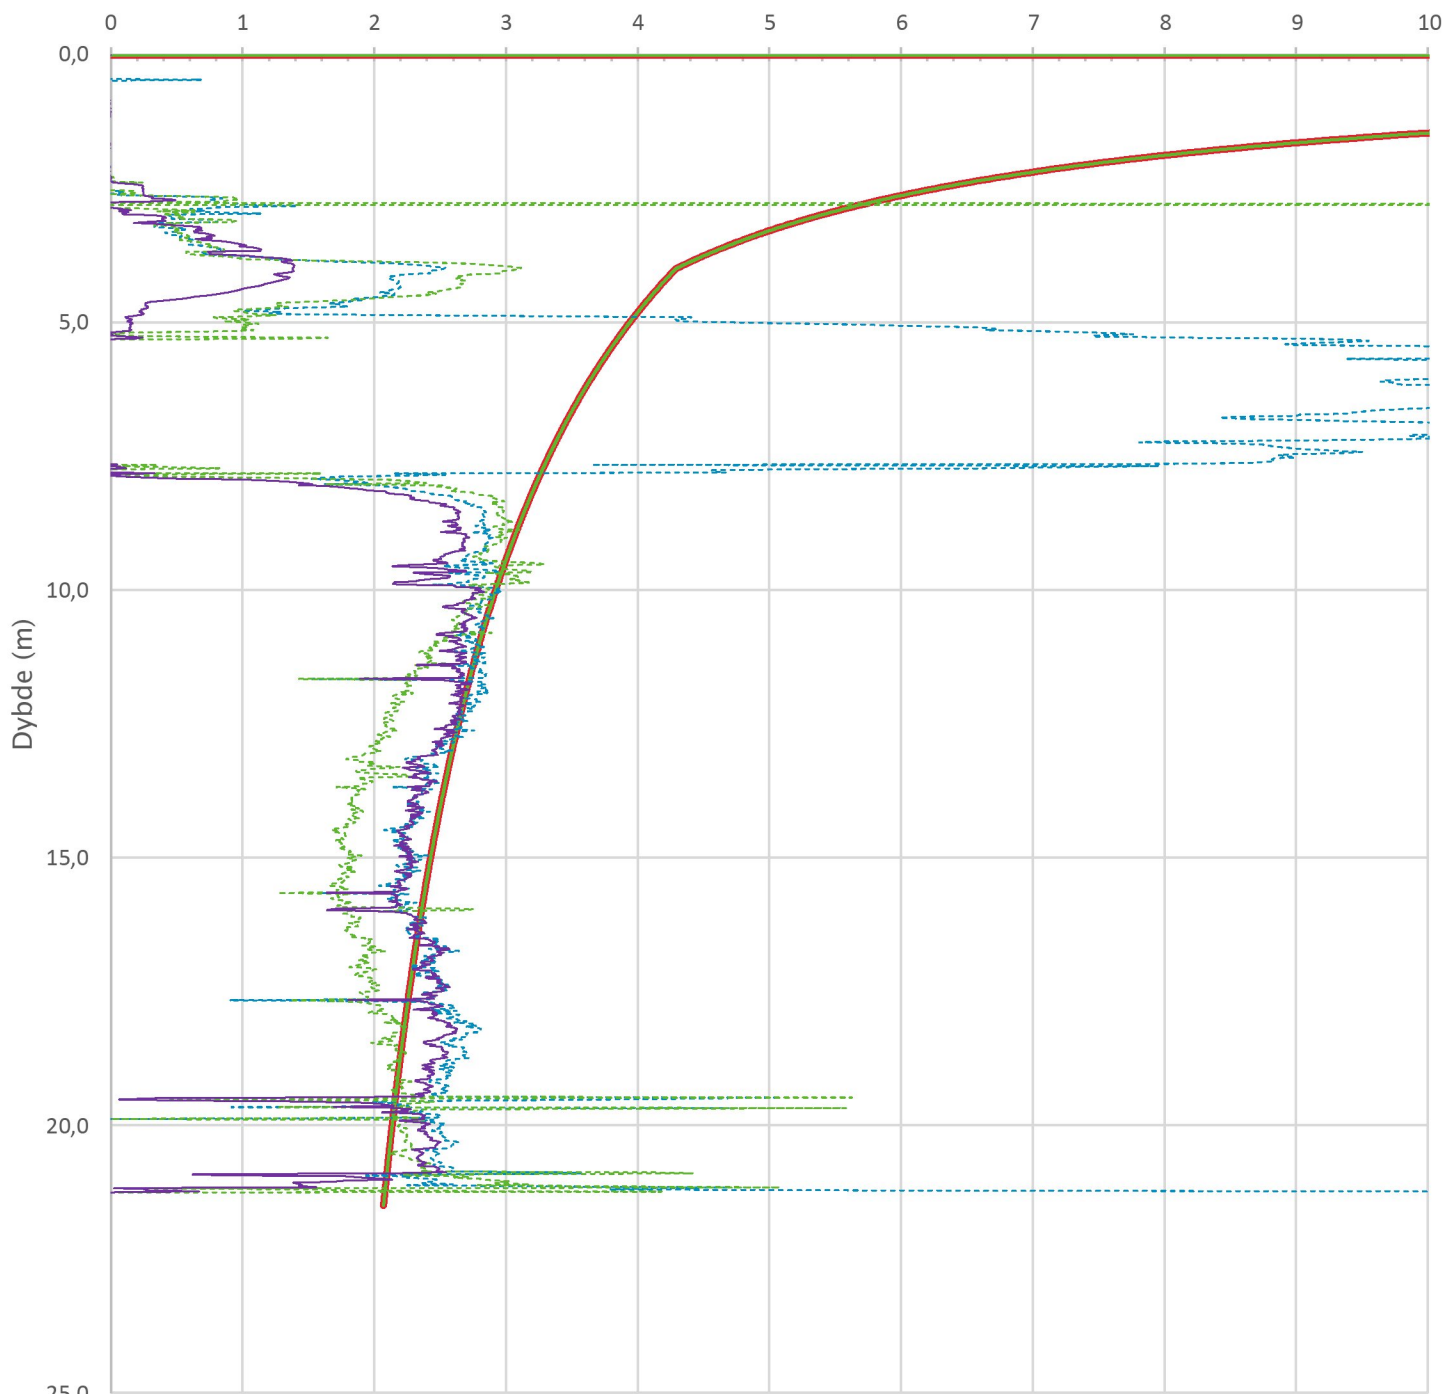

- Valgt kurve: OCR4
- - - OCR4 Brukerdefinert OCR via σ'_c
- - - - OCR7 σ'_c 7 Sandven 1990
- - - - OCR8 σ'_c 8 Sandven 1990
- - - - OCR9 σ'_c 9 Mayne 2011

| | | | | |
|---------------------|--------------|--|--|-------------------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 2 |
| Innhold | | Overkonsolideringsgrad, OCR | | Sondennummer |
| | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG 501.6 |
| | Multiconsult | 08.05.2019 | Rev. dato 0 09.07.2019 | |


Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)

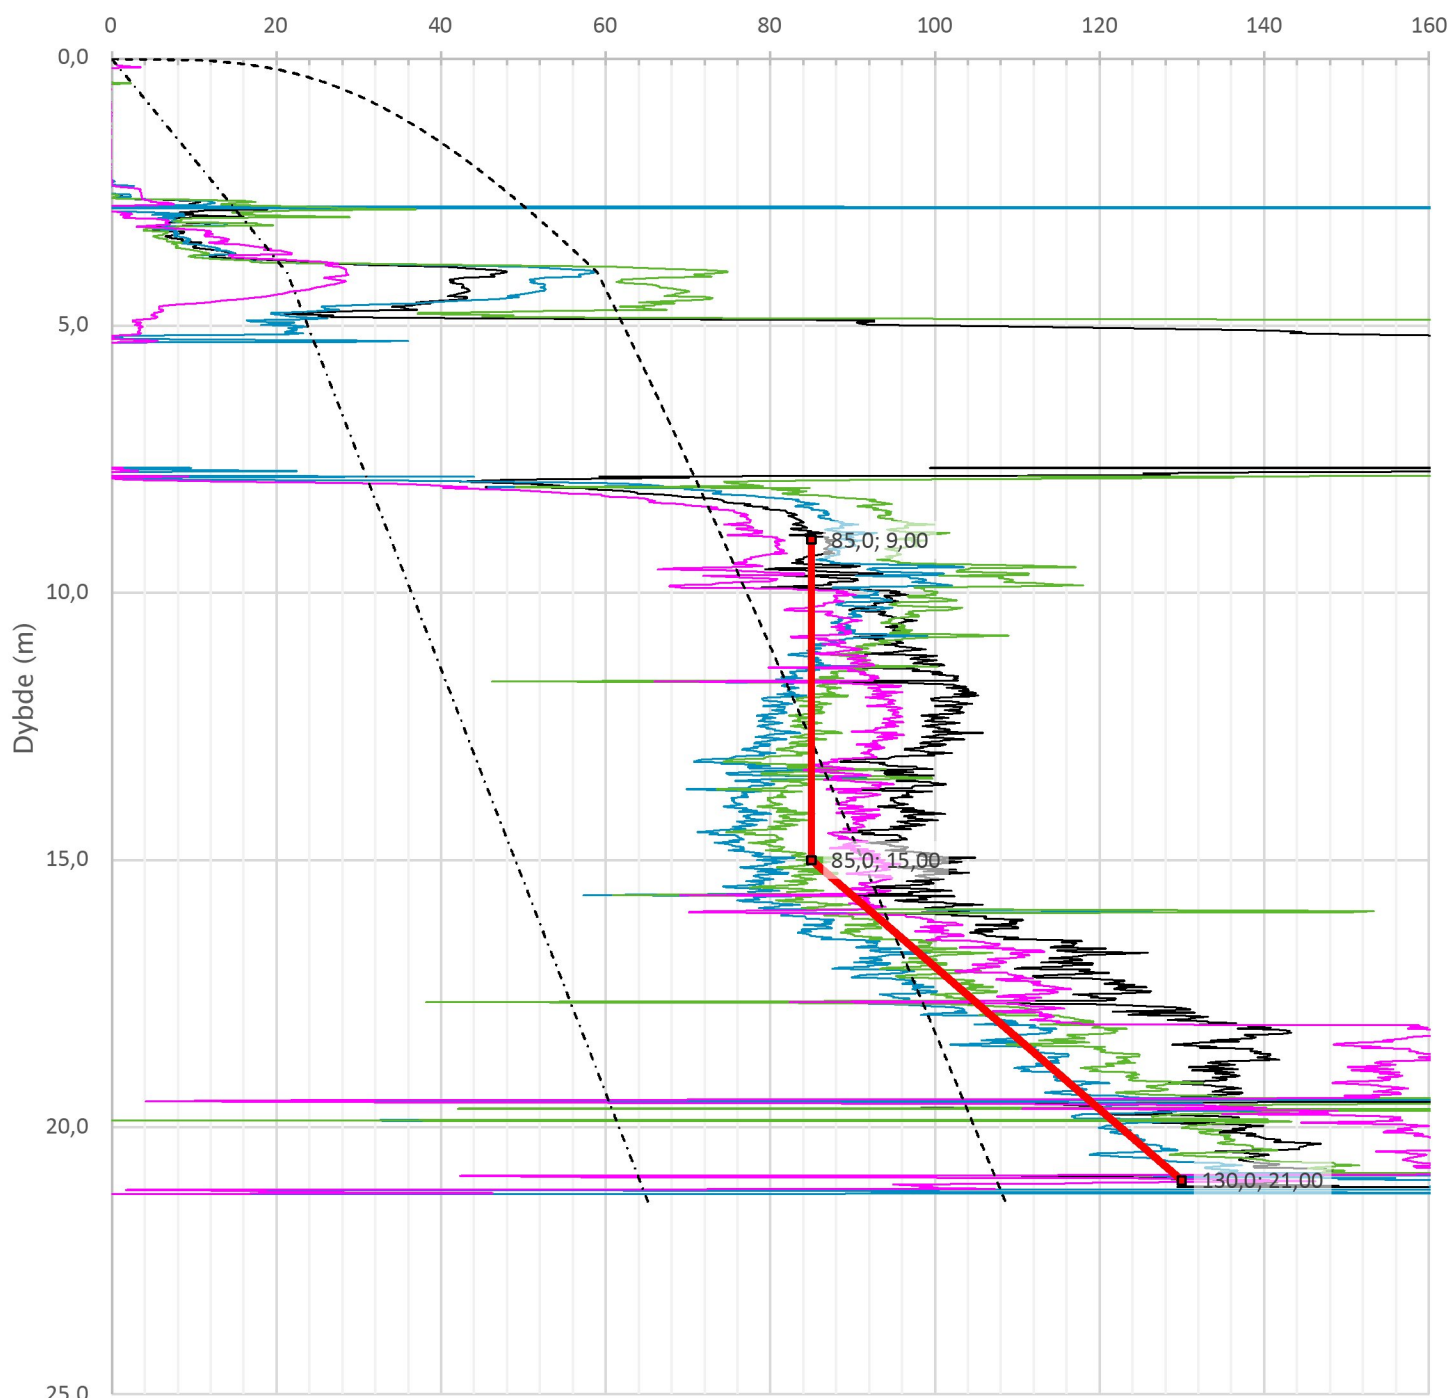

- $8 < N_{kt.L} = 19 - 12,5 \cdot B_q$
- $N_{\Delta u.L} = 1 + 9 \cdot B_q < 10$
- $N_{kt.K} = [7,8/8,5] + 2,5 \cdot \text{Log}(\text{Brukerdefinert OCR4}) + [0,082/0] \cdot I_p$
- $N_{\Delta u.K} = [6,9/9,8] - [4/4,5] \cdot \text{Log}(\text{Brukerdefinert OCR4}) + [0,07/0] \cdot I_p$
- - - - SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, $\alpha = 0,28$, $m = 0,70$)
- · - · - · $c_{uNC} = 0,28 \cdot \sigma'_{v0}$
- — ■ Anbefalt kurve


| | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------|-------------------------|
| Prosjekt | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | Borhull | | |
| Testprosjekt | | 2 | | |
| Innhold | | Sondennummer | | |
| Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet | | 4354 | | |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG 501.7 |
| | Multiconsult | 08.05.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |

Bæreevnefaktorer, N (-)

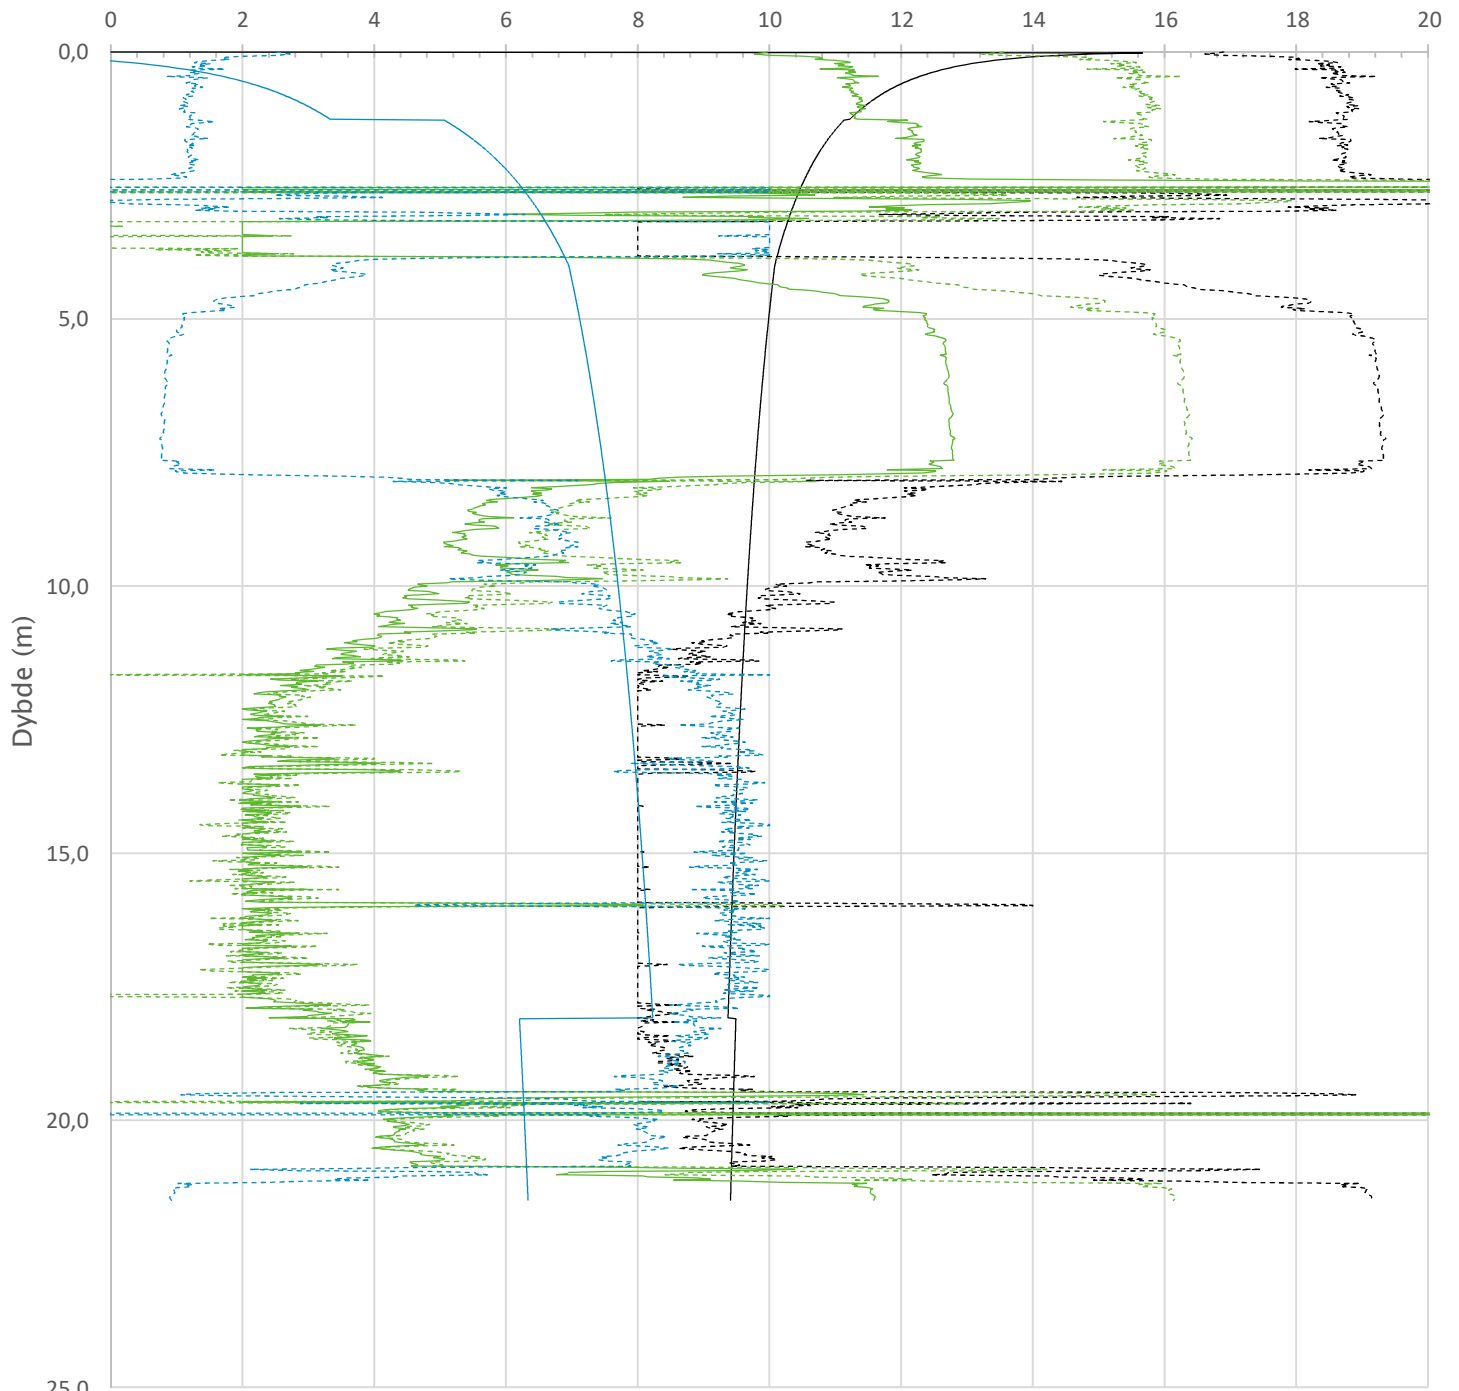


$N_{kt.K} = [7,8/8,5] + 2,5 \cdot \text{Log}(\text{Brukerdefinert OCR4}) + [0,082/0] \cdot I_p$ $8 < N_{kt.L} = 19-12,5 \cdot B_q$
 $2 < N_{ke.K} = [11,5/12,5] - [9,05/11] \cdot B_q$ $N_{ke.L} = 16-14,5 \cdot B_q$
 $N_{\Delta u.K} = [6,9/9,8] - [4/4,5] \cdot \text{Log}(\text{Brukerdefinert OCR4}) + [0,07/0] \cdot I_p$ $N_{\Delta u.L} = 1+9 \cdot B_q < 10$

| | | | | |
|--|--------------|--|------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 2 |
| Innhold | | | | Sondennummer |
| Bæreevnefaktorer (N-faktorer) for beregning av udrenert skjærfasthet | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 08.05.2019 | 0 | |
| | | | Rev. dato | 501.8 |
| | | | 09.07.2019 | |

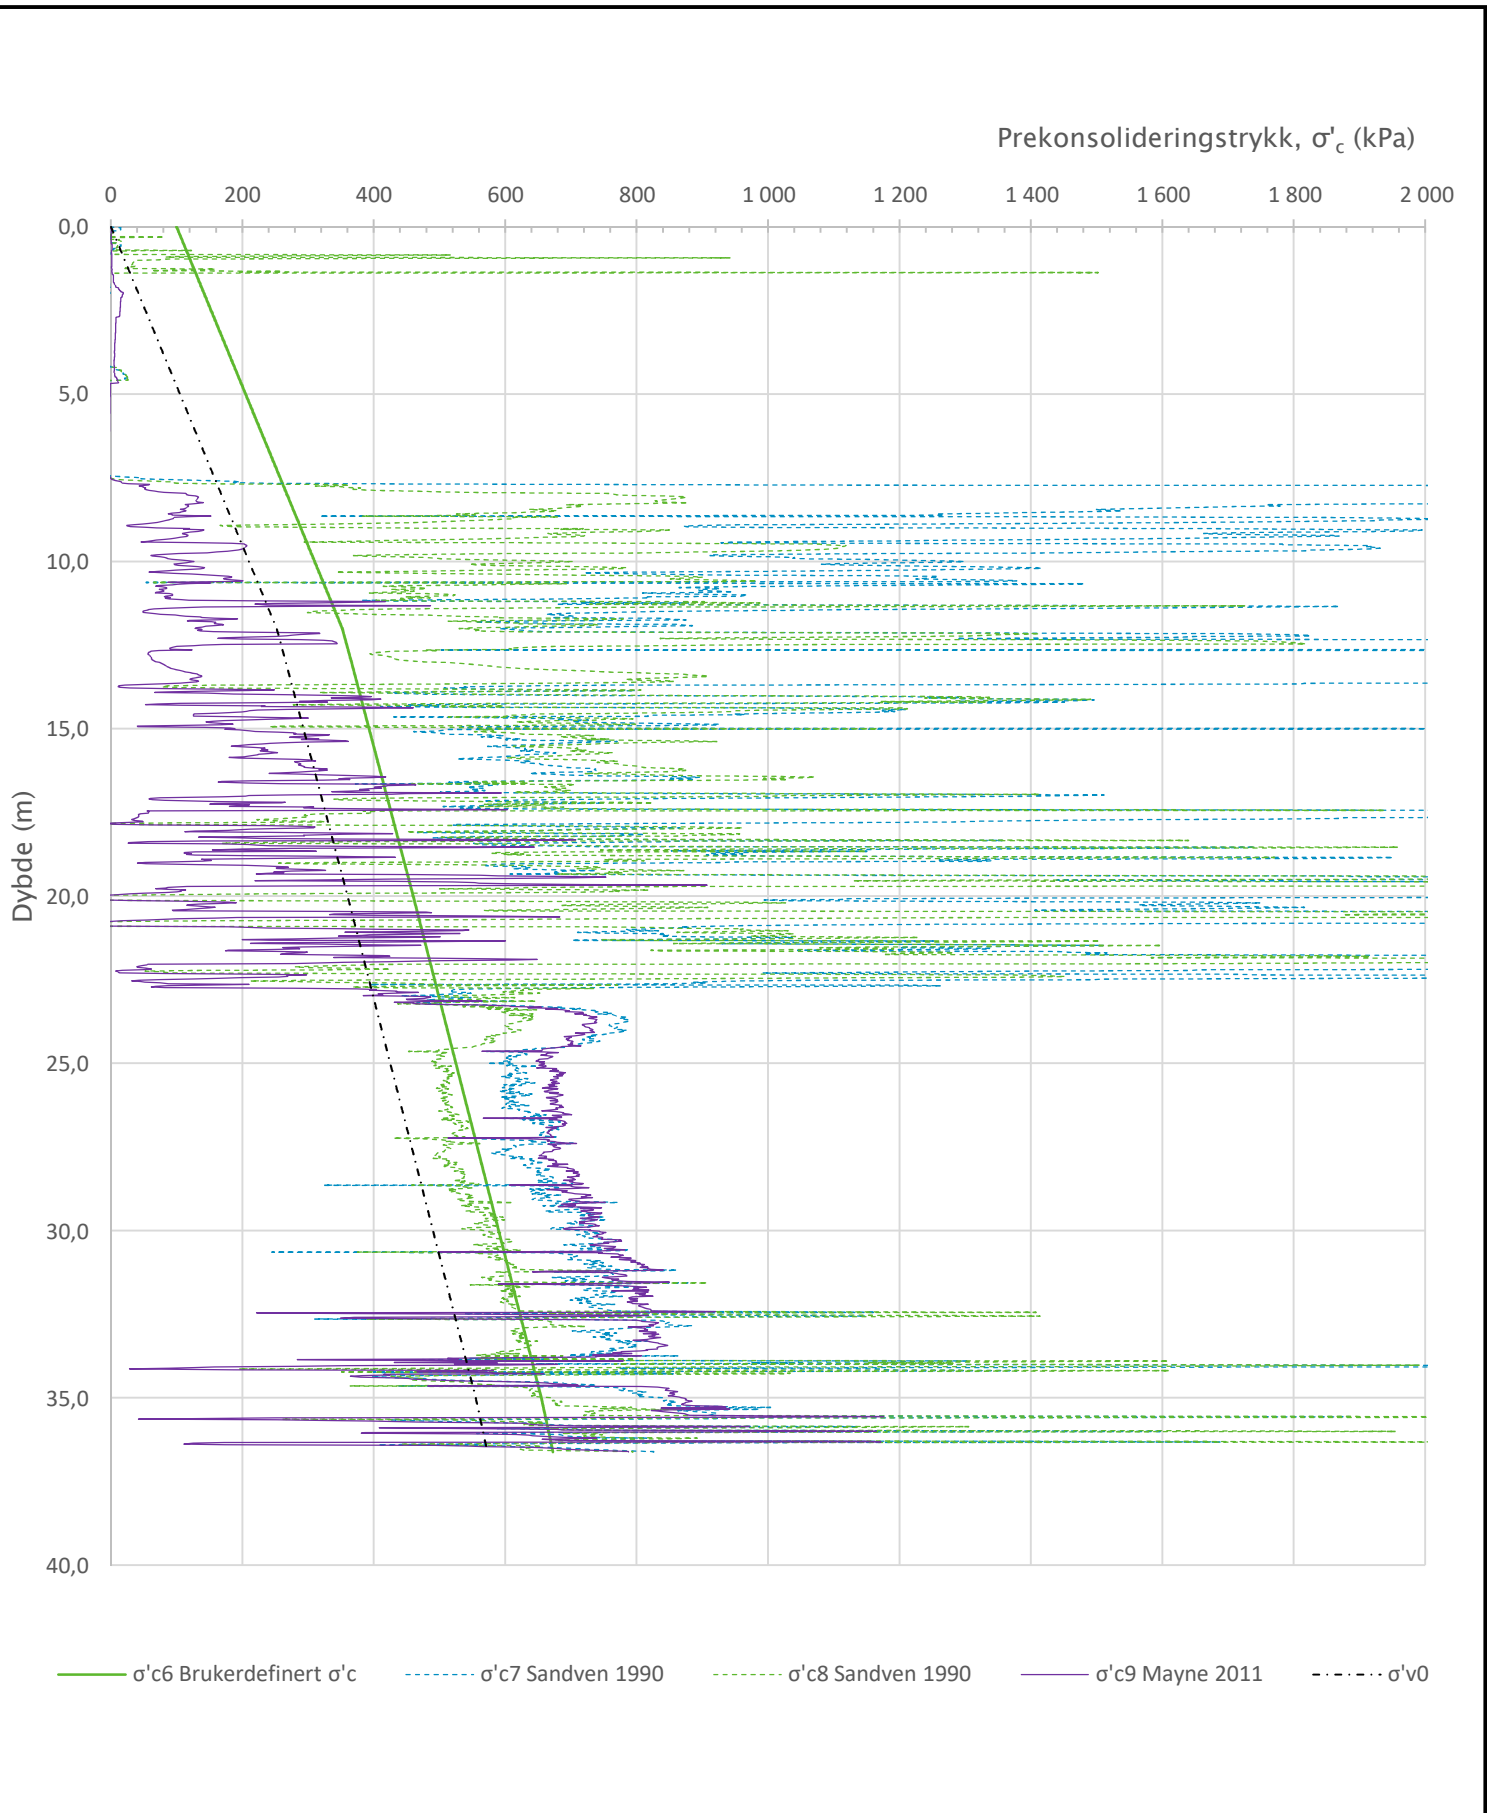

| | | | | |
|---------------------|--------------|--|---|-------------------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 5 |
| Innhold | | Prekonsolideringstrykk, σ'_c | | Sondennummer |
| | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG 502.5 |
| | Multiconsult | 15.05.2019 | Rev. dato 09.07.2019 | |


Overkonsolideringsgrad, OCR (-)

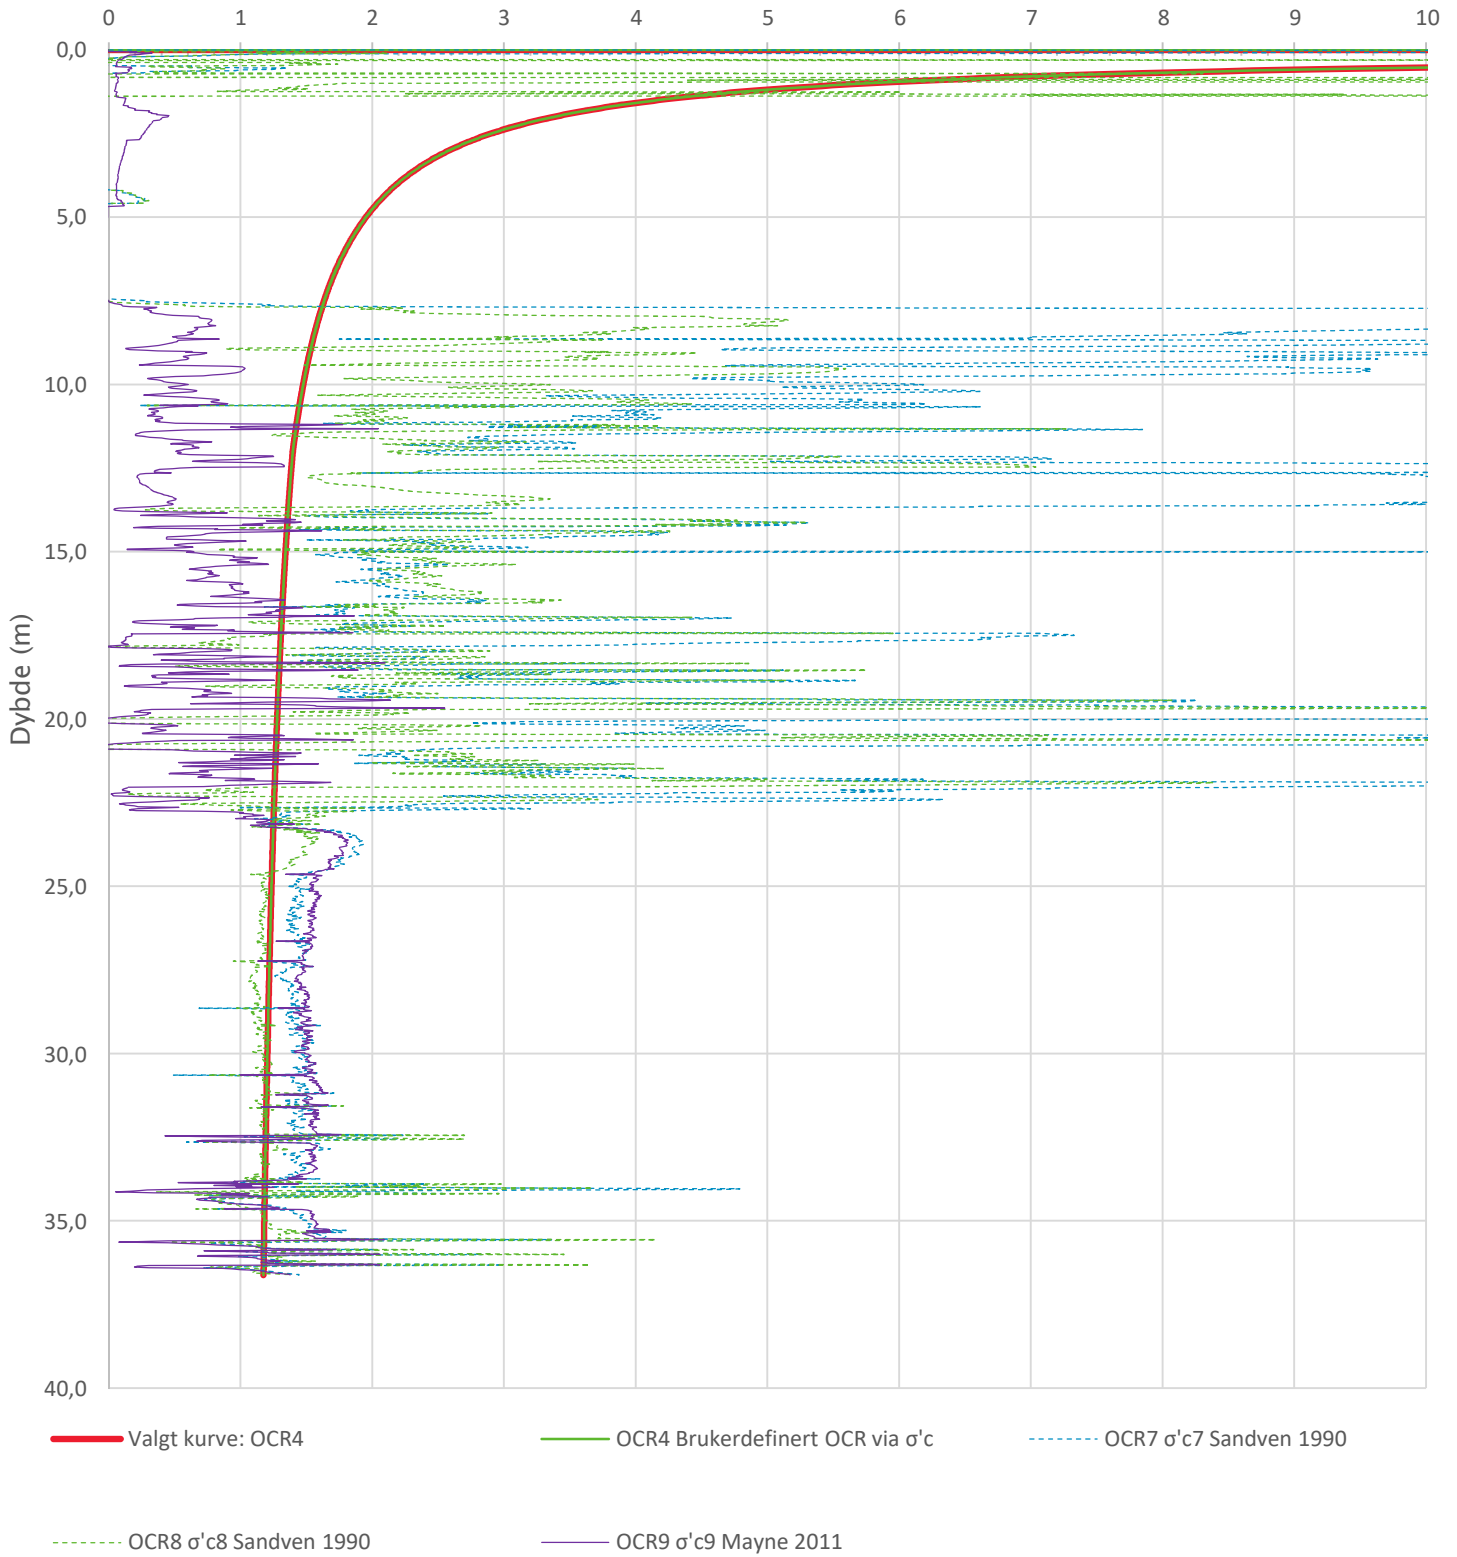

| | | | | |
|---------------------|--------------|--|---------------------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 5 |
| Innhold | | Overkonsolideringsgrad, OCR | | Sondennummer |
| | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 15.05.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |
| | | | | 502.6 |

Anisotropiforhold i figur:
Treaks BH 5: $c_{uc}/c_{ucptu} = 1,000$

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)

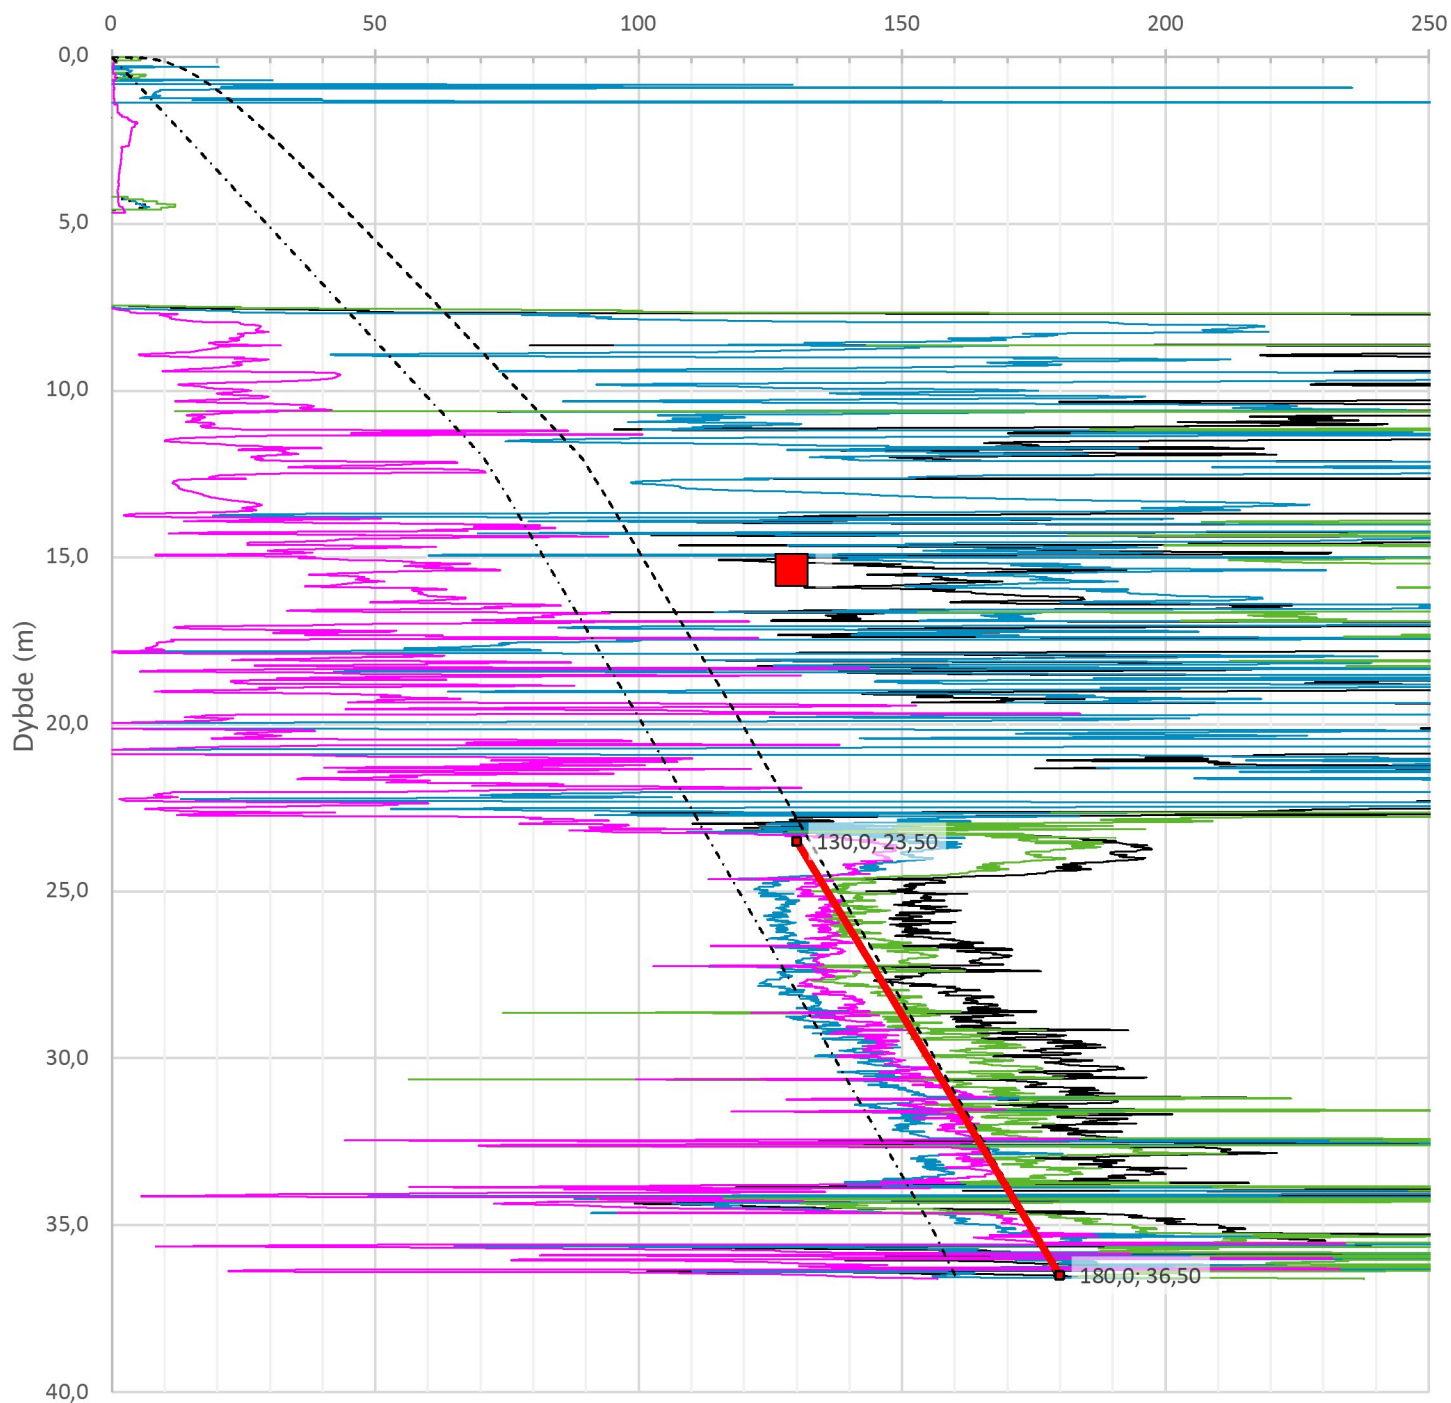

— $8 < N_{kt.L} = 19 - 12,5 \cdot B_q$

— $N_{kt.K} = [7,8/8,5] + 2,5 \cdot \text{Log}(\text{Brukerdefinert OCR4}) + [0,082/0] \cdot I_p$

- - - - SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, $\alpha=0,28$, $m=0,70$)

■ Treaks BH 5

— $N_{\Delta u.L} = 1 + 9 \cdot B_q < 10$


— $N_{\Delta u.K} = [6,9/9,8] - [4/4,5] \cdot \text{Log}(\text{Brukerdefinert OCR4}) + [0,07/0] \cdot I_p$

- - - - $c_{uNC} = 0,28 \cdot \sigma'_{v0}$

—■— Anbefalt kurve

| | | | | |
|---|--------------|--|---------------------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 5 |
| Innhold | | | | Sondennummer |
| Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 15.05.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |
| | | | | 502.7 |


Bæreevnefaktorer, N (-)

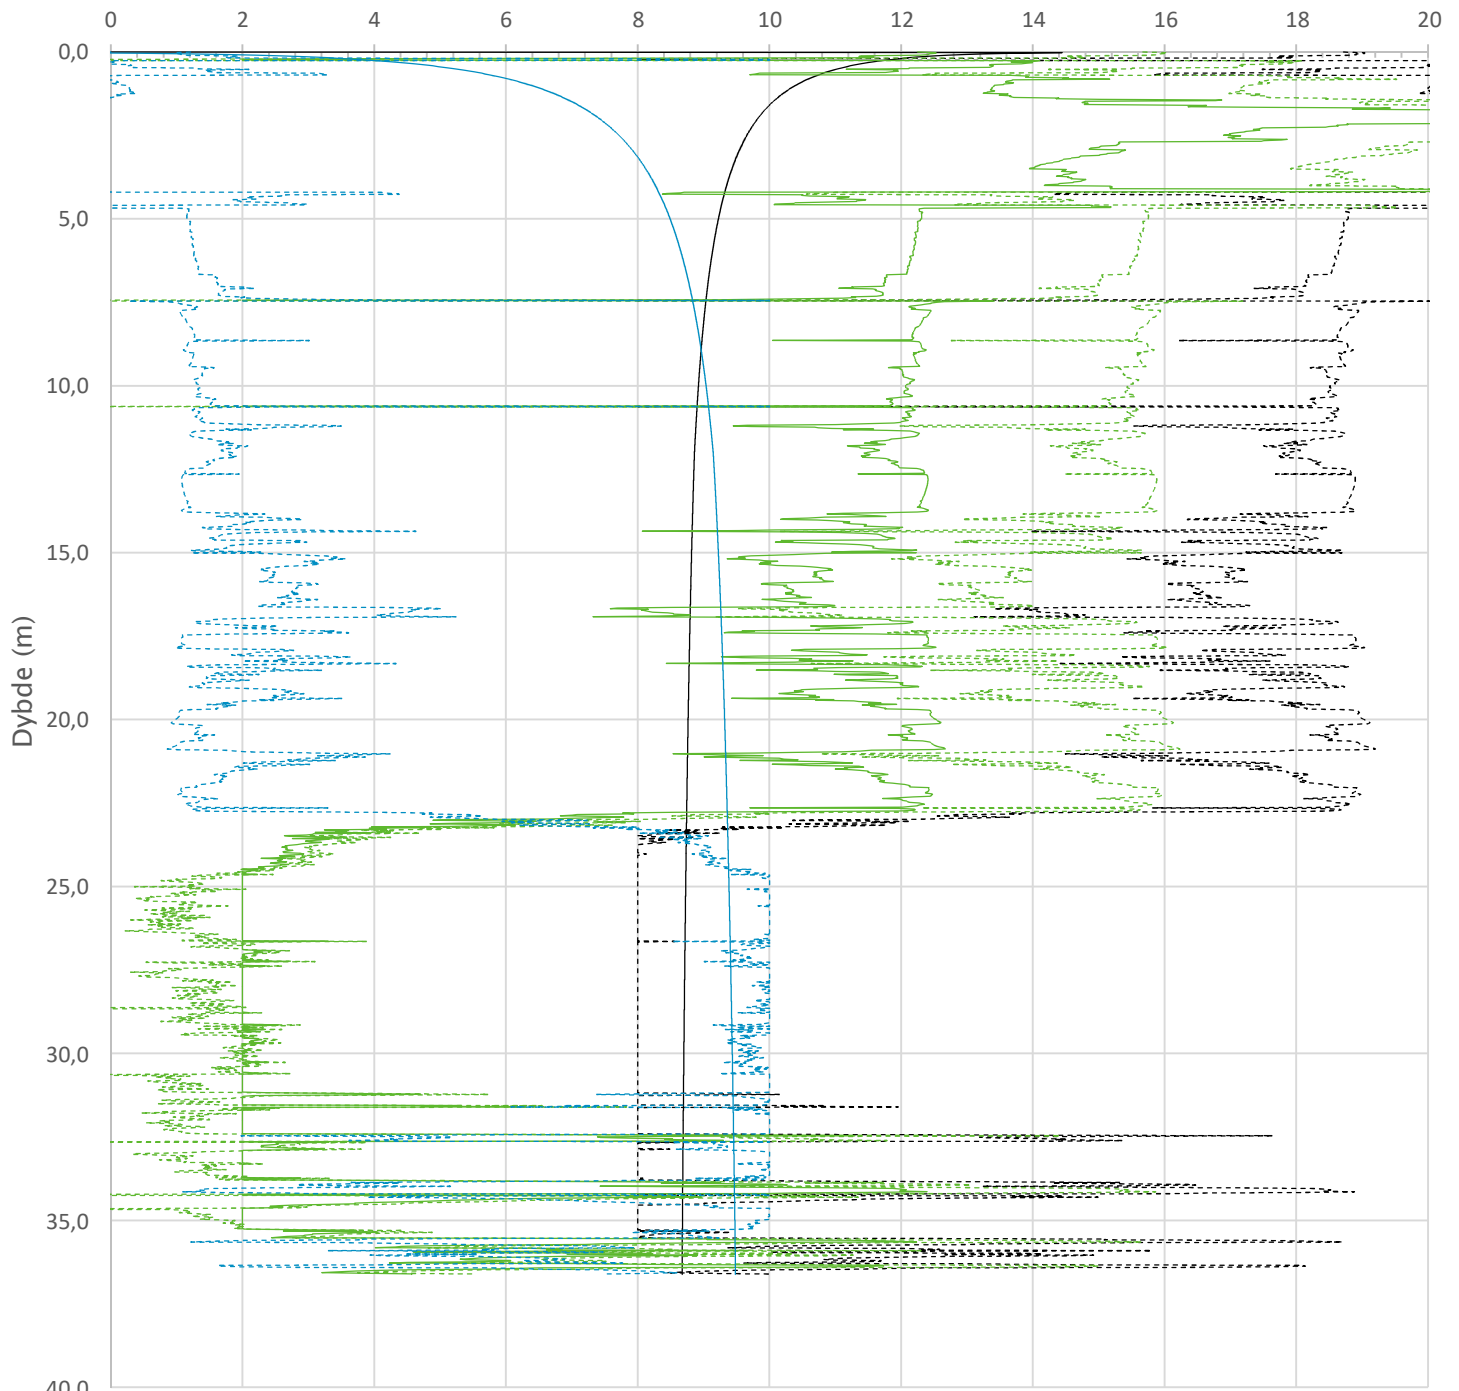

— Nkt.K=[7,8/8,5]+2,5·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0,082/0]·Ip - - - - - 8<Nkt.L=19-12,5·Bq
 — 2< Nke.K=[11,5/12,5]-[9,05/11]·Bq - - - - - Nke.L=16-14,5·Bq
 — NΔu.K=[6,9/9,8]-[4/4,5]·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0,07/0]·Ip - - - - - NΔu.L=1+9·Bq<10

| | | | | |
|---------------------|--------------|--|---------------------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 5 |
| Innhold | | Bæreevnefaktorer (N-faktorer) for beregning av udrenert skjærfasthet | | Sondennummer |
| | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 15.05.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |
| | | | | 502.8 |


Prekonsolideringstrykk, σ'_c (kPa)

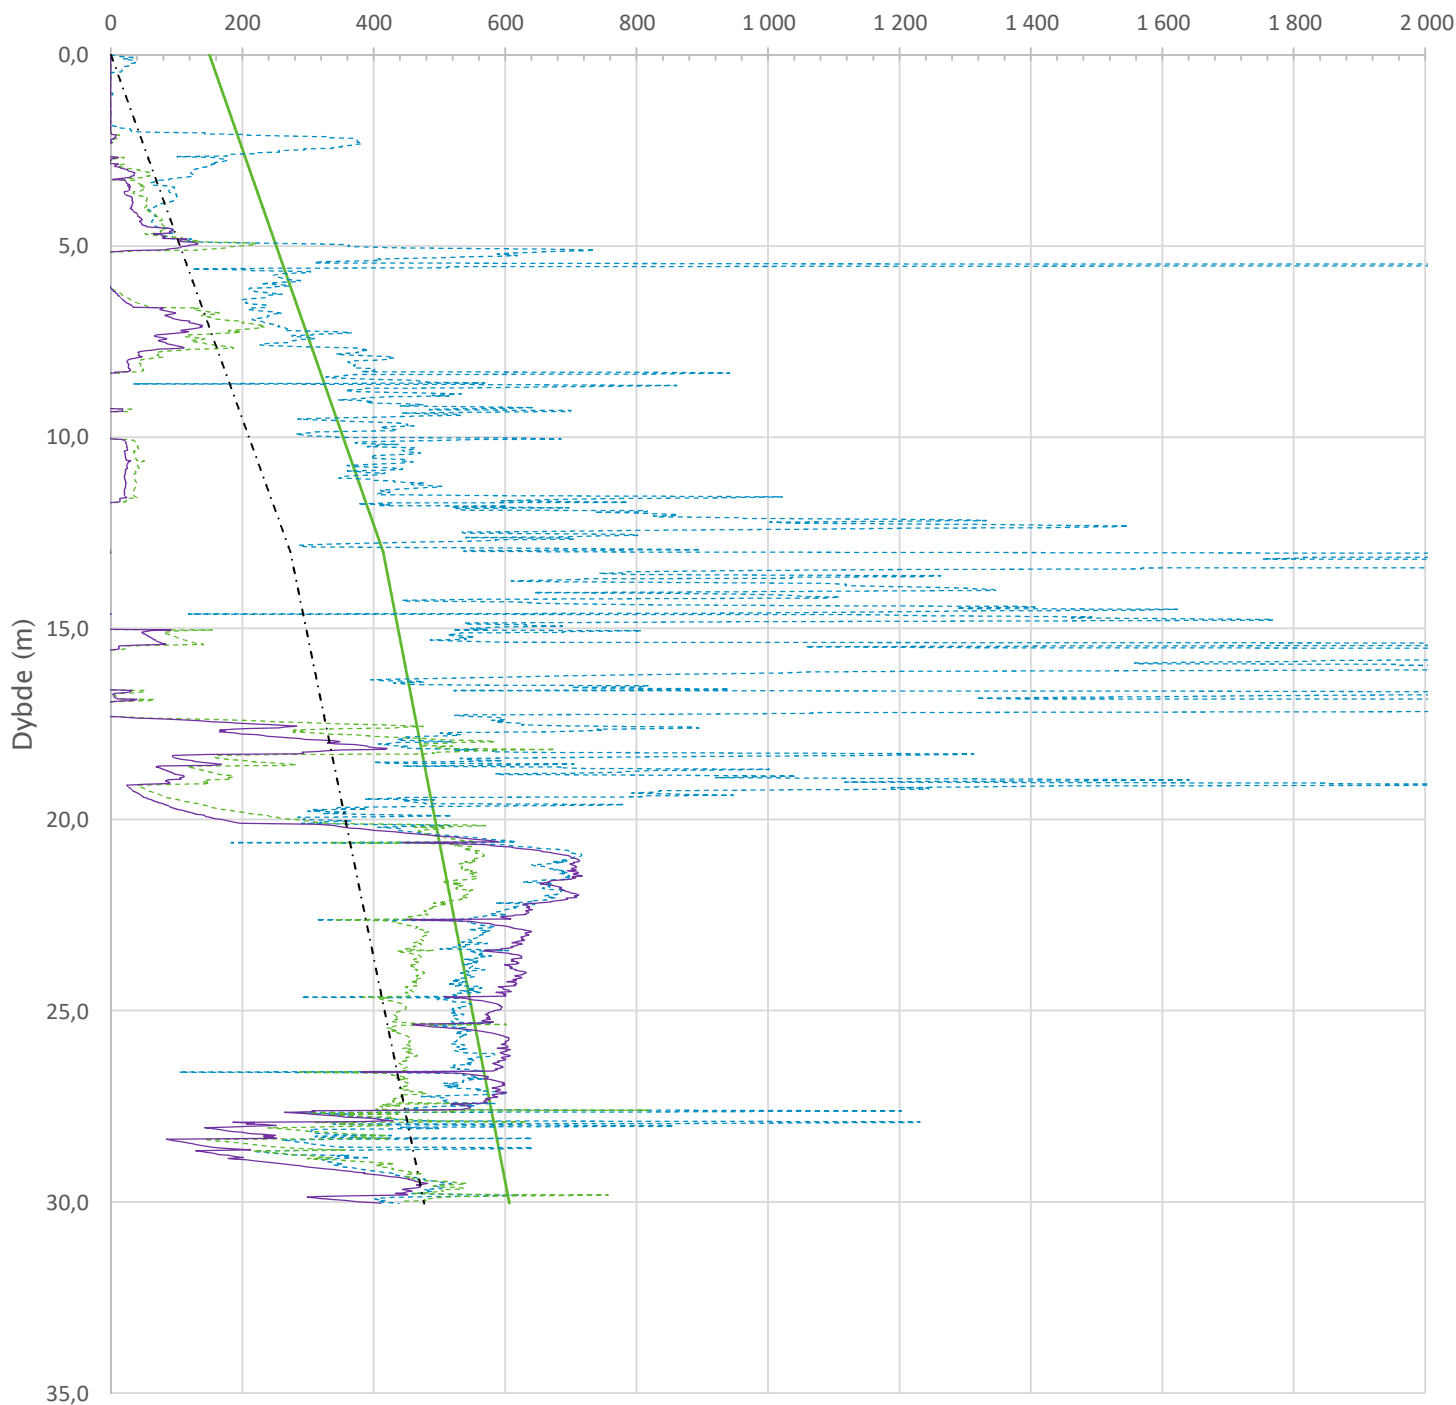

— $\sigma'c6$ Brukerdefinert $\sigma'c$ - - - - $\sigma'c7$ Sandven 1990 - - - - $\sigma'c8$ Sandven 1990 — $\sigma'c9$ Mayne 2011 - - - - $\sigma'v0$


| | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 7 |
| Innhold | | | | Sondennummer |
| Prekonsolideringstrykk, $\sigma'c$ | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 15.05.2019 | 0 | 503.5 |
| | | | Rev. dato | |
| | | | 09.07.2019 | |

Overkonsolideringsgrad, OCR (-)

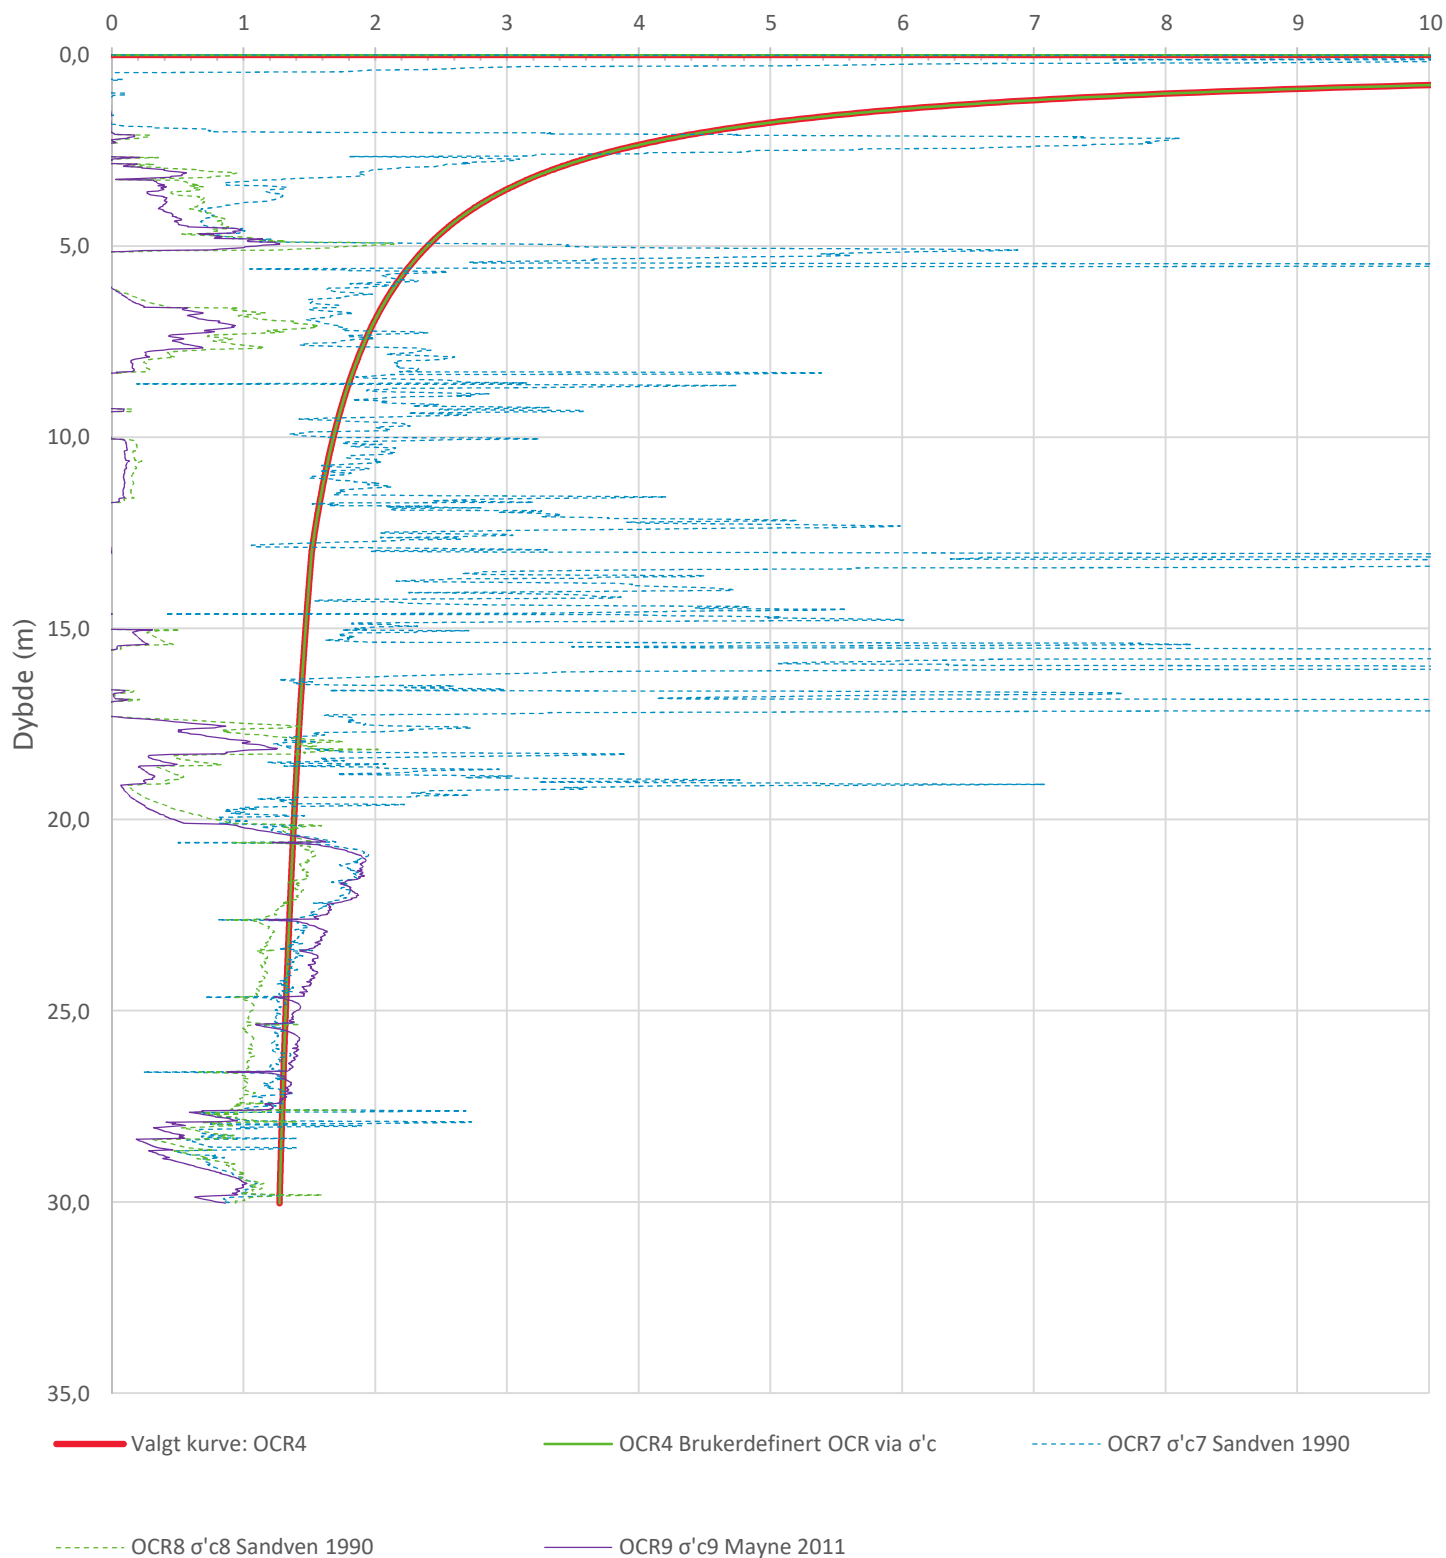


| | | | | |
|---------------------|--------------|--|---------------------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 7 |
| Innhold | | Overkonsolideringsgrad, OCR | | Sondennummer |
| | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 15.05.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |
| | | | | 503.6 |

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)

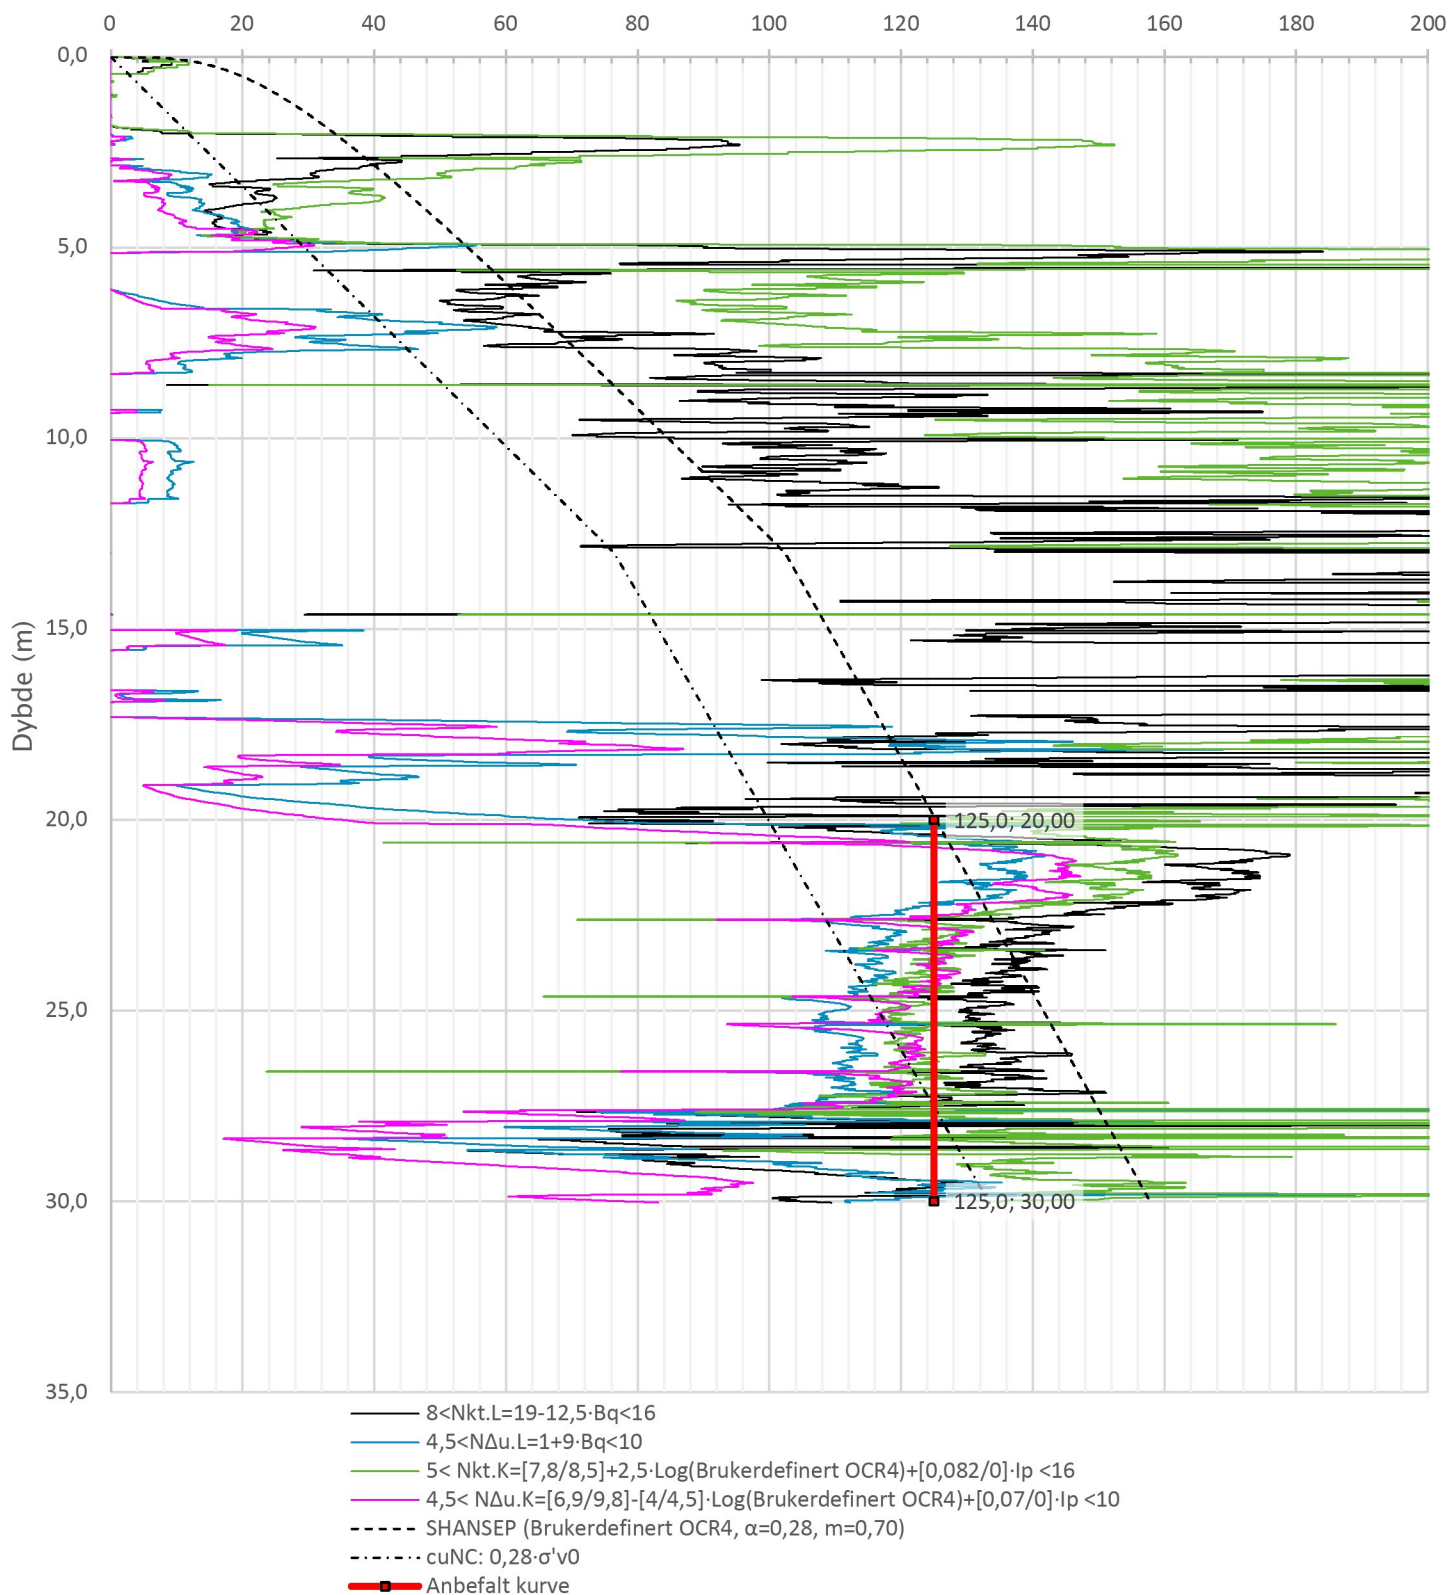


| | | | | |
|---------------------|--|----------------|---------------------------|---------------|
| Prosjekt | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 7 |
| Innhold | Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet | | | Sondennummer |
| | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 15.05.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |

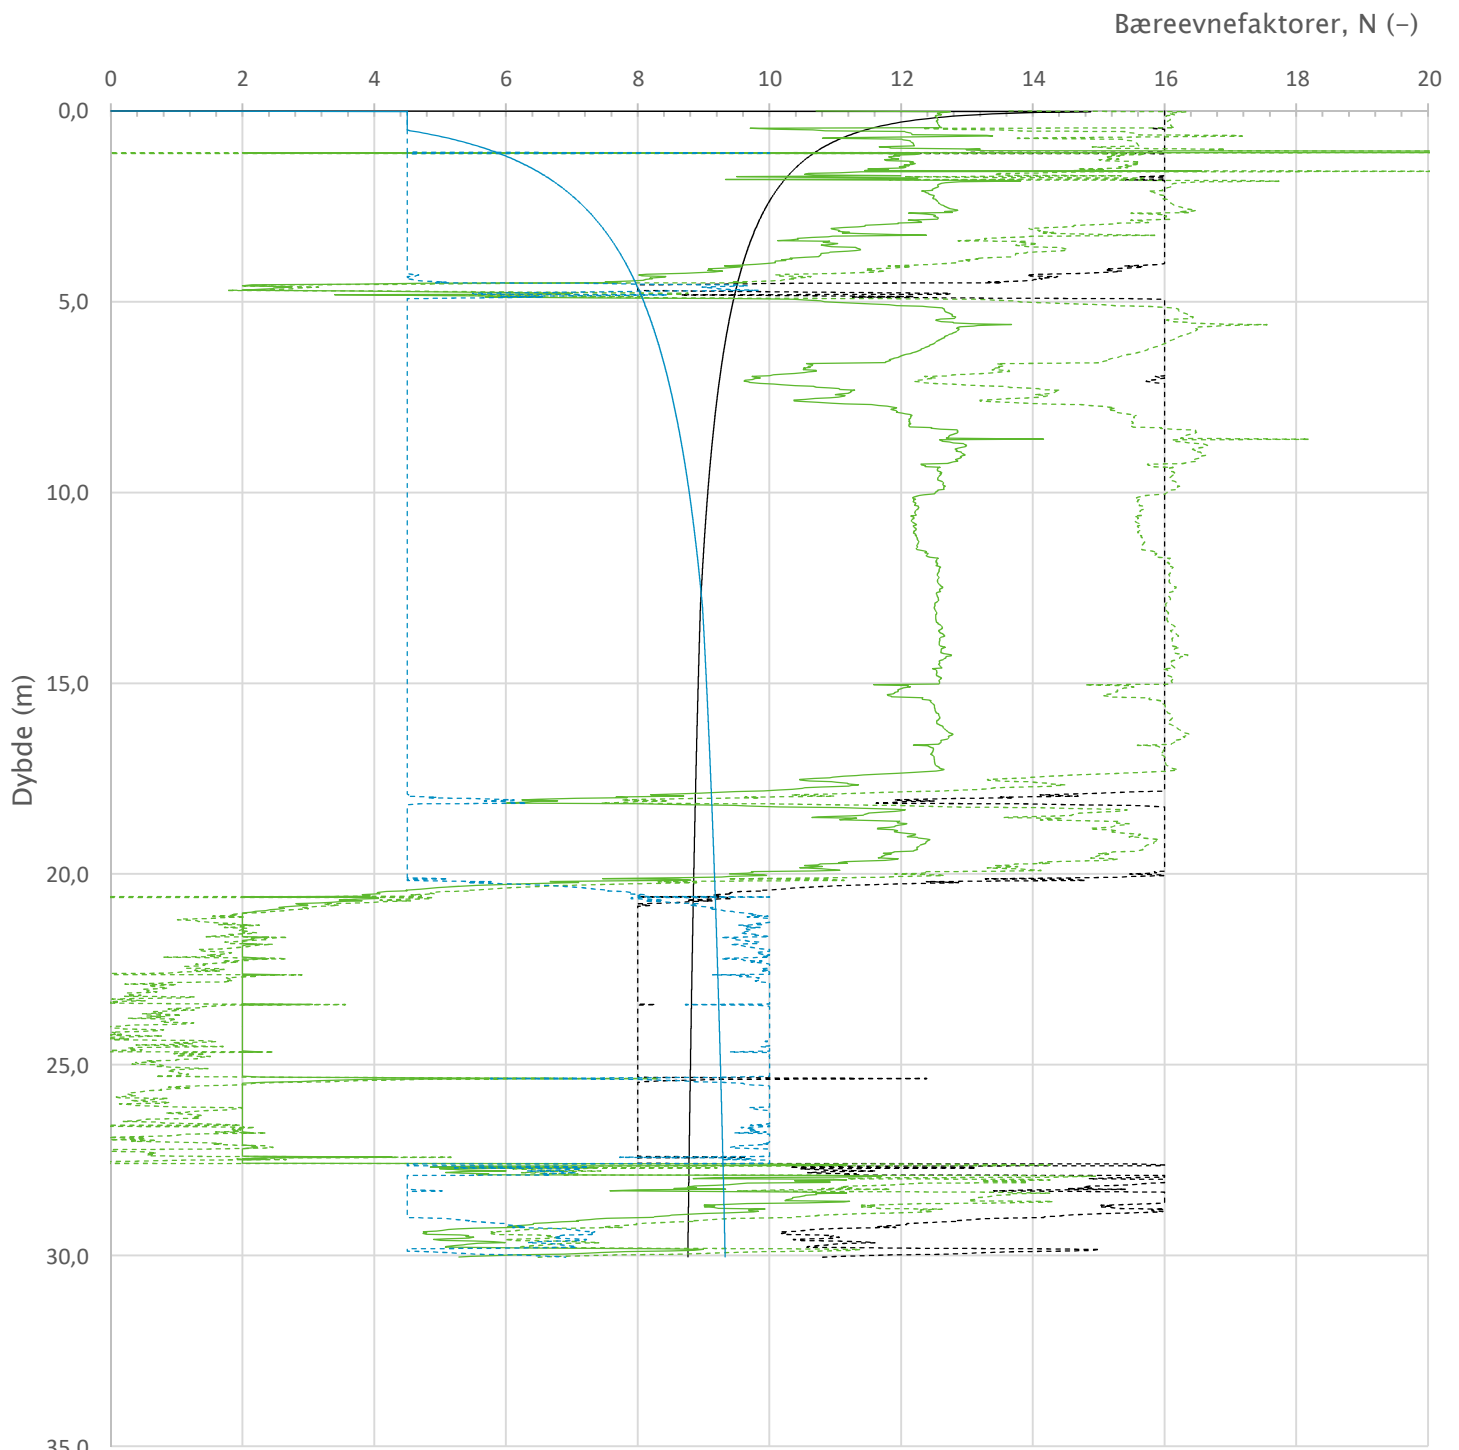

- $5 < N_{kt}.K = [7,8/8,5] + 2,5 \cdot \text{Log}(\text{Brukerdefinert OCR4}) + [0,082/0] \cdot I_p < 16$
- - - $8 < N_{kt}.L = 19 - 12,5 \cdot B_q < 16$
- $2 < N_{ke}.K = [11,5/12,5] - [9,05/11] \cdot B_q$
- - - $N_{ke}.L = 16 - 14,5 \cdot B_q$
- $4,5 < N_{\Delta u}.K = [6,9/9,8] - [4/4,5] \cdot \text{Log}(\text{Brukerdefinert OCR4}) + [0,07/0] \cdot I_p < 10$
- - - $4,5 < N_{\Delta u}.L = 1 + 9 \cdot B_q < 10$


| | | | | |
|--|--------------|--|----------------------|-------------------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 7 |
| Innhold | | | | Sondennummer |
| Bæreevnefaktorer (N-faktorer) for beregning av udrenert skjærfasthet | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG 503.8 |
| | Multiconsult | 15.05.2019 | Rev. dato 09.07.2019 | |

Prekonsolideringstrykk, σ'_c (kPa)

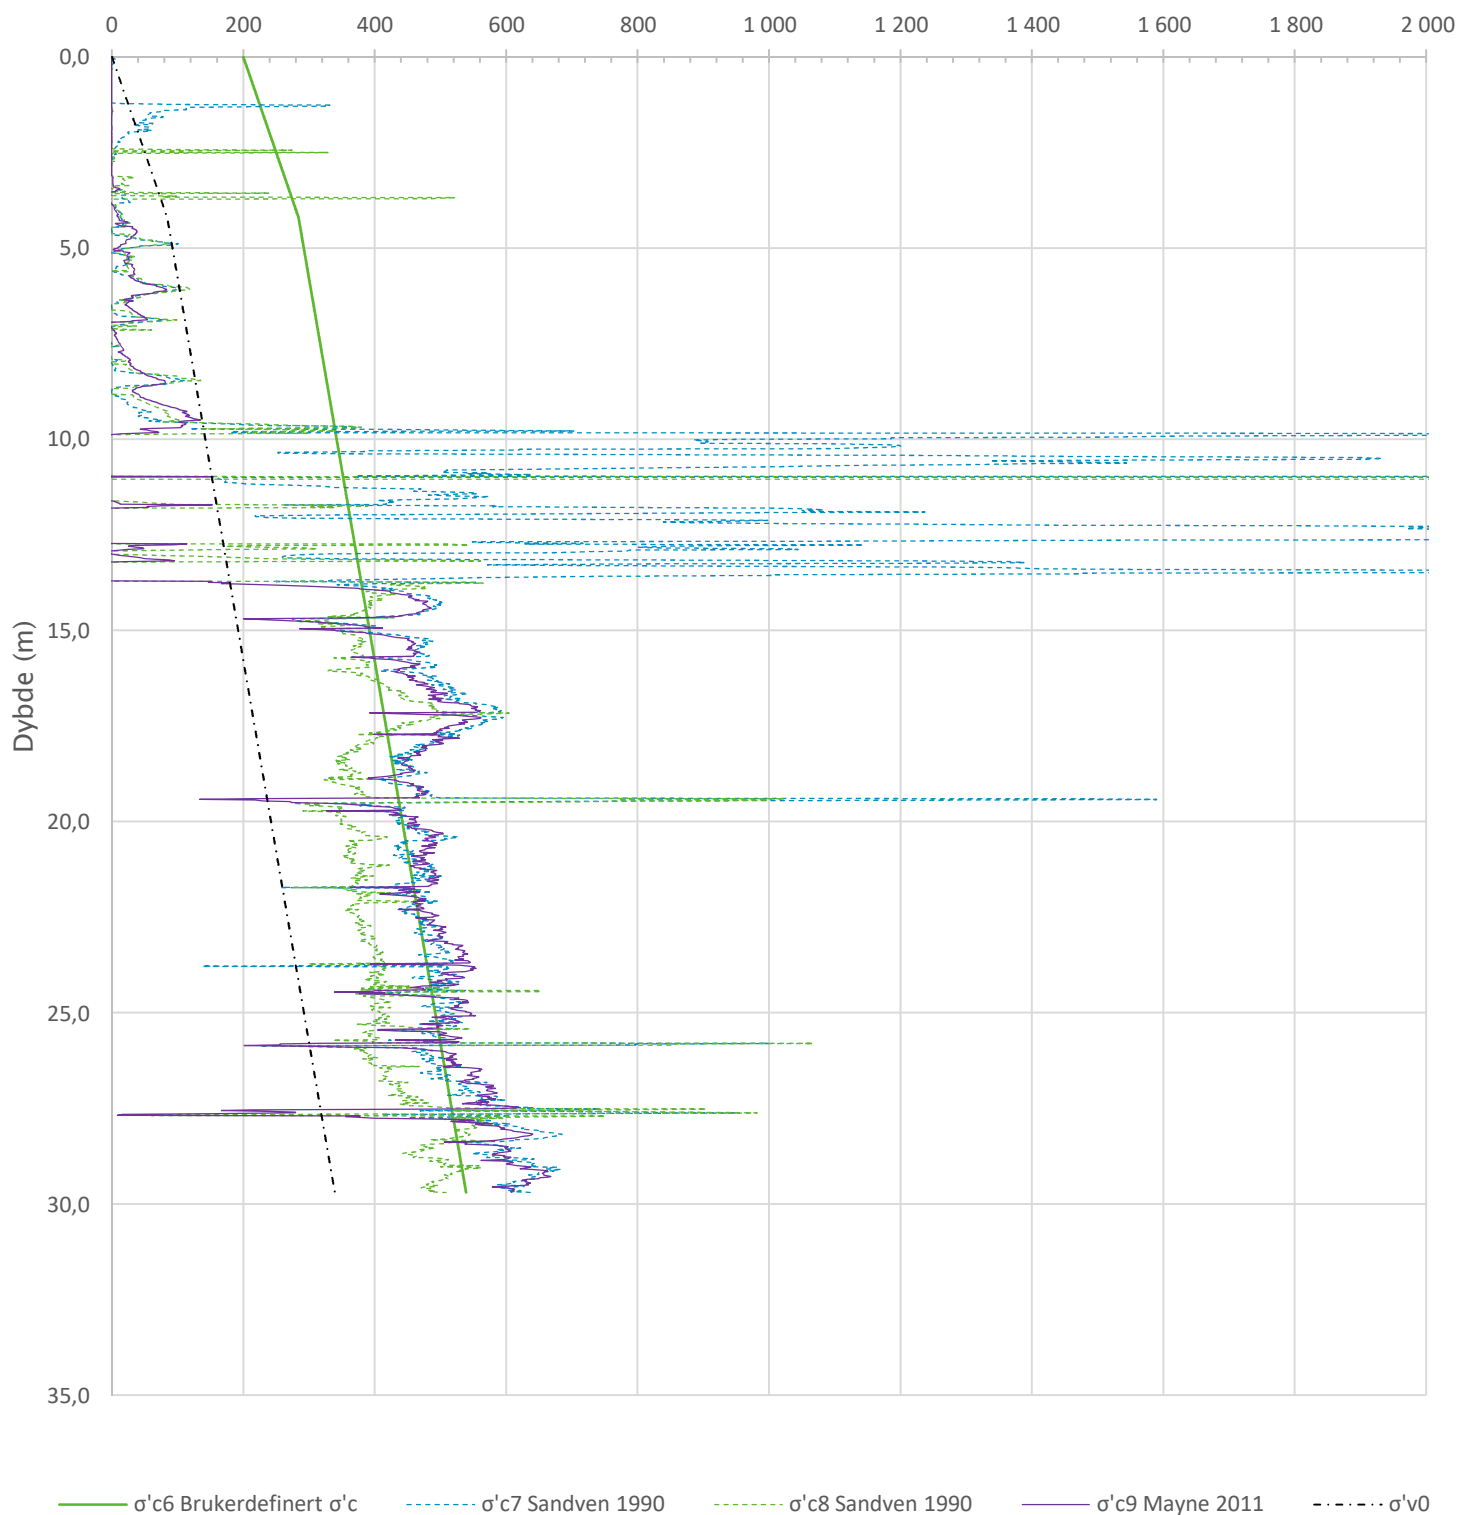

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|--|---------------|--------------|
| Prosjekt | | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | | 8 |
| Innhold | | | | | Sondennummer |
| Prekonsolideringstrykk, σ'_c | | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse | |
| | IVA | ALM | ALM | 1 | |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG | |
| | Multiconsult | 07.05.2019 | 0 | 504.5 | |
| | | | Rev. dato | 09.07.2019 | |


Overkonsolideringsgrad, OCR (-)

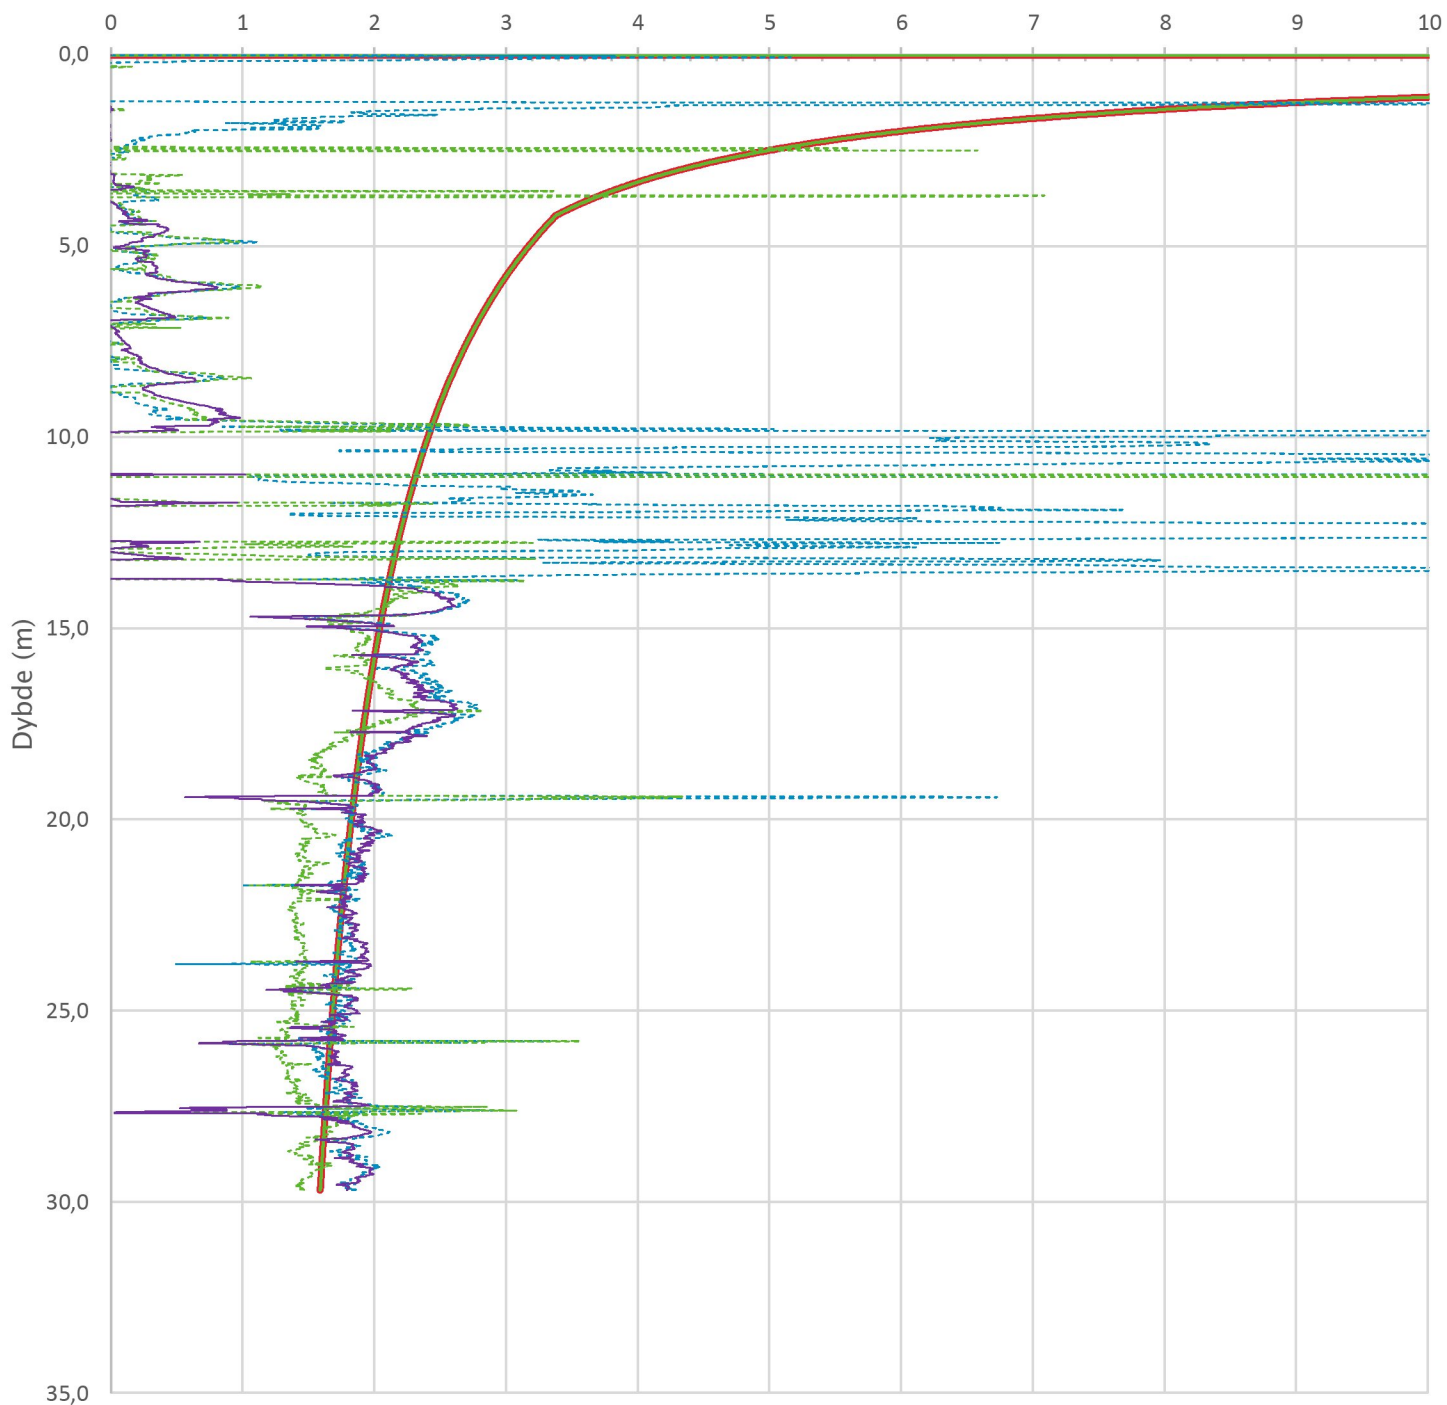

- Valgt kurve: OCR4
- OCR4 Brukerdefinert OCR via $\sigma'c$
- - - OCR7 $\sigma'c7$ Sandven 1990
- - - OCR8 $\sigma'c8$ Sandven 1990
- OCR9 $\sigma'c9$ Mayne 2011

| | | | | |
|---------------------|--------------|--|---------------------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 8 |
| Innhold | | Overkonsolideringsgrad, OCR | | Sondennummer |
| | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 07.05.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |
| | | | | 504.6 |


Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)

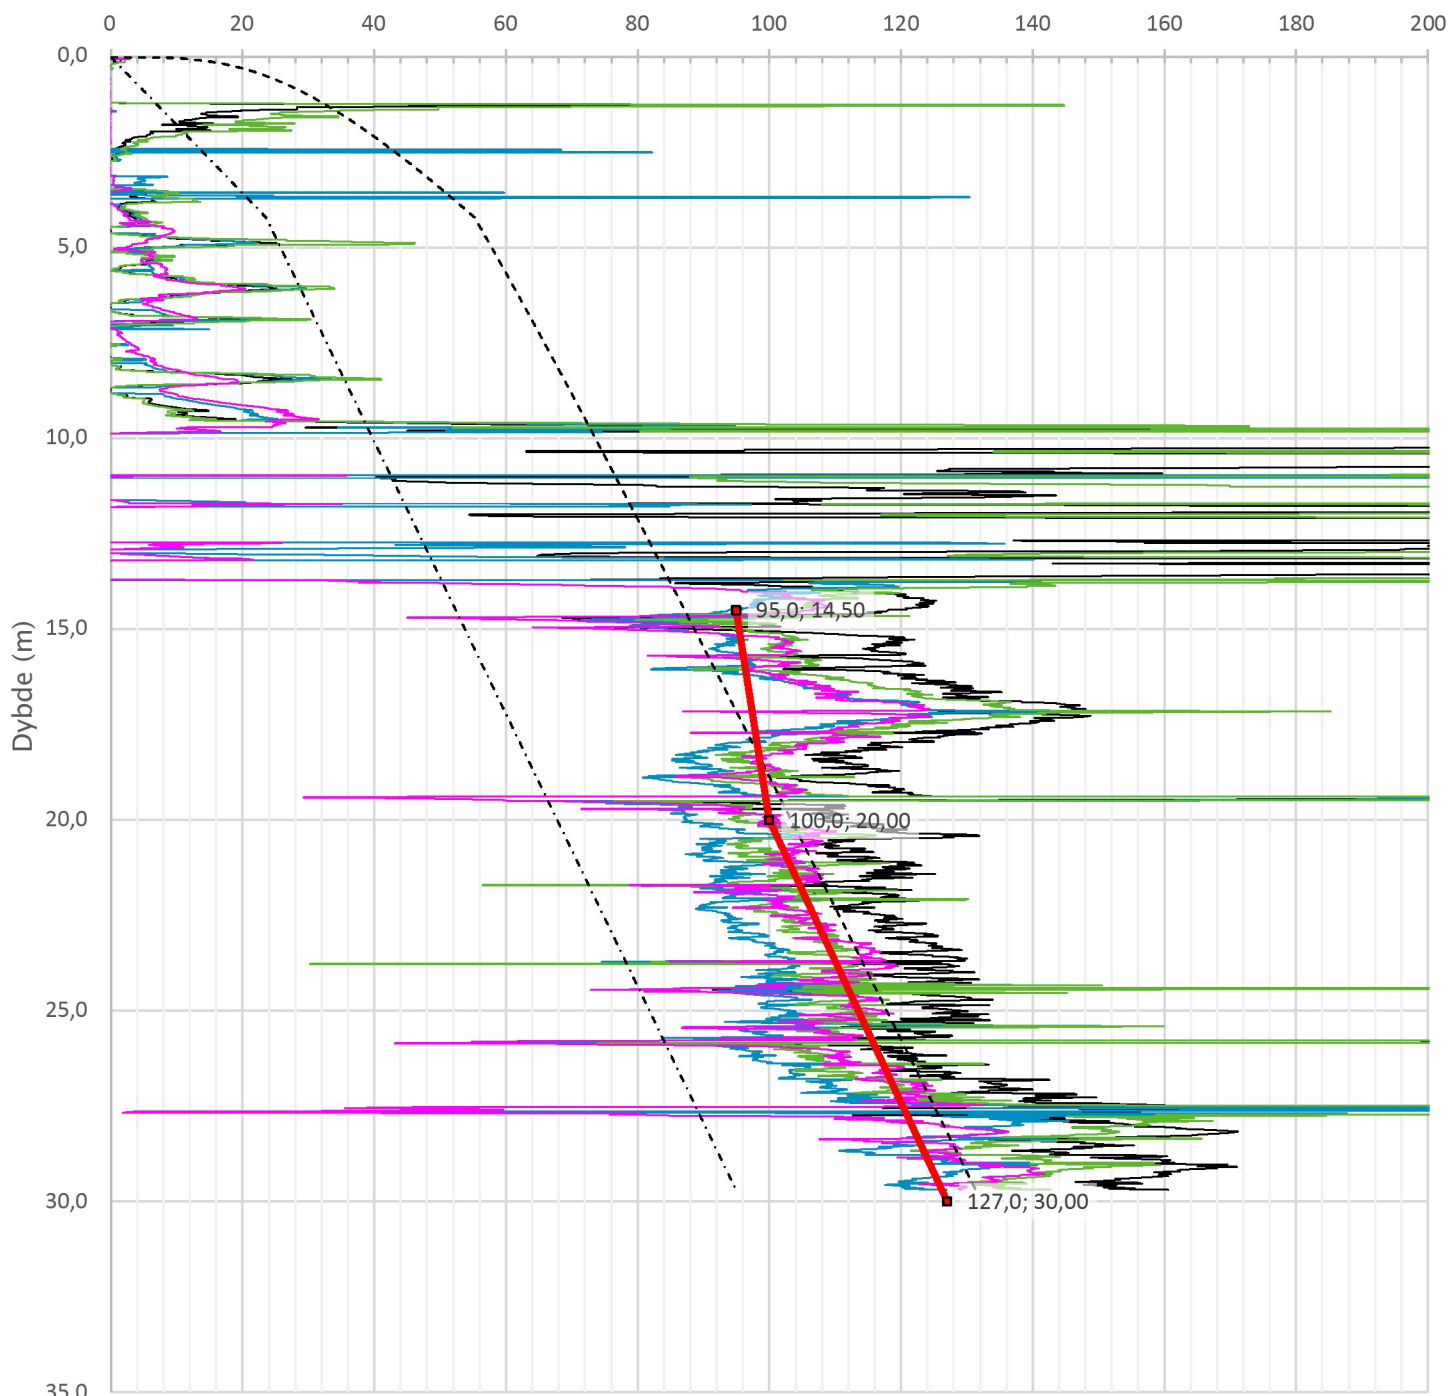

- $8 < Nkt.L = 19 - 12,5 \cdot Bq$
- $N\Delta u.L = 1 + 9 \cdot Bq < 10$
- $Nkt.K = [7,8/8,5] + 2,5 \cdot \text{Log}(\text{Brukerdefinert OCR4}) + [0,082/0] \cdot Ip$
- $N\Delta u.K = [6,9/9,8] - [4/4,5] \cdot \text{Log}(\text{Brukerdefinert OCR4}) + [0,07/0] \cdot Ip$
- SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, $\alpha = 0,28$, $m = 0,70$)
- $c_{uNC} = 0,28 \cdot \sigma'v0$
- Anbefalt kurve

| | | | | |
|---------------------|------------|--|----------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 8 |
| Innhold | | Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet | | Sondennummer |
| | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| Multiconsult | 07.05.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | 504.7 | |


Bæreevnefaktorer, N (-)

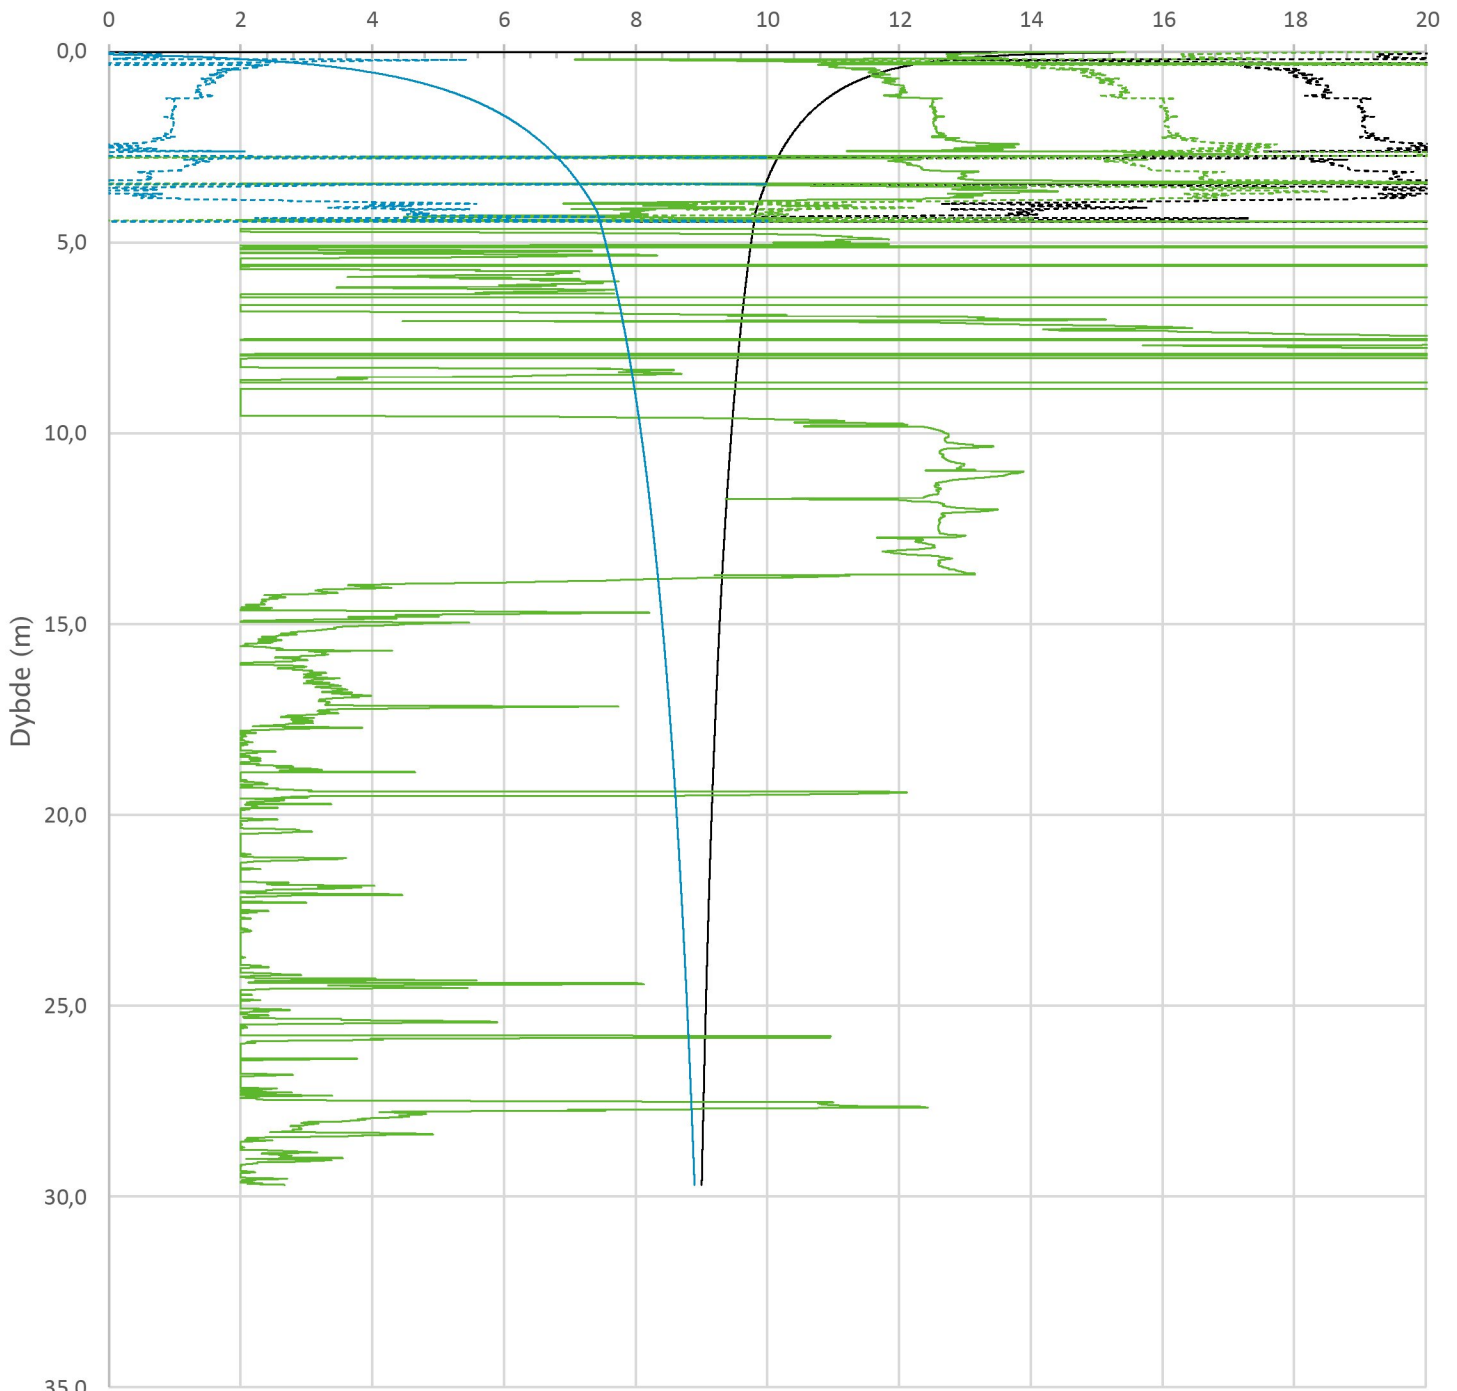

— Nkt.K=[7,8/8,5]+2,5·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0,082/0]·Ip - - - - - 8<Nkt.L=19-12,5·Bq
 — 2< Nke.K=[11,5/12,5]-[9,05/11]·Bq - - - - - Nke.L=16-14,5·Bq
 — NΔu.K=[6,9/9,8]-[4/4,5]·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0,07/0]·Ip - - - - - NΔu.L=1+9·Bq<10


| | | | | |
|--|--------------|--|---------------------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 8 |
| Innhold | | | | Sondennummer |
| Bæreevnefaktorer (N-faktorer) for beregning av udrenert skjærfasthet | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 07.05.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |
| | | | | 504.8 |

Prekonsolideringstrykk, σ'_c (kPa)

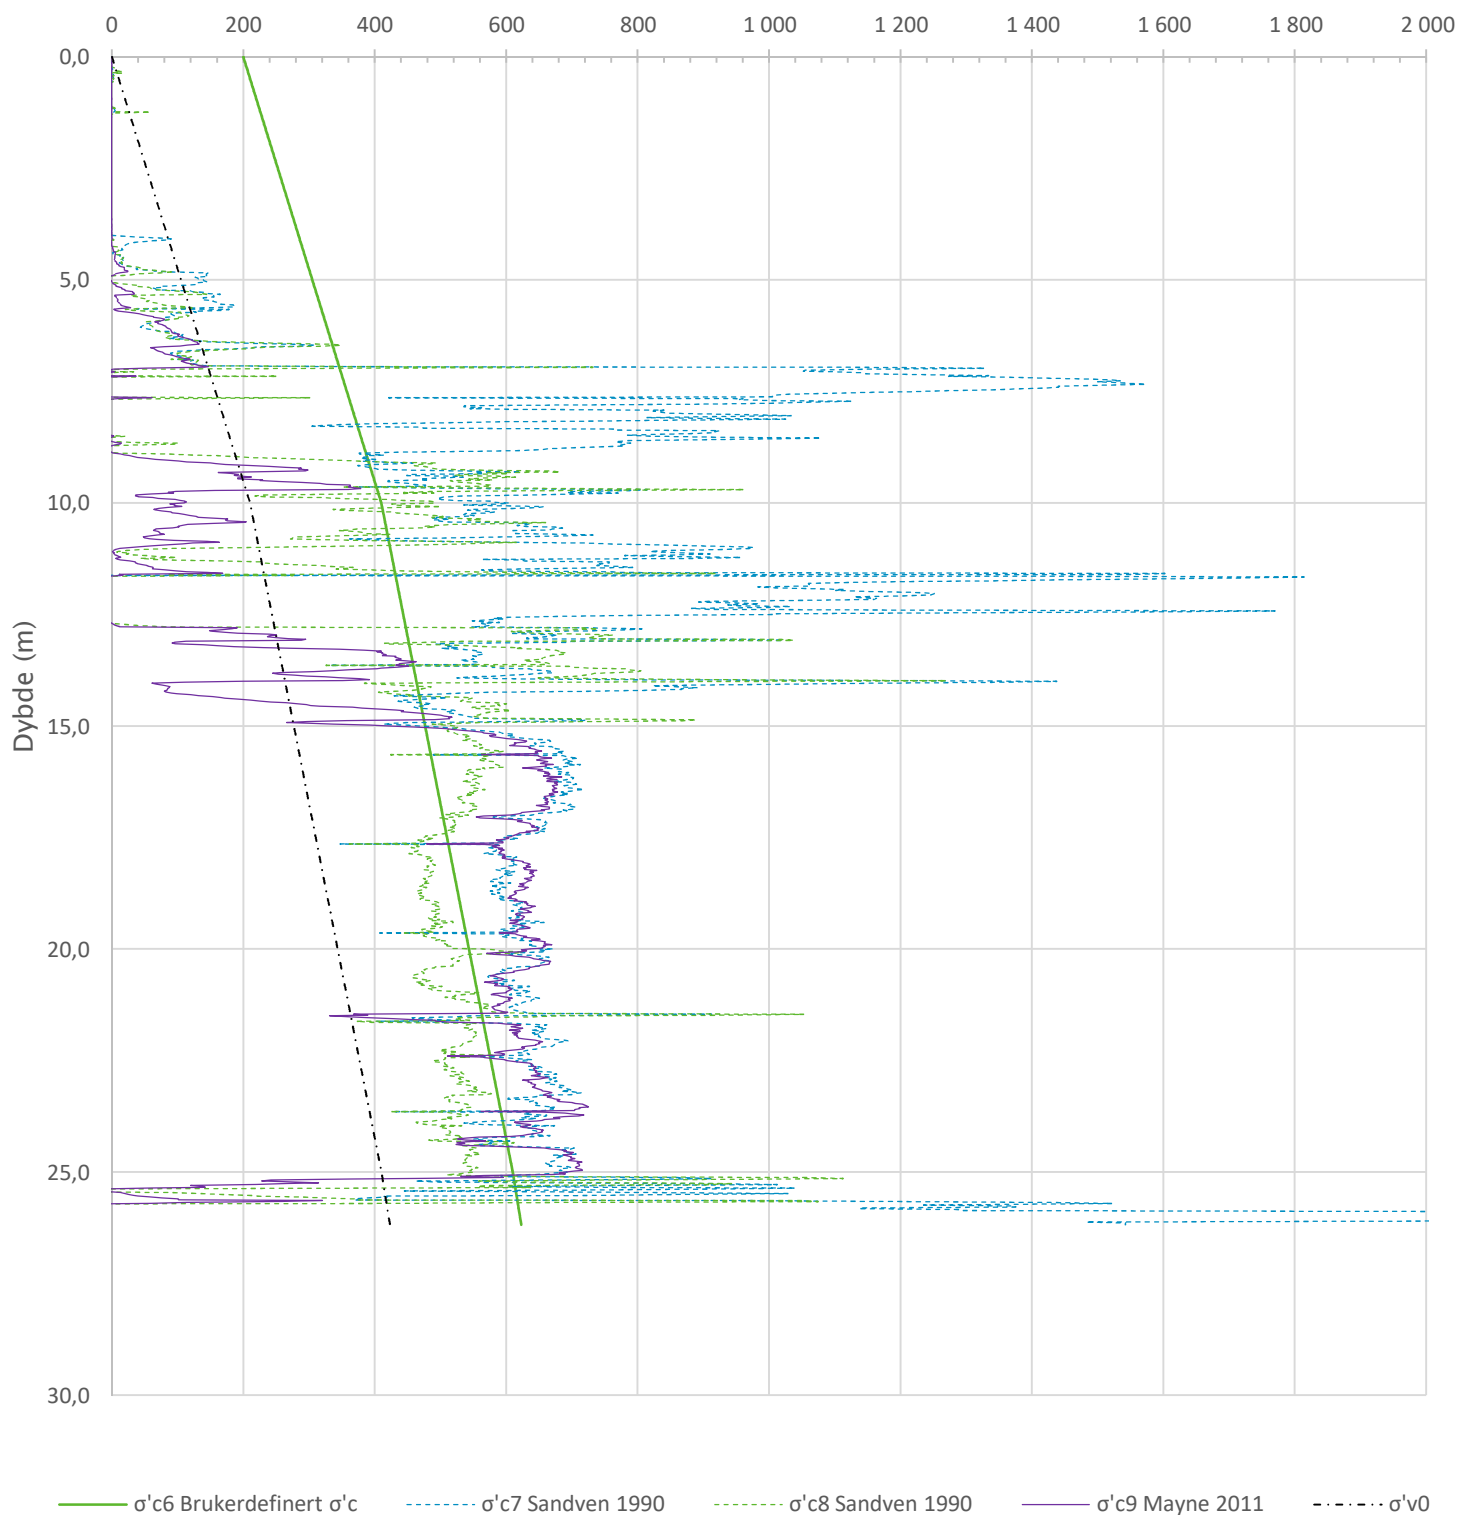


| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|---------------------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 12 |
| Innhold | | | | Sondennummer |
| Prekonsolideringstrykk, σ'_c | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 15.05.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |
| | | | | 505.5 |

Overkonsolideringsgrad, OCR (-)

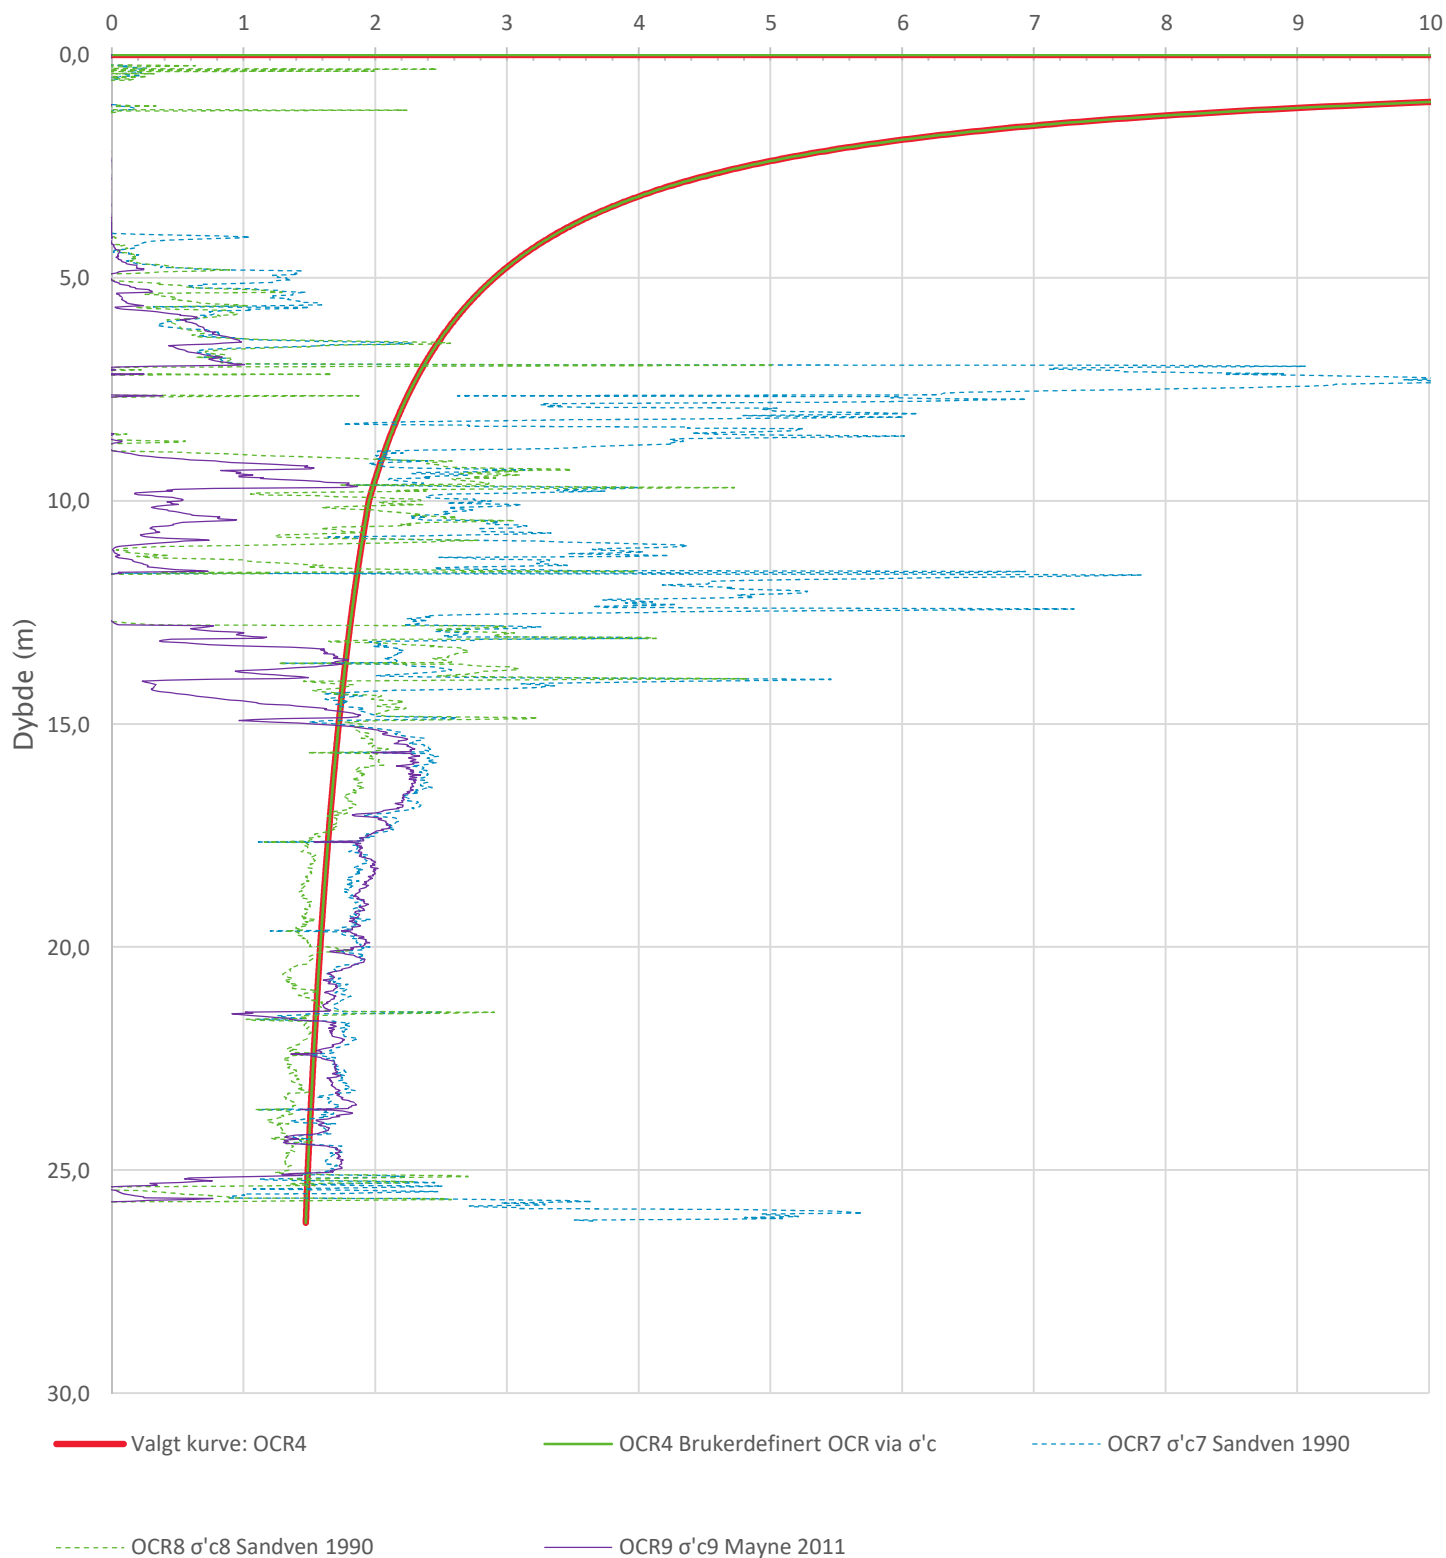

| | | | | |
|---------------------|--------------|--|---------------------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 12 |
| Innhold | | Overkonsolideringsgrad, OCR | | Sondennummer |
| | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 15.05.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |
| | | | | 505.6 |


Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)

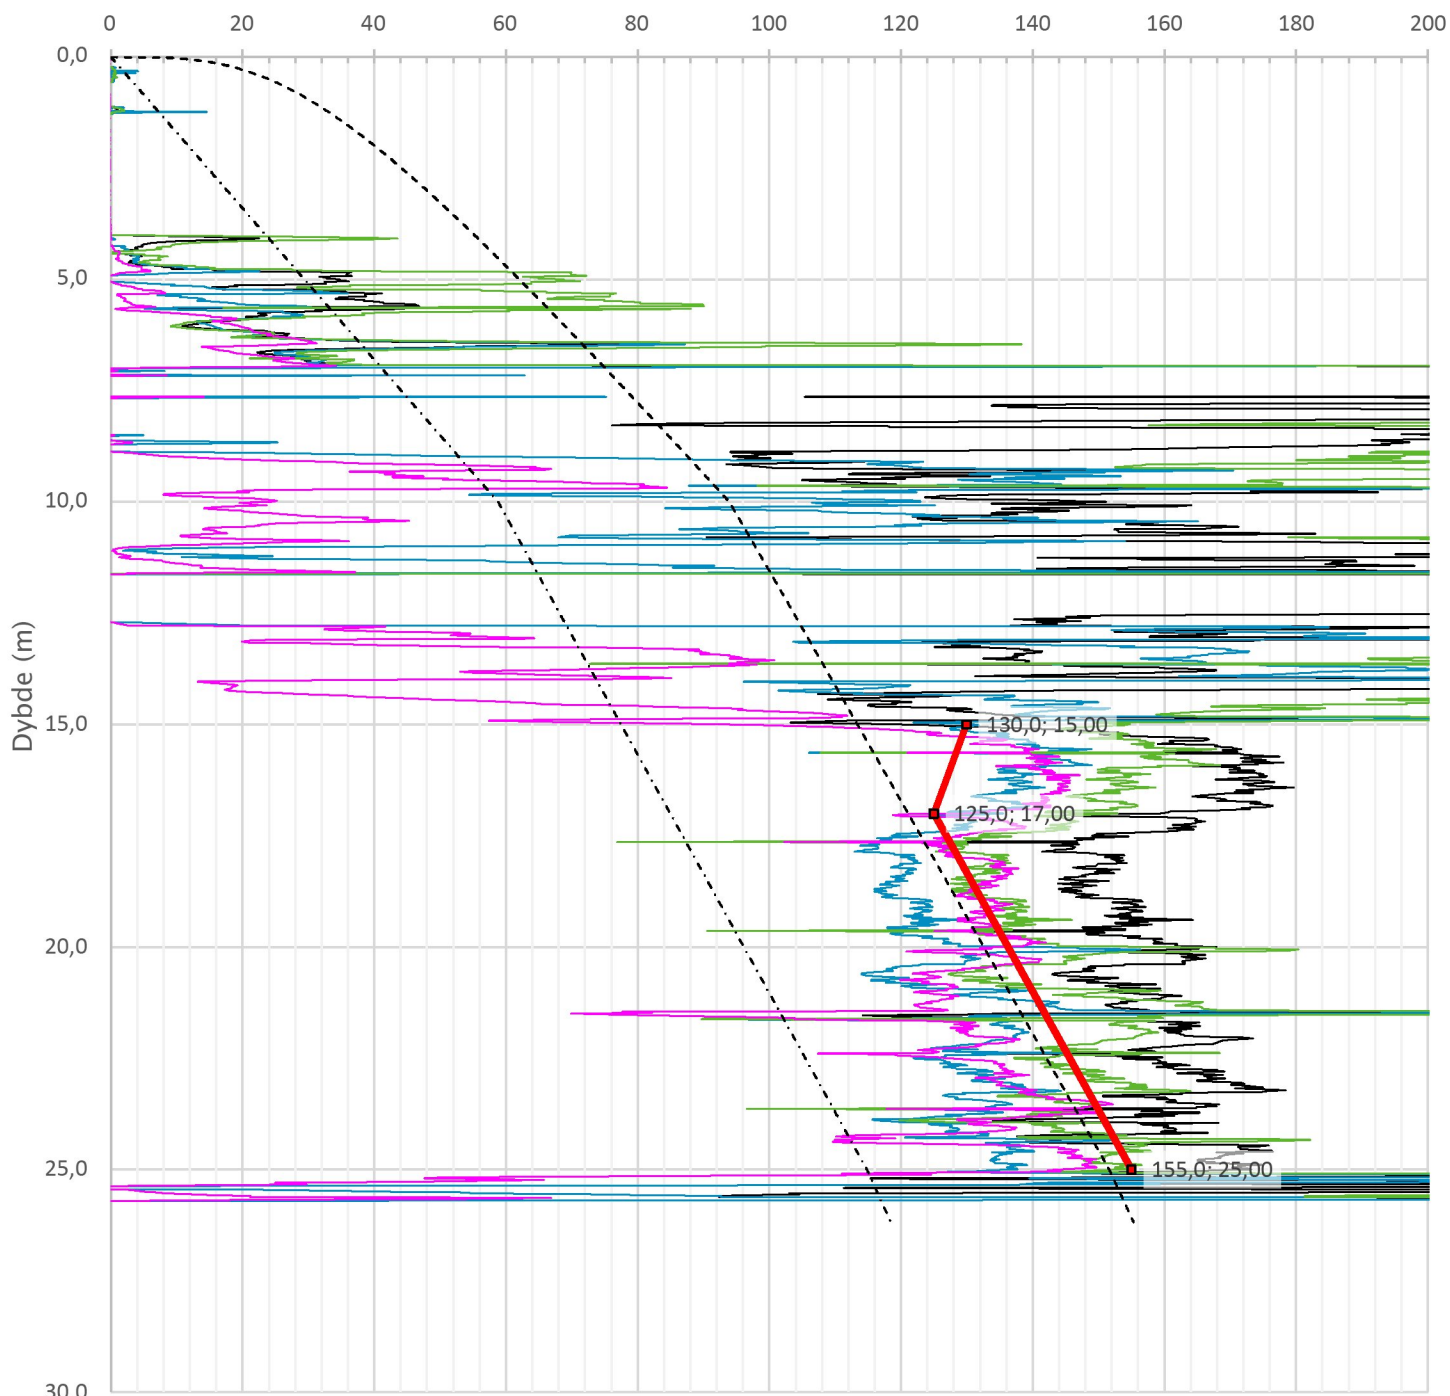

- $8 < N_{kt.L} = 19 - 12,5 \cdot B_q$
- $N_{\Delta u.L} = 1 + 9 \cdot B_q < 10$
- $N_{kt.K} = [7,8/8,5] + 2,5 \cdot \text{Log}(\text{Brukerdefinert OCR4}) + [0,082/0] \cdot I_p$
- $N_{\Delta u.K} = [6,9/9,8] - [4/4,5] \cdot \text{Log}(\text{Brukerdefinert OCR4}) + [0,07/0] \cdot I_p$
- SHANSEP (Brukerdefinert OCR4, $\alpha = 0,28$, $m = 0,70$)
- $c_{uNC} = 0,28 \cdot \sigma'_{v0}$
- Anbefalt kurve

| | | | | |
|---------------------|------------|--|-----------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 12 |
| Innhold | | Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet | | Sondennummer |
| | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| Multiconsult | 15.05.2019 | Rev. dato | | |
| | | | 0 09.07.2019 | 505.7 |


Bæreevnefaktorer, N (-)

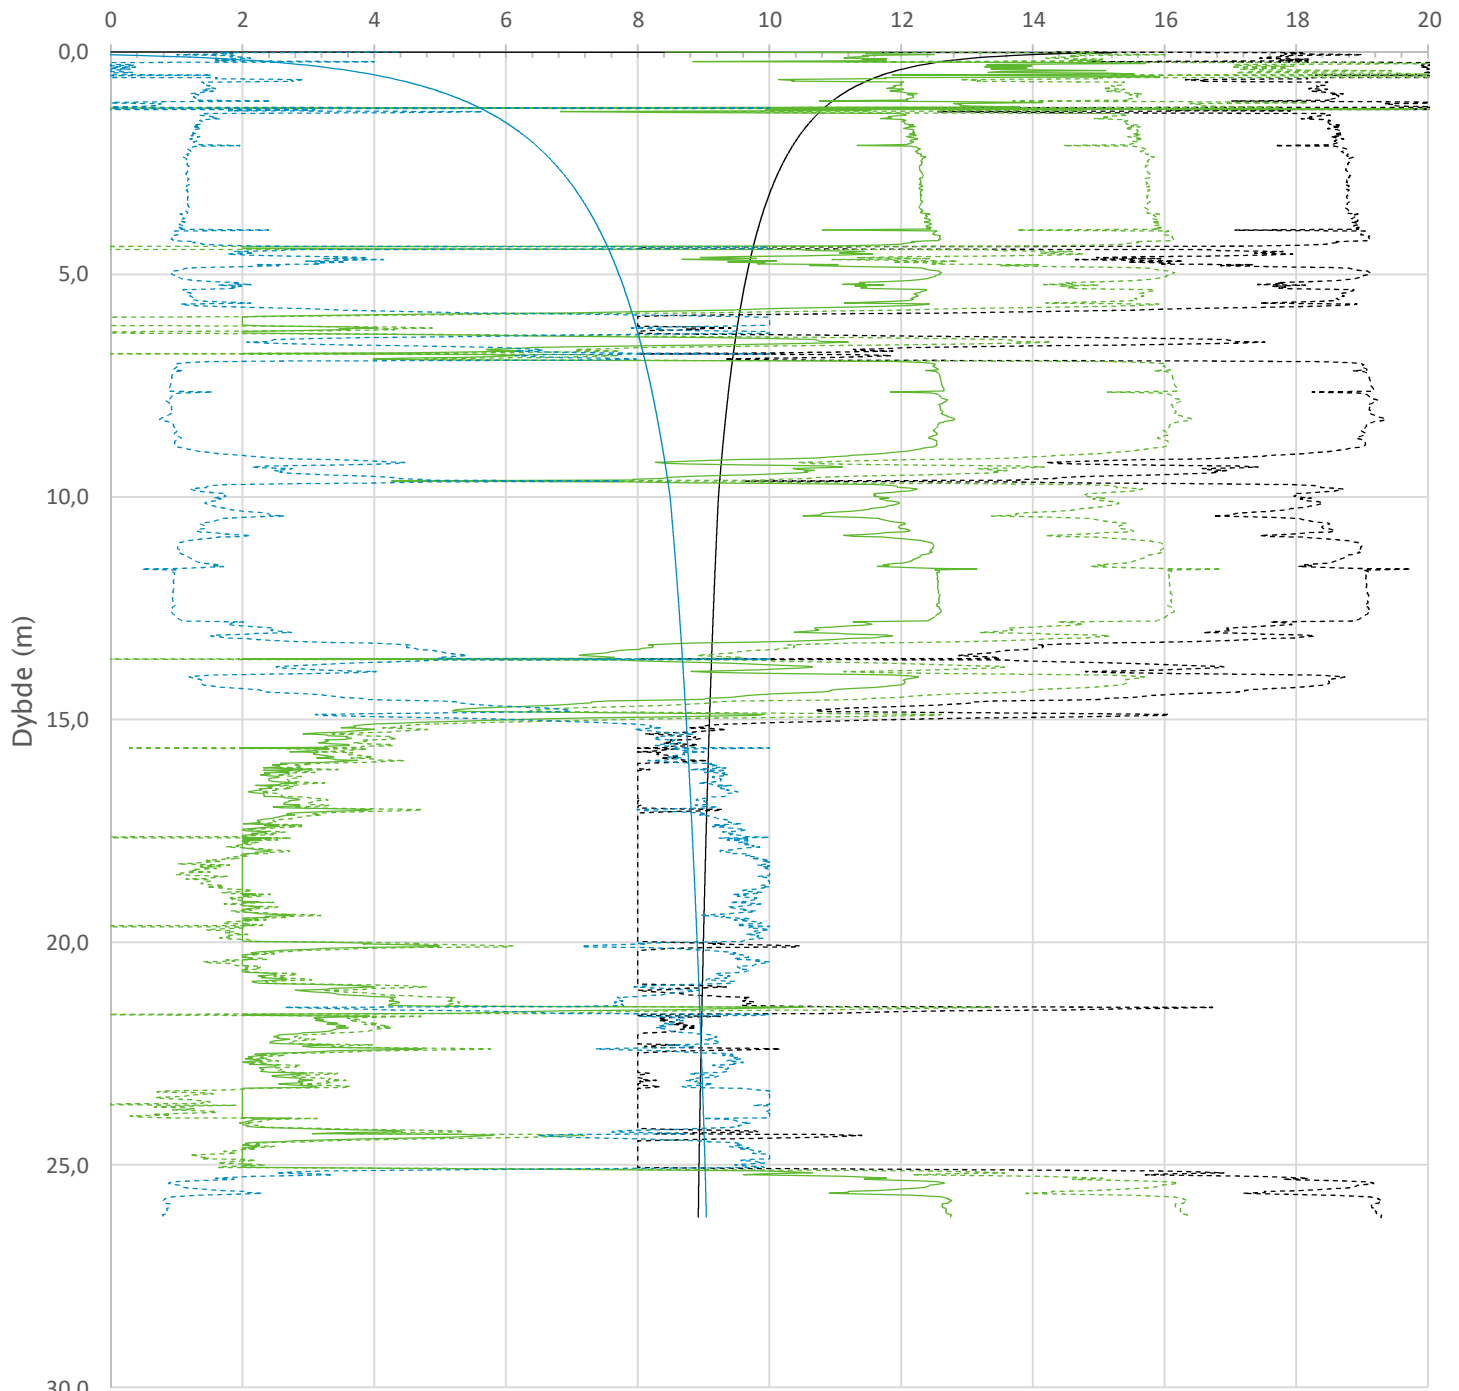

— Nkt.K=[7,8/8,5]+2,5·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0,082/0]·Ip - - - - - 8<Nkt.L=19-12,5·Bq
 — 2< Nke.K=[11,5/12,5]-[9,05/11]·Bq - - - - - Nke.L=16-14,5·Bq
 — NΔu.K=[6,9/9,8]-[4/4,5]·Log(Brukerdefinert OCR4)+[0,07/0]·Ip - - - - - NΔu.L=1+9·Bq<10

| | | | | |
|--|--------------|--|---------------------------|---------------|
| Prosjekt | | Prosjektnummer: 10211512 Rapportnummer: 10211512-RIG-RAP-001 | | Borhull |
| Testprosjekt | | | | 12 |
| Innhold | | | | Sondennummer |
| Bæreevnefaktorer (N-faktorer) for beregning av udrenert skjærfasthet | | | | 4354 |
| Multiconsult | Tegnet | Kontrollert | Godkjent | Anvend.klasse |
| | IVA | ALM | ALM | 1 |
| | Utførende | Dato sondering | Revisjon | RIG-TEG |
| | Multiconsult | 15.05.2019 | 0 Rev. dato 09.07.2019 | |
| | | | | 505.8 |

\\h-nasuni-01\TR\Proj\ek\10211512-02\10211512-02-03\ABBEDELING\10211512-02-03\TEGNINGER\RIG-RAP-002_REV02\10211512-RIG-TEG-700_Profile1-1.dwg - Layout: 1-700 - Plottet av: iva, Dato:

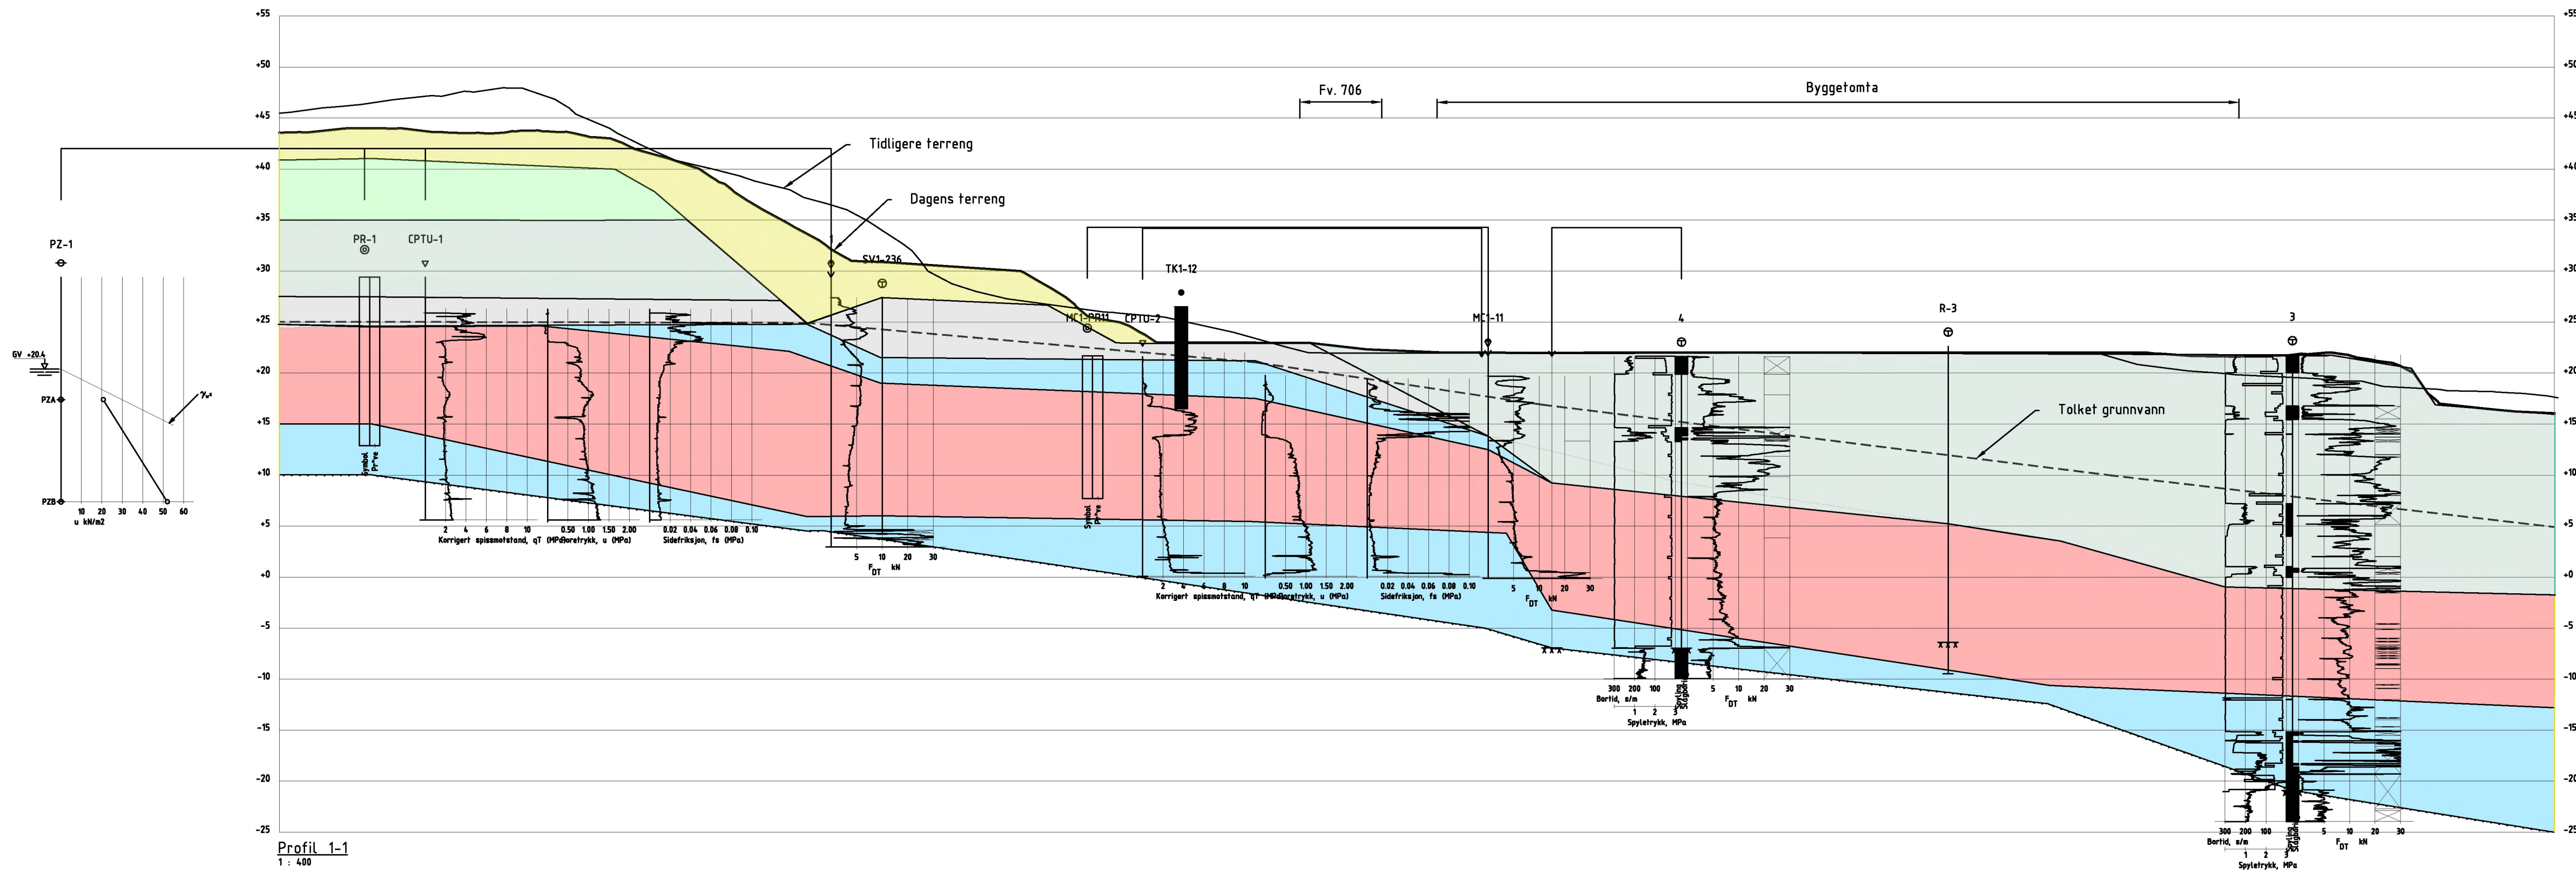

- Sand
- Silt
- Tørrskorpeleire
- Leire
- Fast silt og leire
- Kvikkleire

Profil 1-1
1 : 400


| Rev. | Beskrivelse | Endr.liste | Dato | Tegn. | Kontr. | Godkj. |
|------|---------------------------------------|------------|------------|-------|--------|--------|
| 02 | Revidert lagdeling mellom MC1-11 og 4 | | 10.07.2020 | IVA | ALM | JSG |
| 01 | Endret plassering beregningsprofil | | 19.02.2020 | ALM | IVA | JSG |



Cecilenborg Bolig AS
Cecilenborg, detalregulering
Tolket lagdeling
Profil 1

| | | | | | |
|---|----------|------------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| KARTGRUNNLAG: DIGITALT KART FRA OPPDRAGSGIVER | | KOORDINATSYSTEM: EUREF89, sone 32V | | HØYDEREFERANSE: NN2000 | |
| Status | Utsendt | Fag | RIG | Original format | A3LL |
| Konstr./Tegner | ALM | Kontrollert | IVA | Godkjent | JSG |
| Oppdragsnr. | 10211512 | Tegningsnr. | RIG-TEG-700 | Dato | 2020-02-19 |
| Rev. | | Målestokk | 1:400 | Rev. | 02 |

\\h-nasuni-01\TR\Proj\ek\010211\021512-02\1021512-02\ARBEIDSDRÅDE\021512-02 RIG\1021512-02-04_TEGNINGER\RIG-RAP-002_REV01\021512-RIG-TEG-701_REV01_Profil_2_Lagdeling.dwg - Layout: (1:400) - Plottet av: iva, Dato:

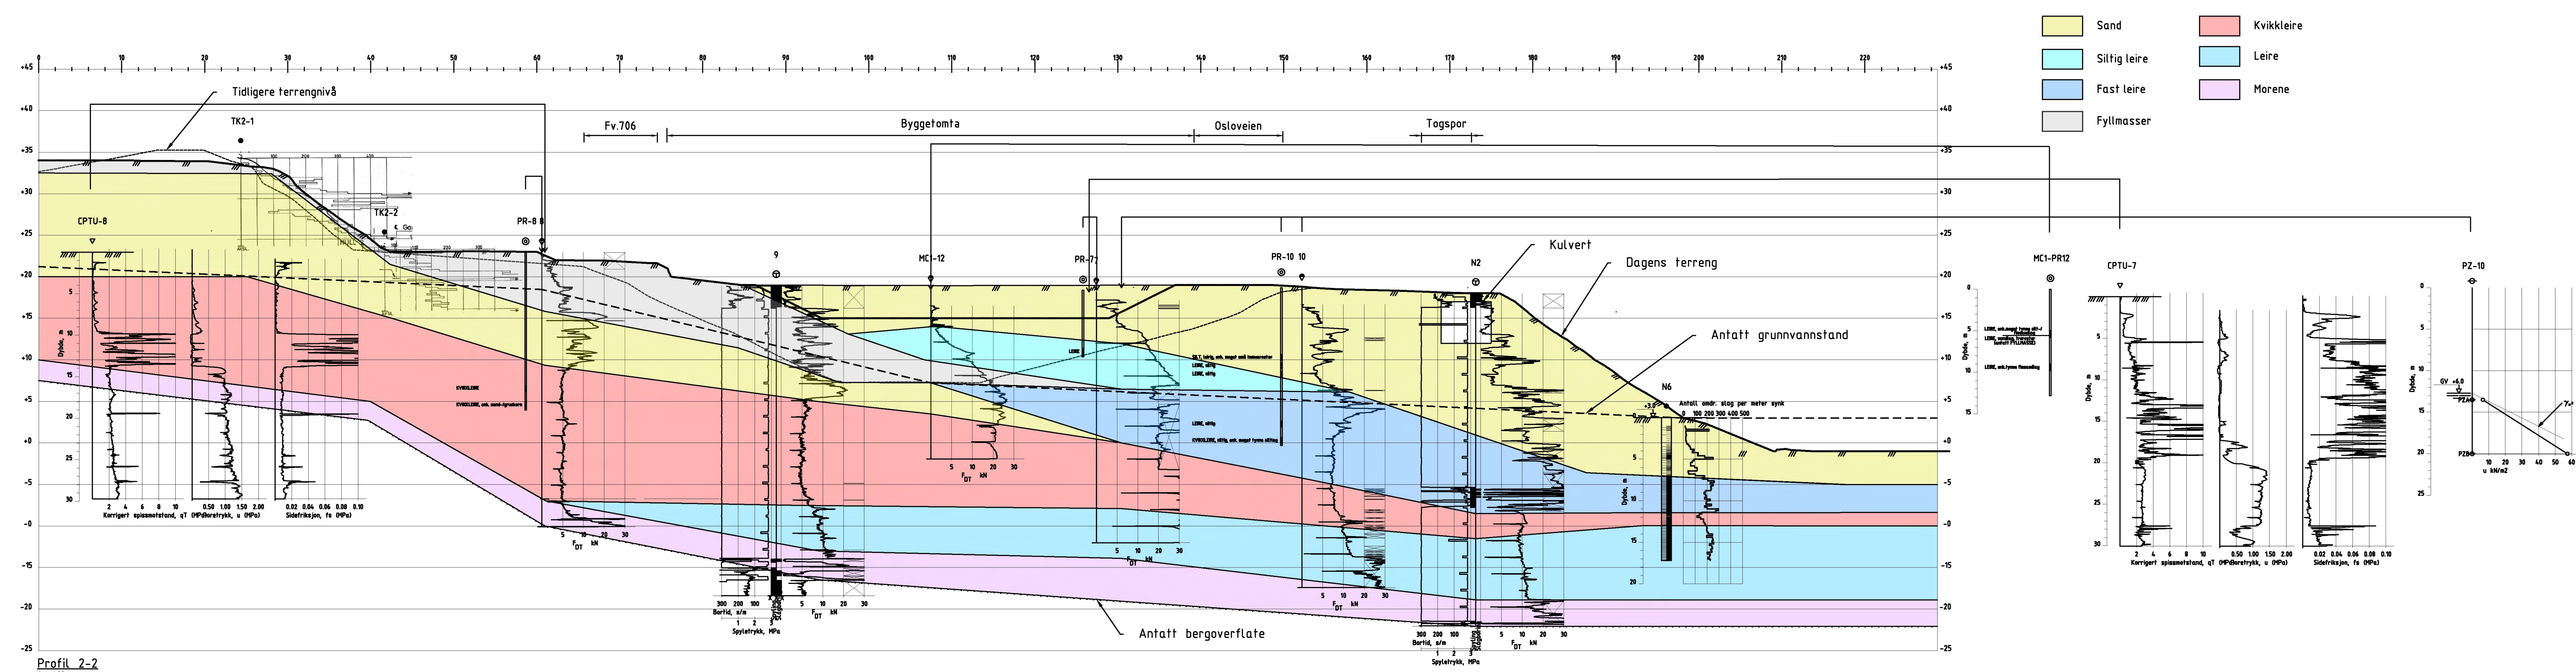

Profil 2-2
1 : 400


| Rev. | Beskrivelse | Endr.liste | Dato | Tegn. | Kontr. | Godkj. |
|------|------------------------|------------|------------|-------|--------|--------|
| 01 | Inkludert sondering N2 | | 19.02.2020 | ALM | IVA | JSG |



Cecilenborg Bolig AS
 Cecilenborg, detaljregulering
 Tolket lagdeling
 Profil 2

| | | | | | |
|---|----------|------------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| KARTGRUNNLAG: DIGITALT KART FRA OPPDRAGSGIVER | | KOORDINATSYSTEM: EUREF89, sone 32V | | HØYDEREFERANSE: NN2000 | |
| Status | Utsendt | Fag | RIG | Original format | A3LL |
| Konstr./Tegner | ALM | Kontrollert | IVA | Godkjent | HAN |
| Oppdragsnr. | 10211512 | Tegningsnr. | RIG-TEG-701 | Dato | 2020-02-19 |
| | | | | Målestokk | 1:400 |
| | | | | Rev. | 01 |

Z:\0121\10211512-02-03 ARBEIDSGRÅDE\10211512-02 RIG\10211512-02-04_TEGNINGER\RIG-RAP-002_REV01\10211512-RIG-TEG-702_REV01_Profil 3_Lagdeling.dwg - Layout (-702) - Plottet av: alm, Dato: 2020.03.06 kl. 14:07

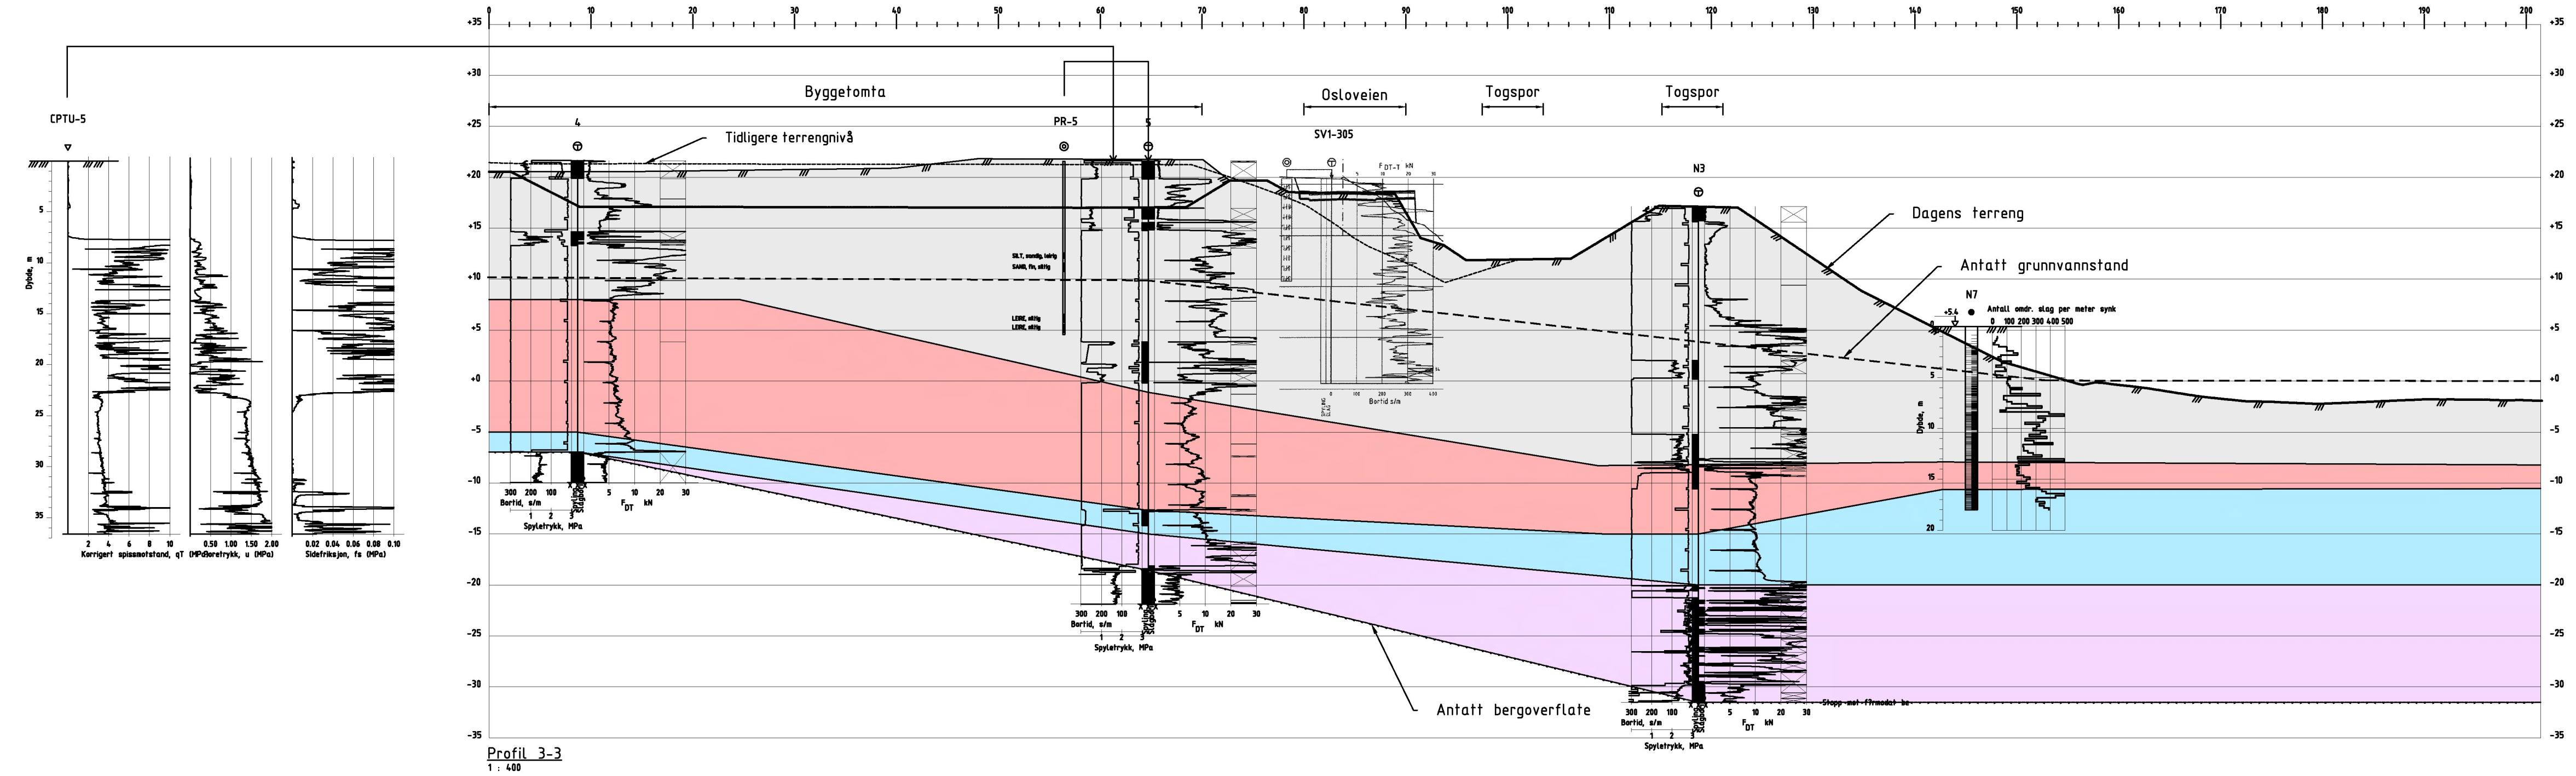


Profil 3-3
1 : 400

| Rev. | Beskrivelse | Endr.liste | Dato | Tegn. | Kontr. | Godkj. |
|------|------------------------|------------|------------|-------|--------|--------|
| 01 | Inkludert sondering N3 | | 19.02.2020 | ALM | IVA | JSG |

Multiconsult
www.multiconsult.no

Cecileinborg Bolig AS
Cecileinborg, detaljregulering
Tolket lagdeling
Profil 3

| | | | | | |
|---|----------|------------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| KARTGRUNNLAG: DIGITALT KART FRA OPPDRAGSGIVER | | KOORDINATSYSTEM: EUREF89, sone 32V | | HØYDEREFERANSE: NN2000 | |
| Status | Utsendt | Fag | RIG | Original format | A3LL |
| Konstr./Tegner | ALM | Kontrollert | IVA | Godkjent | JSG |
| Oppdragsnr. | 10211512 | Tegningsnr. | RIG-TEG-702 | Dato | 2020-02-19 |
| | | | | Målestokk | 1:400 |
| | | | | Rev. | 01 |

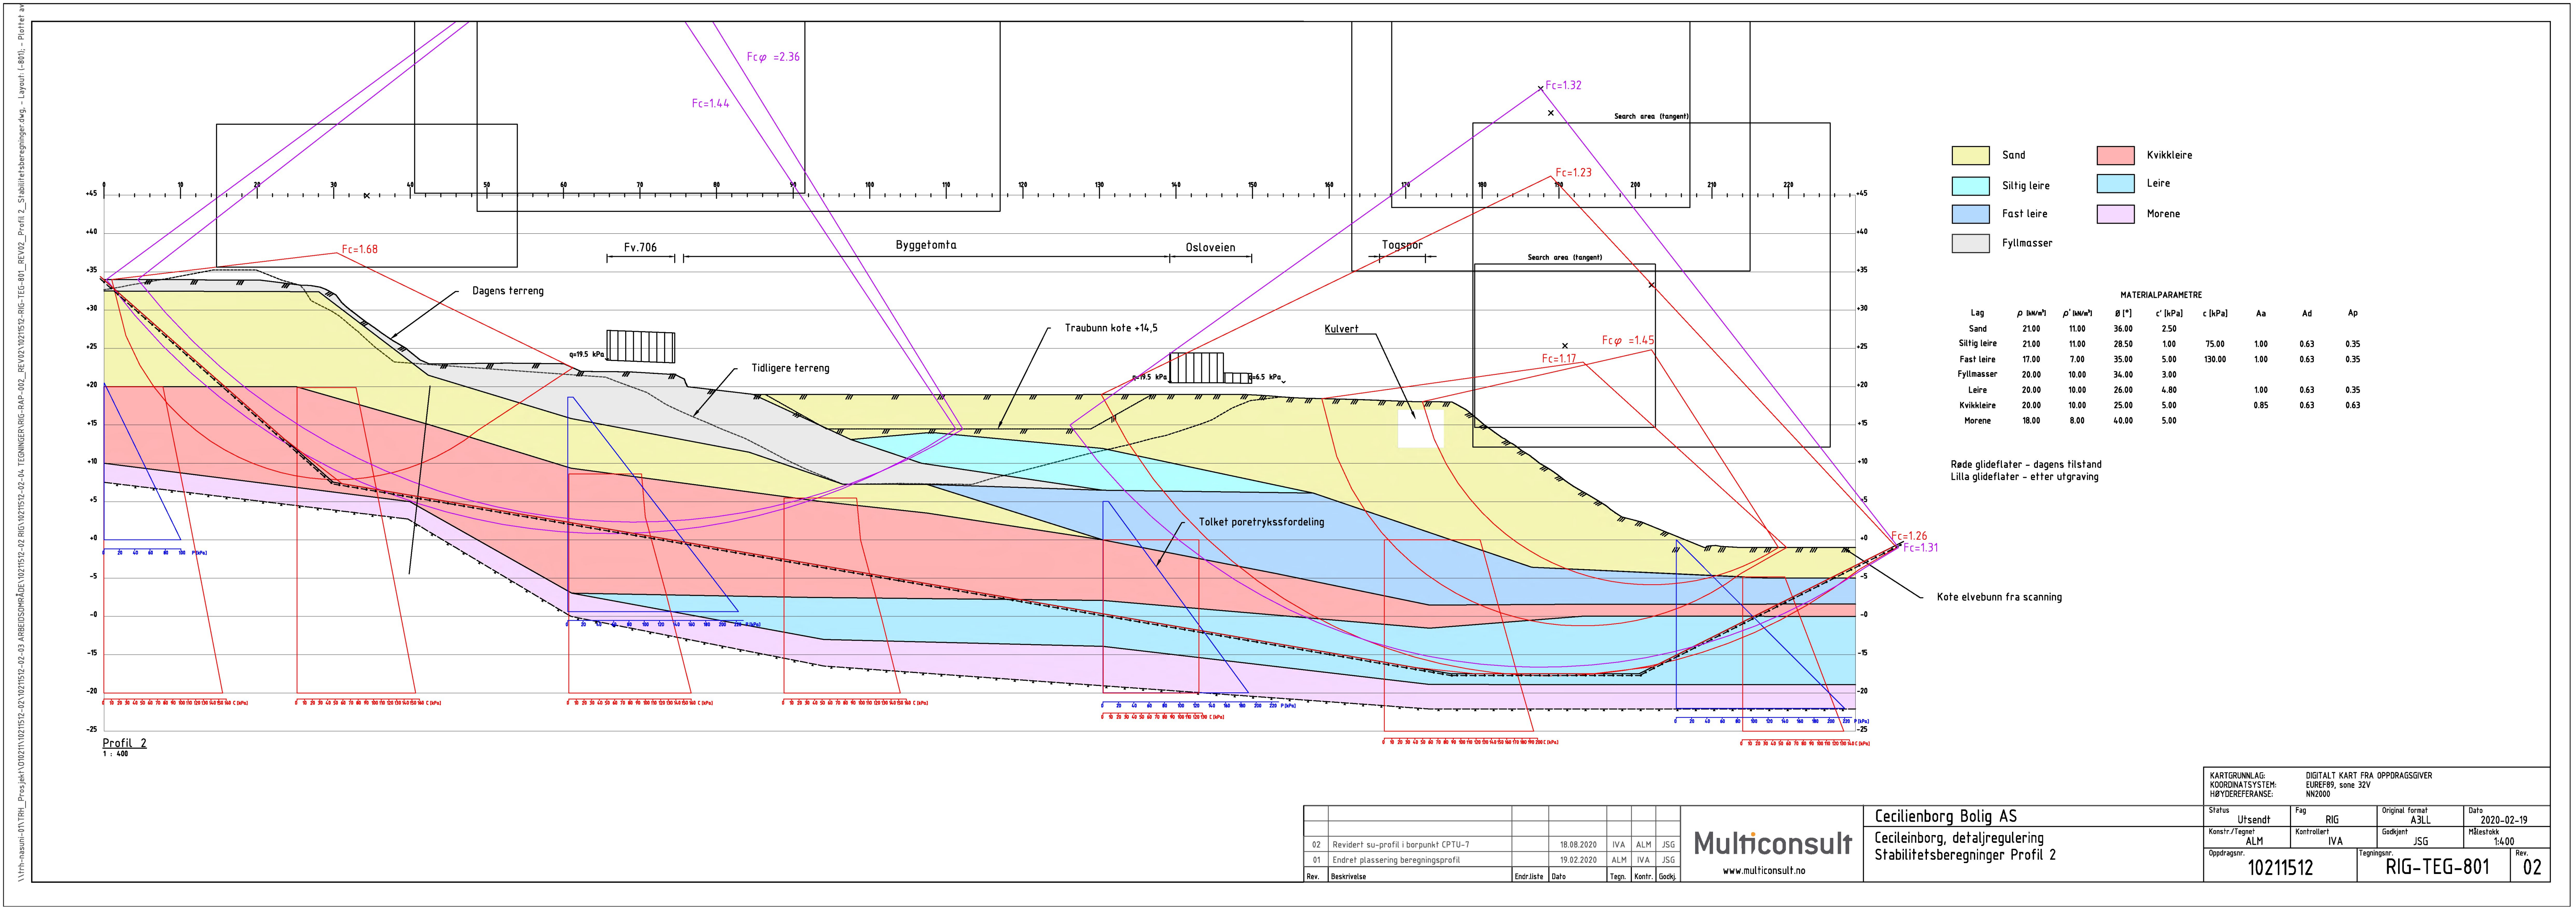

| Lag | ρ [kN/m ³] | ρ' [kN/m ³] | ϕ [°] | c' [kPa] | c [kPa] | Aa | Ad | Ap |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| Sand | 21.00 | 11.00 | 36.00 | 2.50 | | | | |
| Siltig leire | 21.00 | 11.00 | 28.50 | 1.00 | 75.00 | 1.00 | 0.63 | 0.35 |
| Fast leire | 17.00 | 7.00 | 35.00 | 5.00 | 130.00 | 1.00 | 0.63 | 0.35 |
| Fyllmasser | 20.00 | 10.00 | 34.00 | 3.00 | | | | |
| Leire | 20.00 | 10.00 | 26.00 | 4.80 | | 1.00 | 0.63 | 0.35 |
| Kvikkleire | 20.00 | 10.00 | 25.00 | 5.00 | | 0.85 | 0.63 | 0.63 |
| Morene | 18.00 | 8.00 | 40.00 | 5.00 | | | | |

Røde glideflater - dagens tilstand
Lilla glideflater - etter utgraving

Profil 2
1 : 400

| Rev. | Beskrivelse | Endr.liste | Dato | Tegn. | Kontr. | Godkj. |
|------|--------------------------------------|------------|------------|-------|--------|--------|
| 02 | Revidert su-profil i borpunkt CPTU-7 | | 18.08.2020 | IVA | ALM | JSG |
| 01 | Endret plassering beregningsprofil | | 19.02.2020 | ALM | IVA | JSG |



Cecilenborg Bolig AS
Cecilenborg, detaljregulering
Stabilitetsberegninger Profil 2

| | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------------|------------------------|------------|
| KARTGRUNNLAG: DIGITALT KART FRA OPPDRAGSGIVER | | EUREF89, sone 32V | | HØYDEREFERANSE: NN2000 | |
| Status | Utsendt | Fag | RIG | Original format | A3LL |
| Konstr./Tegnet | ALM | Kontrollert | IVA | Godkjent | JSG |
| Oppdragsnr. | 10211512 | Tegningsnr. | RIG-TEG-801 | Dato | 2020-02-19 |
| | | | | Målestokk | 1:400 |
| | | | | Rev. | 02 |

